

FERM®

POWER ANGLE GRINDER 2000W - 230MM

POWER SINCE 1965



EN	Original instructions	05	PL	Tłumaczenie instrukcji oryginalnej	77
DE	Übersetzung der Originalbetriebsanleitung	10	LT	Originalios instrukcijos vertimas	82
NL	Vertaling van de oorspronkelijke gebruiksaanwijzing	15	LV	Instrukciju tulkojums no oriģinālvalodas	86
FR	Traduction de la notice originale	20	ET	Algupārase kasutusjuhendi tõlge	91
ES	Traducción del manual original	25	RO	Traducere a instrucțunilor originale	95
PT	Tradução do manual original	30	HR	Prevedeno s izvornih uputa	100
IT	Traduzione delle istruzioni originali	35	SR	Prevod originalnog uputstva	105
SV	Översättning av bruksanvisning i original	40	RU	Перевод исходных инструкций	109
FI	Alkuperäisten ohjeiden käänös	45	UK	Переклад оригінальних інструкцій	115
NO	Oversatt fra orginal veileddning	49	EL	Μετάφραση του πρωτότυπου των οδηγιών χρήσης	120
DA	Oversættelse af den originale brugsanvisning	54	BG	Превод на оригиналната инструкция	126
HU	Eredeti használati utasítás fordítása	58			
CS	Překlad původního návodu k používání	63			
SK	Prevod izvirnih navodil	68			
SL	Preklad pôvodného návodu na použitie	72			


WWW.FERM.COM

FACTORY GS TESTED


CE


AGM1029



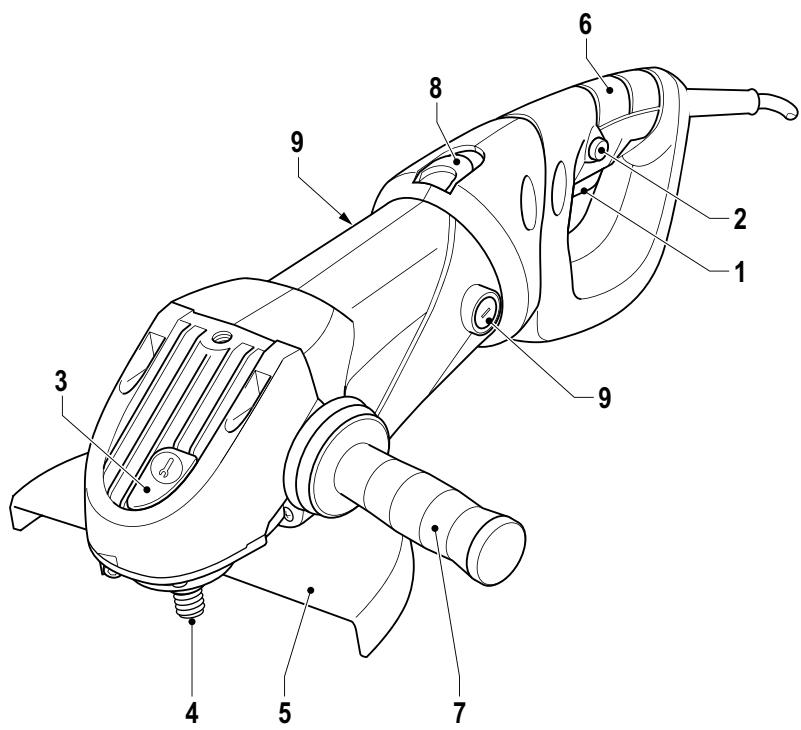


A

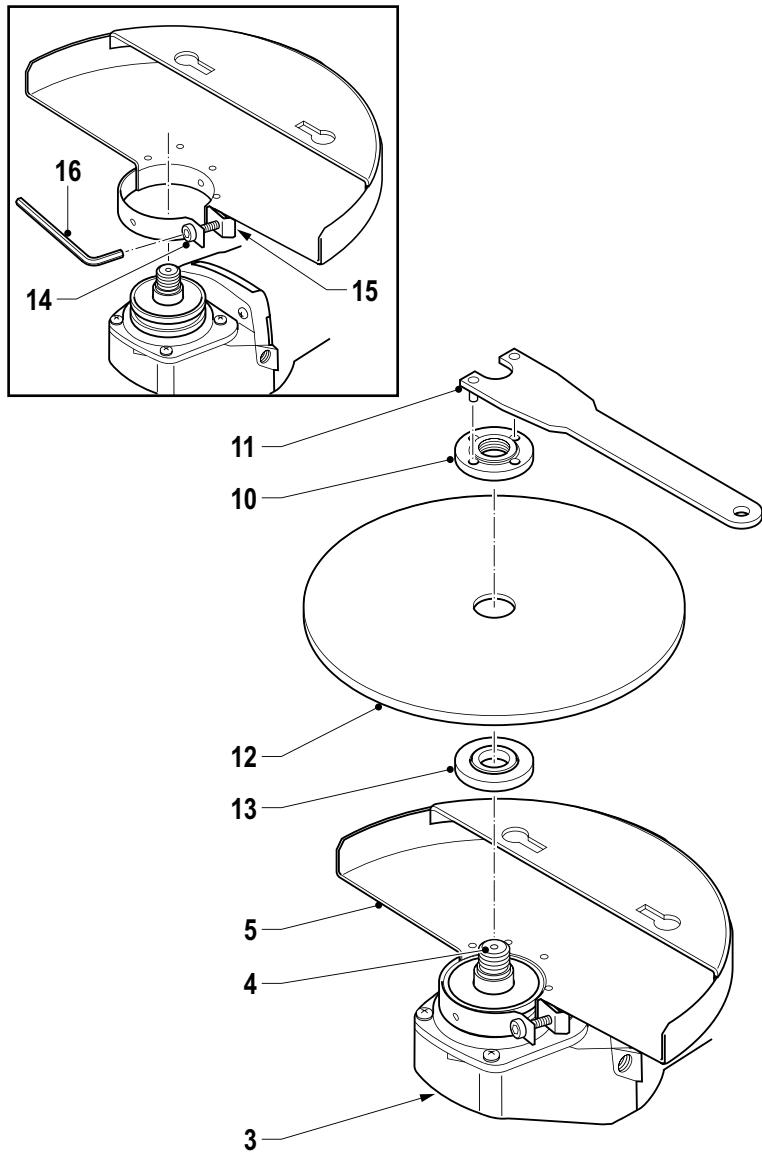

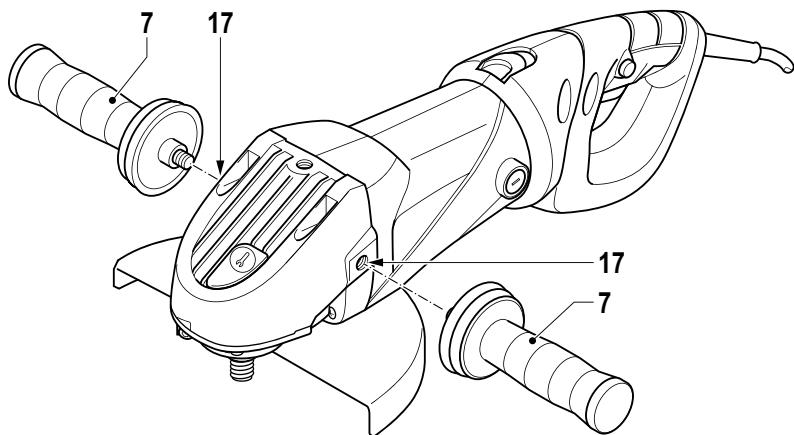

C

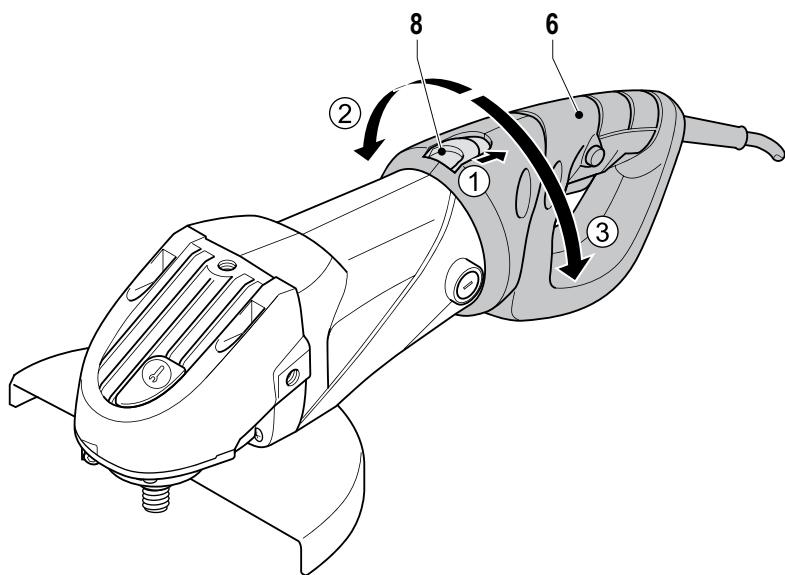

D

ANGLE GRINDER

AGM1029

Thank you for buying this FERM product. By doing so you now have an excellent product, delivered by one of Europe's leading suppliers. All products delivered to you by FERM are manufactured according to the highest standards of performance and safety. As part of our philosophy we also provide an excellent customer service, backed by our comprehensive warranty. We hope you will enjoy using this product for many years to come.

SAFETY WARNINGS



WARNING

Read the enclosed safety warnings, the additional safety warnings and the instructions.

Failure to follow the safety warnings and the instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Keep the safety warnings and the instructions for future reference.

The following symbols are used in the user manual or on the product:



Read the user manual.



Risk of personal injury.



Risk of electric shock.



Immediately remove the mains plug from the mains if the mains cable becomes damaged and during cleaning and maintenance.



Risk of flying objects. Keep bystanders away from the work area.



*Wear safety goggles.
Wear hearing protection.*



Wear safety gloves.



Do not press the spindle lock button while the motor is running.



Risk of fire.



Double insulated.



Do not dispose of the product in unsuitable containers.



The product is in accordance with the applicable safety standards in the European directives.

Additional safety warnings for angle grinders

- The machine has been designed for use as a grinder or cut-off machine. The machine is not suitable for operations such as sanding, wire brushing, polishing, etc. Risk of personal injury.
- Do not use accessories which are not specifically designed and recommended by the manufacturer. Risk of personal injury.
- Inspect the machine and the accessories before each use. Do not use accessories which are bent, cracked, or otherwise damaged. If the machine or one of the accessories is dropped, inspect the machine or the accessory for damage. If necessary, replace the accessory.
- Let the machine run at no load in a safe area after mounting the accessories. If the machine vibrates strongly, immediately switch off the machine, remove the mains plug from the mains, and try to solve the problem.
- Make sure that the maximum speed for the grinding disc is larger than or the same as the maximum speed of the machine. Refer to the rating plate on the machine.
- Only use grinding discs with the correct thickness and outside diameter. Refer to the rating plate on the machine.
- Make sure that spindle diameter of grinding discs, spacers, tension nuts, etc. correspond to the diameter of the spindle on the machine.
- Make sure that the grinding disc is properly mounted. Do not use adapters or other aids to mount grinding discs with another spindle diameter.
- Only use grinding discs that are recommended by the manufacturer. Only use guards that are specifically designed for the grinding disc.
- Only use grinding discs that are suitable for the application. For example: do not grind with the side of a cut-off disc.
- Do not use the machine without the guard. Securely mount the guard for maximum safety.

- Make sure that the user is protected from the grinding disc as much as possible.
- Make sure that the workpiece is properly supported or fixed.
- Wear safety goggles. Wear hearing protection. Wear a dust mask. If necessary, use other protective means, such as safety gloves, safety shoes, etc. Risk of personal injury.
- Keep bystanders away from the work area. Make sure that all persons in the work area wear protective equipment. Risk of personal injury.
- Keep the mains cable away from the rotating grinding disc. If the mains cable touches the rotating grinding disc, your hands or arms may come in contact with the grinding disc. Risk of personal injury.
- Hold the machine by the insulated gripping surfaces where the grinding disc may contact hidden wiring or the mains cable. If the grinding disc contacts a 'live' wire, the exposed metal parts of the machine can also become 'live'. Risk of electric shock.
- Do not use the machine while carrying it at your side. Risk of personal injury.
- Do not use the machine on workpieces requiring a maximum grinding depth that exceeds the maximum grinding depth of the grinding disc.
- Do not use accessories that require liquid coolants. Risk of electric shock.
- Do not use the machine near flammable materials. Risk of fire.
- Do not work materials containing asbestos. Asbestos is considered carcinogenic.
- Do not work metal with a magnesium content of more than 80%.
- Beware that the grinding disc continues to rotate for a short period after switching off the machine. Do not attempt to bring the grinding disc to a standstill yourself.
- Never put the machine down on a table or a workbench before it has been switched off.
- Regularly clean the ventilation slots. Risk of electric shock.

Kickback is a sudden reaction to a pinched, bound or twisted grinding disc, which causes the machine to lift up and out of the workpiece towards the user. If the grinding disc is pinched or bound tightly by the cut, the grinding disc jams and the machine is rapidly driven back towards the user. If the grinding disc is twisted in the cut, the back edge of the grinding disc can dig into the top surface of the workpiece, which causes the grinding disc to climb out of the cut and jump

back towards the user.

Kickback is the result of incorrect use of the machine and/or incorrect operating procedures or conditions. Kickback can be avoided by taking proper precautions:

- Firmly hold the machine with both hands. Position your arms to resist kickback forces. Position your body to either side of the grinding disc, but not in line with the grinding disc. Kickback can cause the grinding disc to jump backwards. If proper precautions are taken, kickback forces can be controlled by the user.
- Be extra careful when using the machine on corners, sharp edges, etc. Make sure that the grinding disc does not become jammed. Risk of kickback.
- If the grinding disc jams or if you interrupt a cut for any reason, release the on/off switch and hold the machine motionless in the material until the grinding disc comes to a complete standstill. Never attempt to remove the machine from the workpiece or pull the machine backward while the grinding disc is in motion. Risk of kickback.
- Do not use blunt or damaged grinding discs. Unsharpened or incorrectly mounted grinding discs produce narrow cuts, which causes excessive friction and kickback and increases the risk of the grinding discs becoming jammed.
- Do not use toothed saw blades. Do not use woodcarving blades for saw chains. Risk of personal injury.

Electrical safety



Always check that the voltage of the power supply corresponds to the voltage on the rating plate.

- Do not use the machine if the mains cable or the mains plug is damaged.
- Only use extension cables that are suitable for the power rating of the machine with a minimum thickness of 1.5 mm². If you use a extension cable reel, always fully unroll the cable.

Mains plug replacement (UK only)

If the moulded 3-pin plug attached to the unit is damaged and needs replacing, it is important that it is correctly destroyed and replaced by an approved BS 1363/5A fused plug and that the

following wiring instructions are followed.

The wires in the mains cable are coloured in accordance with the following code:

blue neutral
brown live

As the colours of the wires in the mains cable of the unit may not correspond to the coloured markings identifying the terminals in the plug, proceed as follows:

- The wire which is coloured blue must be connected to the terminal which is marked with the letter N or coloured black.
- The wire which is coloured brown must be connected to the terminal which is marked with the letter L or coloured red.

TECHNICAL DATA

AGM1029	
Mains voltage	V~ 220-240
Mains frequency	Hz 50
Power input	W 2,000
No-load speed	min ⁻¹ 6,000
Grinding disc	
Diameter	mm 230
Bore	mm 22
Spindle thread	M14
Weight	kg 5.7

NOISE AND VIBRATION

AGM1029	
Sound pressure (L_{pa})	dB(A) 94.5
Acoustic power (L_{wa})	dB(A) 107.5
Uncertainty (K)	dB(A) 3
Vibration	m/s ² 6.63
Uncertainty (K)	m/s ² 1.5

Vibration level

The vibration emission level stated in this instruction manual has been measured in accordance with a standardised test given in EN 60745; it may be used to compare one tool with another and as a preliminary assessment of exposure to vibration when using the tool for the applications mentioned

- using the tool for different applications, or with different or poorly maintained accessories, may significantly increase the exposure level
- the times when the tool is switched off or when it is running but not actually doing the job, may significantly reduce the exposure level

Protect yourself against the effects of vibration by maintaining the tool and its accessories, keeping your hands warm, and organizing your work patterns



Wear hearing protection.

DESCRIPTION (FIG. A)

Your angle grinder has been designed for grinding and cutting masonry and steel.

1. On/off switch
2. Lock-off button
3. Spindle lock button
4. Spindle
5. Guard
6. Main grip
7. Auxiliary grip
8. Release button for main grip
9. Carbon brush holder

ASSEMBLY



Before assembly, always switch off the machine and remove the mains plug from the mains.

Mounting and removing the guard (fig. B)



Do not use the machine without the guard.

Mounting

- Place the machine on a table with the spindle (4) facing upwards.
- Keep the spindle lock button (3) pressed and remove the flange (10) using the flange key (11).
- If necessary, remove the grinding disc (12).
- Remove the flange (13).
- Mount the guard (5). Secure the guard (5) by tightening the Allen screw (14) and the nut (15) with the Allen key (16).
- Mount the flange (13).
- If necessary, mount the grinding disc (12).
- Keep the spindle lock button (3) pressed and mount the flange (10) using the flange key (11).

Removing

- Place the machine on a table with the spindle (4) facing upwards.
- Keep the spindle lock button (3) pressed and remove the flange (10) using the flange key (11).
- If necessary, remove the grinding disc (12).

- Remove the flange (11).
- Remove the guard (5) by loosening the Allen screw (14) and the nut (15) with the Allen key (16).
- Mount the flange (13).
- If necessary, mount the grinding disc (12).
- Keep the spindle lock button (3) pressed and mount the flange (10) using the flange key (9).

Mounting and removing the grinding disc (fig. B)



Do not use the machine without the guard.

Mounting

- Place the machine on a table with the guard (5) facing upwards.
- Keep the spindle lock button (3) pressed and remove the flange (10) using the flange key (11).
- Mount the grinding disc (12).
- Keep the spindle lock button (3) pressed and mount the flange (10) using the flange key (11).

Removing

- Place the machine on a table with the guard (5) facing upwards.
- Keep the spindle lock button (3) pressed and remove the flange (10) using the flange key (11).
- Remove the grinding disc (12).
- Keep the spindle lock button (3) pressed and mount the flange (10) using the flange key (11).

Mounting and removing the auxiliary grip (fig. C)

Mounting

- Tighten the auxiliary grip (7) into one of the mounting holes (17).

Removing

- Loosen the auxiliary grip (7) from the mounting hole (17).

USE

Switching on and off (fig. A)

- To switch on the machine in continuous mode, keep the lock-off button (2) pressed and press the on/off switch (1).
- To switch off the machine, press the on/off switch (1) again.

Setting the main grip (fig. D)

The main grip can be set to 3 positions.



Do not set the main grip during use.

- Slide the release button (8) in the direction of the main grip (6).
- Turn the main grip (6) to the required position until it locks into place.
- Release the release button (8).

Hints for optimum use

- Clamp the workpiece. Use a clamping device for small workpieces.
- Draw a line to define the direction in which to guide the grinding disc.
- Hold the machine with both hands.
- Switch on the machine.
- Wait until the machine has reached full speed.
- Place the grinding disc on the workpiece.
- Slowly move the machine along the pre-drawn line, firmly pressing the grinding disc against the workpiece.
- Do not apply too much pressure on the machine. Let the machine do the work.
- Switch off the machine and wait for the machine to come to a complete standstill before putting the machine down.

CLEANING AND MAINTENANCE



Before cleaning and maintenance, always switch off the machine and remove the mains plug from the mains.

- Regularly clean the housing with a soft cloth.
- Keep the ventilation slots free from dust and dirt. If necessary, use a soft, moist cloth to remove dust and dirt from the ventilation slots.

Replacing the grinding disc (fig. B)

Worn or damaged grinding discs must be replaced immediately.



Only use sharp and undamaged grinding discs.

- To remove the old grinding disc (12), proceed as described in the section "Mounting and removing the grinding disc".
- To mount the new grinding disc (12), proceed as described in the section "Mounting and removing the grinding disc".

Checking and replacing the carbon brushes (fig. A)

The carbon brushes must be checked regularly. If the carbon brushes are worn, the machine will start to run unevenly.



Only use the correct type of carbon brushes.

- Remove the carbon brush holders (9) using a screwdriver.
- Clean the carbon brushes.
- In case of wear, replace both carbon brushes at the same time.
- Mount the carbon brush holders (9) using a screwdriver.
- After mounting the new carbon brushes, let the machine run at no load for 15 minutes.

DECLARATION OF CONFORMITY

Ferm B.V. declares under its sole responsibility that this product (AGM1029) is in conformity with the following standards and directives:

EN 60745-1, EN 60745-2-3, EN 55014-1,
EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3,
2006/42/EC, 2002/95/EC, 2002/96/EC,
2004/108/EC, 2006/95/EC

Zwolle, 01-01-2010

I. Mönnink
CEO Ferm BV

WARRANTY

Consult the enclosed warranty terms.

ENVIRONMENT

Disposal



The product, the accessories, and the packaging must be sorted for environmentally friendly recycling.

Only for EC countries

Do not dispose of power tools into domestic waste. According to the European Guideline 2002/96/EC for Waste Electrical and Electronic Equipment and its implementation into national right, power tools that are no longer usable must be collected separately and disposed of in an environmentally friendly way.

Ferm BV
Lingenstraat 6
8028 PM Zwolle
The Netherlands

The product and the user manual are subject to change. Specifications can be changed without further notice.

WINKELSCHLEIFER

AGM1029

Vielen Dank für den Kauf dieses Ferm Produkts. Hiermit haben Sie ein ausgezeichnetes Produkt erworben, dass von einem der führenden Lieferanten Europas geliefert wird.

Alle von Ferm an Sie gelieferten Produkte sind nach den höchsten Standards von Leistung und Sicherheit gefertigt. Teil unserer Firmenphilosophie ist es auch, Ihnen einen ausgezeichneten Kundendienst anbieten zu können, der von unserer umfassenden Garantie unterstützt wird. Wir hoffen, dass Sie viele Jahre Freude an diesem Produkt haben.

SICHERHEITSHINWEISE



ACHTUNG

Lesen Sie die beiliegenden Sicherheitsanweisungen, die zusätzlichen Sicherheitsanweisungen sowie die Bedienungsanleitung.

Das Nichtbeachten der Sicherheitsanweisungen und der Bedienungsanleitung kann zu einem Stromschlag, Feuer und/oder schweren Verletzungen führen. Bewahren Sie die Sicherheitsanweisungen und die Bedienungsanleitung zur künftigen Bezugnahme auf.

Folgende Symbole werden im Benutzerhandbuch oder auf dem Produkt verwendet:



Lesen Sie das Benutzerhandbuch.



Gefahr von Personenverletzungen.



Gefahr eines Stromschlags.



Ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose, falls das Netzkabel beschädigt wird sowie bei der Reinigung und Wartung.



Gefahr von herumfliegenden Gegenständen. Halten Sie Unbeteiligte vom Arbeitsbereich fern.



*Tragen Sie eine Schutzbrille.
Tragen Sie einen Gehörschutz.*



Tragen Sie Schutzhandschuhe.



Drücken Sie nicht auf den Spindelarretierungsknopf, während der Motor läuft.



Brandgefahr.



Schutzisoliert.



Entsorgen Sie das Produkt nicht in hierfür nicht vorgesehenen Abfallbehältern.



Das Produkt entspricht den geltenden Sicherheitsnormen der europäischen Richtlinien.

Zusätzliche Sicherheitshinweise für Winkelschleifer

- Die Maschine wurde zur Verwendung als Schleif- oder Trenngerät konstruiert. Die Maschine ist nicht für Aufgaben wie Schmirgeln, Drahtbürsten, Polieren, usw. geeignet. Gefahr von Personenverletzungen.
- Verwenden Sie kein Zubehör, das nicht speziell vom Hersteller konstruiert und empfohlen wurde. Gefahr von Personenverletzungen.
- Überprüfen Sie die Maschine und ihr Zubehör vor jedem Gebrauch. Verwenden Sie kein verbogenes, gerissenes oder anderweitig beschädigtes Zubehör. Wird die Maschine oder ein Zubehörteil fallen gelassen, überprüfen Sie die Maschine bzw. das Zubehör auf Beschädigung. Erneuern Sie das Zubehör ggf.
- Lassen Sie die Maschine nach dem Anbringen des Zubehörs in einem sicheren Bereich im Leerlauf laufen. Vibriert die Maschine stark, schalten Sie sie sofort aus, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und versuchen Sie, das Problem zu beheben.
- Vergewissern Sie sich, dass die maximale Geschwindigkeit der Schleifscheibe der maximalen Geschwindigkeit der Maschine entspricht bzw. diese überschreitet. Siehe Typenschild an der Maschine.
- Verwenden Sie nur Schleifscheiben mit der richtigen Stärke und dem richtigen Außendurchmesser. Siehe Typenschild an der Maschine.
- Vergewissern Sie sich, dass der Spindeldurchmesser der Schleifscheiben, der Abstandsstücke, der Spannmuttern, usw. dem Durch-

- messer der Spindel der Maschine entspricht.
- Vergewissern Sie sich, dass die Schleifscheibe richtig angebracht ist. Verwenden Sie keine Adapter oder andere Hilfsmittel, um Schleifscheiben mit einem anderen Spindeldurchmesser anzubringen.
- Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlene Schleifscheiben. Verwenden Sie nur Schutzvorrichtungen, die speziell für die Schleifscheibe konstruiert sind.
- Verwenden Sie nur für den Einsatz geeignete Schleifscheiben. Beispiel: Führen Sie keine Schleifarbeiten mit der Seite einer Trennscheibe durch.
- Verwenden Sie die Maschine nicht ohne Schutzvorrichtung. Befestigen Sie die Schutzvorrichtung zur maximalen Sicherheit richtig. Vergewissern Sie sich, dass der Benutzer so gut wie möglich vor der Schleifscheibe geschützt wird.
- Vergewissern Sie sich, dass das Werkstück richtig gestützt bzw. fixiert ist.
- Tragen Sie eine Schutzbrille. Tragen Sie einen Gehörschutz. Tragen Sie eine Staubmaske. Verwenden Sie ggf. weitere Schutzmittel wie beispielsweise Schutzhandschuhe, Sicherheitsschuhe, usw. Gefahr von Personenverletzungen.
- Halten Sie Unbeteiligte vom Arbeitsbereich fern. Vergewissern Sie sich, dass sämtliche Personen im Arbeitsbereich Schutzausrüstung tragen. Gefahr von Personenverletzungen.
- Halten Sie das Netzkabel von der sich drehenden Schleifscheibe fern. Berührt das Netzkabel die sich drehende Schleifscheibe, können Ihre Hände oder Arme in Kontakt mit der Schleifscheibe kommen. Gefahr von Personenverletzungen.
- Halten Sie die Maschine an den isolierten Griffflächen, falls die Gefahr besteht, dass die Schleifscheibe versteckte Leitungen oder das Netzkabel berühren könnte. Falls die Schleifscheibe einen spannungsführenden Draht berührt, können die freiliegenden Metallteile der Maschine ebenfalls spannungsführend werden. Gefahr eines Stromschlags.
- Verwenden Sie die Maschine nicht, während Sie sie an Ihrer Seite tragen. Gefahr von Personenverletzungen.
- Verwenden Sie die Maschine nicht auf Werkstücken, bei denen eine maximale Schleiftiefe erforderlich ist, die die maximale Schleiftiefe der Schleifscheibe überschreitet.
- Verwenden Sie kein Zubehör, bei dem flüssige

Kühlmittel erforderlich sind. Gefahr eines Stromschlags.

- Verwenden Sie die Maschine nicht in der Nähe von brennbaren Materialien. Brandgefahr.
- Bearbeiten Sie keine asbesthaltigen Materialien. Asbest wird als krebsfördernd eingestuft.
- Bearbeiten Sie kein Metall mit einem Magnesiumanteil von mehr als 80%.
- Seien Sie sich darüber im Klaren, dass die Schleifscheibe nach dem Abschalten der Maschine noch etwas nachläuft. Versuchen Sie nicht, die Schleifscheibe selbst zum Stillstand zu bekommen.
- Legen Sie die Maschine niemals auf einem Tisch oder einer Werkbank ab, bevor sie nicht abgeschaltet wurde.
- Reinigen Sie regelmäßig die Belüftungsschlitzte. Gefahr eines Stromschlags.

Ein Rückschlag ist die plötzliche Reaktion auf eine eingeklemmte, hängende oder verdrehte Schleifscheibe. Dies führt dazu, dass sich die Maschine hebt und aus dem Werkstück in Richtung Benutzer heraus bewegt. Falls die Schleifscheibe klemmt oder im Schnitt festhängt, blockiert sie, und die Maschine wird mit hoher Geschwindigkeit zum Benutzer zurückgetrieben. Falls die Schleifscheibe im Schnitt verdreht wird, kann sich die Hinterkante der Schleifscheibe in die Oberfläche des Werkstücks graben, wodurch die Schleifscheibe aus dem Schnitt "herausklettert" und in Richtung Benutzer zurück schnellt.

Ein Rückschlag ist das Ergebnis eines falschen Gebrauchs der Maschine und/oder falschen Bedienungsabläufen oder -bedingungen.

Ein Rückschlag lässt sich vermeiden, indem folgende Vorkehrungen getroffen werden:

- Halten Sie die Maschine mit beiden Händen fest. Halten Sie Ihre Arme so, dass Sie den Rückschlagkräften standhalten können. Positionieren Sie Ihren Körper nur auf einer der beiden Seiten der Schleifscheibe und nicht in einer Linie zur Schleifscheibe. Ein Rückschlag kann bewirken, dass die Schleifscheibe zurück schnellt. Werden entsprechende Vorkehrungen getroffen, können die Rückschlagkräfte vom Benutzer kontrolliert werden.
- Gehen Sie beim Gebrauch der Maschine an Ecken, scharfen Kanten, usw. besonders vorsichtig vor. Vergewissern Sie sich, dass die Schleifscheibe nicht eingeklemmt wird. Gefahr eines Rückschlags.

- Falls sich die Schleifscheibe verklemmt oder falls Sie den Schnitt aus irgendeinem Grund unterbrechen, lassen Sie den Ein-/Aus-Schalter los und halten Sie die Maschine bewegungslos im Material, bis die Schleifscheibe vollkommen zum Stillstand gekommen ist. Versuchen Sie niemals, die Maschine aus dem Werkstück zu entfernen oder nach hinten zu ziehen, während sich die Schleifscheibe bewegt. Gefahr eines Rückschlags.
- Verwenden Sie keine stumpfen oder beschädigten Schleifscheiben. Stumpfe oder falsch montierte Schleifscheiben bewirken enge Schnitte, die eine übermäßige Reibung und Rückschlag verursachen und die Gefahr erhöhen, dass sich die Schleifscheibe festklemmt.
- Verwenden Sie keine Sägeblätter. Verwenden Sie keine Holzklingen für Sägeketten. Gefahr von Personenverletzungen.

Elektrische Sicherheit



Achten Sie stets darauf, dass die Spannung der Stromversorgung mit der Spannung auf dem Typenschild übereinstimmt.

- Verwenden Sie die Maschine nicht, wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt ist.
- Verwenden Sie nur Verlängerungskabel, die für die Leistungsaufnahme der Maschine geeignet sind und eine Mindestaderstärke von 1,5 mm² haben. Falls Sie eine Kabeltrommel verwenden, rollen Sie das Kabel immer vollständig ab.

TECHNISCHE DATEN

AGM1029

Netzspannung	V~	220-240
Netzfrequenz	Hz	50
Leistungsaufnahme	W	2.000
Leerlaufgeschwindigkeit	min ⁻¹	6.000
Schleifscheibe		
Durchmesser	mm	230
Bohrung	mm	22
Spindelgewinde		M14
Gewicht	kg	5,7

LÄRM UND VIBRATIONEN

AGM1029

Schalldruck (L _{pa})	dB(A)	94,5
Schalleistung (L _{wa})	dB(A)	107,5
Unsicherheitsfaktor (K)	dB(A)	3
Vibration	m/s ²	6,63
Unsicherheitsfaktor (K)	m/s ²	1,5

Vibrationsstufe

Die im dieser Bedienungsanleitung angegebene Vibrationsemissionsstufe wurde mit einem standardisierten Test gemäß EN 60745 gemessen; Sie kann verwendet werden, um ein Werkzeug mit einem anderen zu vergleichen und als vorläufige Beurteilung der Vibrationsexposition bei Verwendung des Werkzeugs für die angegebenen Anwendungszwecke

- die Verwendung des Werkzeugs für andere Anwendungen oder mit anderem oder schlecht gewartetem Zubehör kann die Expositionsstufe erheblich erhöhen
- Zeiten, zu denen das Werkzeug ausgeschaltet ist, oder wenn es läuft aber eigentlich nicht eingesetzt wird, können die Expositionsstufe erheblich verringern

Schützen Sie sich vor den Auswirkungen der Vibration durch Wartung des Werkzeugs und des Zubehörs, halten Sie Ihre Hände warm und organisieren Sie Ihren Arbeitsablauf



Tragen Sie einen Gehörschutz.

BESCHREIBUNG (ABB. A)

Ihr Winkelschleifer wurde zum Schleifen und Schneiden von Mauerwerk und Stahl konstruiert.

1. Ein-/Aus-Schalter
2. Einschaltsperrre
3. Spindelarretierungsknopf
4. Spindel
5. Schutzzvorrichtung
6. Haupthandgriff
7. Zusatzhandgriff
8. Löseknopf für Haupthandgriff
9. Kohlebürstenhalter

MONTAGE



Schalten Sie die Maschine vor der Montage aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

Anbringen und Entfernen der Schutzworrichtung (Abb. B)



Verwenden Sie die Maschine nicht ohne Schutzworrichtung.

Anbringen

- Legen Sie die Maschine mit der Spindel (4) nach oben weisend auf einen Tisch.
- Halten Sie den Spindelarretierungsknopf (3) gedrückt und entfernen Sie den Flansch (10) mit dem Flanschschlüssel (11).
- Entfernen Sie ggf. die Schleifscheibe (12).
- Entfernen Sie den Flansch (13).
- Bringen Sie die Schutzworrichtung (5) an. Sichern Sie die Schutzworrichtung (5), indem Sie die Inbusschraube (14) und die Mutter (15) mit dem Inbusschlüssel (16) anziehen.
- Bringen Sie den Flansch (13) an.
- Bringen Sie ggf. die Schleifscheibe (12) an.
- Halten Sie den Spindelarretierungsknopf (3) gedrückt und bringen Sie den Flansch (10) mit dem Flanschschlüssel (11) an.

Entfernen

- Legen Sie die Maschine mit der Spindel (4) nach oben weisend auf einen Tisch.
- Halten Sie den Spindelarretierungsknopf (3) gedrückt und entfernen Sie den Flansch (10) mit dem Flanschschlüssel (11).
- Entfernen Sie ggf. die Schleifscheibe (12).
- Entfernen Sie den Flansch (11).
- Entfernen Sie die Schutzworrichtung (5), indem Sie die Inbusschraube (14) und die Mutter (15) mit dem Inbusschlüssel (16) lösen.
- Bringen Sie den Flansch (13) an.
- Bringen Sie ggf. die Schleifscheibe (12) an.
- Halten Sie den Spindelarretierungsknopf (3) gedrückt und bringen Sie den Flansch (10) mit dem Flanschschlüssel (9) an.

Anbringen und Entfernen der Schleifscheibe (Abb. B)



Verwenden Sie die Maschine nicht ohne Schutzworrichtung.

Anbringen

- Legen Sie die Maschine mit der Schutzworrichtung (5) nach oben weisend auf einen Tisch.

- Halten Sie den Spindelarretierungsknopf (3) gedrückt und entfernen Sie den Flansch (10) mit dem Flanschschlüssel (11).
- Bringen Sie die Schleifscheibe (12) an.
- Halten Sie den Spindelarretierungsknopf (3) gedrückt und bringen Sie den Flansch (10) mit dem Flanschschlüssel (11) an.

Entfernen

- Legen Sie die Maschine mit der Schutzworrichtung (5) nach oben weisend auf einen Tisch.
- Halten Sie den Spindelarretierungsknopf (3) gedrückt und entfernen Sie den Flansch (10) mit dem Flanschschlüssel (11).
- Entfernen Sie die Schleifscheibe (12).
- Halten Sie den Spindelarretierungsknopf (3) gedrückt und bringen Sie den Flansch (10) mit dem Flanschschlüssel (11) an.

Anbringen und Entfernen des Zusatzhandgriffs (Abb. C)

Anbringen

- Ziehen Sie den Zusatzhandgriff (7) in einem der Befestigungslöcher (17) an.

Entfernen

- Lösen Sie den Zusatzhandgriff (7) aus dem Befestigungsschlüssel (17).

GEBRAUCH

Ein- und Ausschalten (Abb. A)

- Um die Maschine im Dauerbetrieb einzuschalten, halten Sie die Einschaltsperrre (2) gedrückt und drücken Sie auf den Ein-/Aus-Schalter (1).
- Um die Maschine auszuschalten, drücken Sie erneut auf den Ein-/Aus-Schalter (1).

Einstellung des Haupthandgriffs (Abb. D)

Der Haupthandgriff lässt sich auf 3 Positionen einstellen.



Stellen Sie den Haupthandgriff nicht während des Gebrauchs ein.

- Schieben Sie den Löseknopf (8) in Richtung Haupthandgriff (6).
- Drehen Sie den Haupthandgriff (6) in die erforderliche Position, bis er in seiner Stellung einrastet.
- Lassen Sie den Löseknopf (8) los.

Ratschläge für optimale Arbeitsergebnisse

- Spannen Sie das Werkstück ein. Verwenden Sie für kleine Werkstücke eine Spannvorrichtung.
- Zeichnen Sie eine Linie, um die Richtung vorzugeben, in der die Schleifscheibe geführt wird.
- Halten Sie die Maschine mit beiden Händen fest.
- Schalten Sie die Maschine ein.
- Warten Sie, bis die Maschine ihre volle Geschwindigkeit erreicht hat.
- Setzen Sie die Schleifscheibe auf das Werkstück.
- Bewegen Sie die Maschine langsam die vorgezeichnete Linie entlang, wobei Sie die Schleifscheibe fest gegen das Werkstück drücken.
- Üben Sie nicht zu viel Druck auf die Maschine aus. Lassen Sie die Maschine die Arbeit verrichten.
- Schalten Sie die Maschine aus und warten Sie, bis sie vollkommen zum Stillstand gekommen ist, bevor Sie sie ablegen.

REINIGUNG UND WARTUNG



Schalten Sie die Maschine vor der Reinigung und Wartung immer aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

- Reinigen Sie das Gehäuse regelmäßig mit einem weichen Lappen.
- Halten Sie die Belüftungsschlitzte staub- und schmutzfrei. Verwenden Sie gegebenenfalls einen weichen feuchten Lappen, um den Staub und Schmutz aus den Belüftungsschlitzten zu entfernen.

Erneuerung der Schleifscheibe (Abb. B)

Verschlissene oder beschädigte Schleifscheiben müssen unverzüglich erneuert werden.



Verwenden Sie ausschließlich scharfe und unbeschädigte Schleifscheiben.

- Um die alte Schleifscheibe (12) zu entfernen, gehen Sie gemäß Beschreibung im Abschnitt "Anbringen und Entfernen der Schleifscheibe" vor.
- Um die neue Schleifscheibe (12) anzubringen, gehen Sie gemäß Beschreibung im Abschnitt "Anbringen und Entfernen der Schleifscheibe" vor.

Überprüfung und Erneuerung der Kohlebürsten (Abb. A)

Die Kohlebürsten müssen regelmäßig kontrolliert werden. Sind die Kohlebürsten verschlissen, beginnt die Maschine, unrund zu laufen.



Verwenden Sie nur Kohlebürsten des richtigen Typs.

- Entfernen Sie die Kohlebürstenhalter (9) mit einem Schraubendreher.
- Reinigen Sie die Kohlebürsten.
- Erneuern Sie beide Kohlebürsten zur gleichen Zeit, wenn diese verschlissen sind.
- Bringen Sie die Kohlebürstenhalter (9) mit einem Schraubendreher an.
- Lassen Sie die Maschine nach dem Anbringen der neuen Kohlebürsten 15 Minuten im Leerlauf laufen.

GARANTIE

Schlagen Sie in den beigefügten Garantiebedingungen nach.

UMWELT

Entsorgung



Das Produkt, sein Zubehör sowie die Verpackung müssen für ein umweltfreundliches Recycling getrennt entsorgt werden.

Nur für EG-Länder

Entsorgen Sie Elektrowerkzeuge nicht über den Hausmüll. Entsprechend der Europäischen Richtlinie 2002/96/EG für Elektro- und Elektronikschrott sowie der Einführung in das nationale Recht müssen Elektrowerkzeuge, die nicht mehr im Gebrauch sind, getrennt gesammelt und umweltfreundlich entsorgt werden.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Ferm B.V. erklärt unter seiner alleinigen Verantwortung, dass dieses Produkt (AGM1029) folgenden Normen und Richtlinien entspricht:

EN 60745-1, EN 60745-2-3, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, 2006/42/EG, 2002/95/EG, 2002/96/EG, 2004/108/EG, 2006/95/EG

Zwolle, 01-01-2010

I. Mönnink
CEO Ferm BV

Ferm BV
Lingenstraat 6
8028 PM Zwolle
Niederlande

Das Produkt und das Benutzerhandbuch können geändert werden. Die technischen Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.

HAAKSE SLIJPER

AGM1029

Hartelijk dank voor de aanschaf van dit Ferm product.

Hiermee heeft u een uitstekend product aangeschaft van één van de toonaangevende Europese distributeurs.

Alle Ferm producten worden gefabriceerd volgens de hoogste prestatie- en veiligheidsnormen.

Deel van onze filosofie is de uitstekende klantenservice die wordt ondersteund door onze uitgebreide garantie.

Wij hopen dat u vele jaren naar tevredenheid gebruik zult maken van dit product.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN



WAARSCHUWING

Lees de bijgesloten veiligheidsvoorschriften, de aanvullende veiligheidsvoorschriften en de instructies.

Het niet in acht nemen van de veiligheidsvoorschriften en de instructies kan leiden tot elektrische schok, brand en/of ernstig letsel.

Bewaar de veiligheidsvoorschriften en de instructies voor toekomstig gebruik.

De volgende symbolen worden gebruikt in de gebruikershandleiding of op het product:



Lees de gebruikershandleiding.



Gevaar voor persoonlijk letsel.



Gevaar voor elektrische schok.



Verwijder onmiddellijk de netstekker uit het stopcontact indien de netkabel beschadigd raakt en tijdens reiniging en onderhoud.



*Gevaar voor rondvliegende voorwerpen.
Houd omstanders uit de buurt van het werkgebied.*



*Draag een veiligheidsbril.
Draag gehoorbescherming.*



Draag veiligheidshandschoenen.



Druk de asvergrendelingsknop niet in terwijl de motor draait.



Brandgevaar.



Dubbel geïsoleerd.



Werp het product niet weg in ongeschikte containers.



Het product is in overeenstemming met de van toepassing zijnde veiligheidsnormen in de Europese richtlijnen.

Aanvullende veiligheidsvoorschriften voor haakse slijpers

- De machine is ontworpen voor gebruik als een slijpmachine of doorslijpmachine. De machine is niet geschikt voor werkzaamheden als schuren, staalborstelen, polijsten, etc. Gevaar voor persoonlijk letsel.
- Gebruik geen accessoires die niet specifiek zijn ontworpen en aanbevolen door de fabrikant. Gevaar voor persoonlijk letsel.
- Controleer de machine en de accessoires voor ieder gebruik. Gebruik geen accessoires die verbogen, vervormd of op andere wijze beschadigd zijn. Indien u de machine of een van de accessoires laat vallen, controleer dan de machine of het accessoire op beschadiging. Vervang indien nodig het accessoire.
- Laat na het monteren van de accessoires de machine onbelast draaien op een veilige plek. Indien de machine sterk vibreert, schakel dan onmiddellijk de machine uit, verwijder de netstekker uit het stopcontact en probeer het probleem te verhelpen.
- Zorg ervoor dat de maximale snelheid van de slijpschijf groter is dan of gelijk is aan de maximale snelheid van de machine. Zie het typeplaatje op de machine.
- Gebruik uitsluitend slijpschijven met de juiste dikte en buitendiameter. Zie het typeplaatje op de machine.
- Zorg ervoor dat de asdiameter van slijpschijven, afstandsringen, spanmoeren, etc. overeenkomt met de diameter van de as op de machine.
- Zorg ervoor dat de slijpschijf correct is gemonteerd. Gebruik geen adapters of andere hulpmiddelen om slijpschijven met een andere asdiameter te monteren.
- Gebruik uitsluitend slijpschijven die worden aanbevolen door de fabrikant.
- Gebruik uitsluitend beschermkappen die specifiek zijn ontworpen voor de slijpschijf.
- Gebruik uitsluitend slijpschijven die geschikt zijn voor de toepassing. Bijvoorbeeld: niet slijpen met de zijkant van een doorslijpschijf.
- Gebruik de machine niet zonder de beschermkap. Monteer de beschermkap stevig vast voor een zo veilig mogelijk gebruik. Zorg ervoor dat de gebruiker zo veel mogelijk bescherming geniet tegen de slijpschijf.
- Zorg ervoor dat het werkstuk correct wordt ondersteund of vastgezet.
- Draag een veiligheidsbril. Draag gehoorbescherming. Draag een stofmasker. Gebruik indien nodig andere beschermingsmiddelen, zoals veiligheidshandschoenen, veiligheids-schoenen, etc. Gevaar voor persoonlijk letsel.
- Houd omstanders uit de buurt van het werkgebied. Zorg ervoor dat alle personen in het werkgebied beschermende uitrusting dragen. Gevaar voor persoonlijk letsel.
- Houd het netsnoer uit de buurt van de draaiende slijpschijf. Indien het netsnoer de draaiende slijpschijf raakt, kunnen uw handen of armen in contact komen met de slijpschijf. Gevaar voor persoonlijk letsel.
- Houd de machine vast bij de geïsoleerde oppervlakken op plekken waar de slijpschijf in contact kan komen met verborgen bedrading of het netsnoer. Indien de slijpschijf in contact komt met een onder spanning staande draad, kunnen de blootgestelde metalen delen van de machine ook onder spanning komen. Gevaar voor elektrische schok.
- Gebruik de machine niet terwijl u deze naast u draagt. Gevaar voor persoonlijk letsel.
- Gebruik de machine niet op werkstukken die een maximale slijpdiepte vereisen die hoger is dan de maximale slijpdiepte van de slijpschijf.
- Gebruik geen accessoires die koelvloeistoffen vereisen. Gevaar voor elektrische schok.
- Gebruik de machine niet in de buurt van brandbare materialen. Brandgevaar.
- Bewerk geen materialen die asbest bevatten. Asbest wordt als kankerverwekkend beschouwd.
- Bewerk geen metaal met een magnesiumgehalte van meer dan 80%.
- Wees erop bedacht dat de slijpschijf na het uitschakelen van de machine nog korte tijd blijft doordraaien. Probeer niet zelf de slijpschijf tot stilstand te brengen.
- Plaats de machine nooit op een tafel of een

werkbank voordat deze uitgeschakeld is.

- Reinig regelmatig de ventilatieopeningen. Gevaar voor elektrische schok.

Terugslag is een plotselinge reactie op een vastgeklemd, vastgelopen of vervormde slijpschijf, waardoor de machine uit het werkstuk omhoog in de richting van de gebruiker springt. Indien de slijpschijf in de snede vastgeklemd of vastgelopen is, blokkeert de slijpschijf en springt de machine snel terug in de richting van de gebruiker. Indien de slijpschijf in de snede vervormd raakt, kunnen de achterkant van de slijpschijf in de bovenste laag van het werkstuk grijpen. Hierdoor klimt de slijpschijf uit de snede en springt deze terug in de richting van de gebruiker.

Terugslag is het resultaat van onjuist gebruik van de machine en/of onjuiste gebruiksprecedures of -omstandigheden. Terugslag kan worden vermeden door de juiste voorzorgsmaatregelen in acht te nemen:

- Houd de machine stevig met beide handen vast. Plaats uw armen zodanig dat u de krachten die ontstaan bij terugslag kunt weerstaan. Plaats uw lichaam aan één kant van de slijpschijf. Plaats uw lichaam niet in lijn met de slijpschijf. Terugslag kan de slijpschijf naar achteren doen springen. Bij de juiste voorzorgsmaatregelen kunnen terugslagkrachten worden gecontroleerd door de gebruiker.
- Wees uiterst voorzichting bij het gebruik van de machine op hoeken, scherpe randen, etc. Zorg ervoor dat de slijpschijf niet geblokkeerd raakt. Gevaar voor terugslag.
- Indien de slijpschijf blokkeert of indien de snede om een andere reden onderbroken wordt, laat dan de aan/uit-schakelaar los en houd de machine bewegingsloos in het materiaal totdat de slijpschijf volledig tot stilstand komt. Probeer nooit om de machine uit het werkstuk verwijderen of de machine naar achteren te trekken terwijl de slijpschijf in beweging is. Gevaar voor terugslag.
- Gebruik geen botte of beschadigde slijpschijven. Onscherpe of verkeerd gemonteerde slijpschijven zorgen voor smalle sneden. Hierdoor ontstaat overmatige wrijving en terugslag en wordt het gevaar voor blokkeringen van de slijpschijf vergroot.
- Gebruik geen getande zaagbladen. Gebruik geen houtbewerkingsbladen voor zaagkettingen. Gevaar voor persoonlijk letsel.

Elektrische veiligheid



Controleer altijd of de spanning van de stroomtoevoer overeenkomt met de spanning op het typeplaatje.

- Gebruik de machine niet indien het netsnoer of de netstekker zijn beschadigd.
- Gebruik uitsluitend verlengkabels die geschikt zijn voor het vermogen van de machine met een minimale dikte van 1,5 mm². Indien u een verlengkabelhaspel gebruikt, rol dan altijd de kabel volledig uit.

TECHNISCHE GEGEVENS

AGM1029

Netspanning	V~	220-240
Netfrequentie	Hz	50
Ingangsspanning	W	2.000
Toerental onbelast	min ⁻¹	6.000
Slijpschijf		
Diameter	mm	230
Asgat	mm	22
Asdraad		M14
Gewicht	kg	5,7

GELUID EN VIBRATIE

AGM1029

Geluidsdruck (L_{pa})	dB(A)	94,5
Geluidsvermogen (L_{wa})	dB(A)	107,5
Onzekerheid (K)	dB(A)	3
Vibratie	m/s ²	6,63
Onzekerheid (K)	m/s ²	1,5

Trillingsniveau

Het trillingsemissieniveau, dat in deze gebruiksaanwijzing wordt vermeld, is gemeten in overeenstemming met een gestandaardiseerde test volgens EN 60745; deze mag worden gebruikt om twee machines met elkaar te vergelijken en als voorlopige beoordeling van de blootstelling aan trilling bij gebruik van de machine voor de vermelde toepassing
 - gebruik van de machine voor andere toepassingen, of met andere of slecht onderhouden accessoires, kan het blootstellingsniveau aanzienlijk verhogen
 - wanneer de machine is uitgeschakeld of wanneer deze loopt maar geen werk verricht, kan dit het blootstellingsniveau aanzienlijk reduceren

Bescherm uzelf tegen de gevolgen van trilling door de machine en de accessoires te

onderhouden, uw handen warm te houden en uw werkwijze te organiseren

 **Draag gehoorbescherming.**

BESCHRIJVING (FIG. A)

Uw haakse slijper is ontworpen voor het slijpen en doorslijpen van metselwerk en staal.

1. Aan/uit-schakelaar
2. Ontgrendelingsknop
3. Asvergrendelingsknop
4. As
5. Beschermkap
6. Hoofdhandgreep
7. Extra handgreep
8. Ontgrendelingsknop voor hoofdhandgreep
9. Koolborstelhouder

ASSEMBLAGE

 *Schakel voor assemblage altijd de machine uit en verwijder de netstekker uit het stopcontact.*

Monteren en verwijderen van de beschermkap (fig. B)

 *Gebruik de machine niet zonder de beschermkap.*

Monteren

- Plaats de machine op een tafel met de as (4) naar boven gericht.
- Houd de asvergrendelingsknop (3) ingedrukt en verwijder de flens (10) met behulp van de flenssleutel (11).
- Verwijder indien nodig de slijpschijf (12).
- Verwijder de flens (13).
- Monteer de beschermkap (5). Zet de beschermkap (5) vast door de inbusschroef (14) en de moer (15) met de inbussleutel (16) vast te draaien.
- Monteer de flens (13).
- Monteer indien nodig de slijpschijf (12).
- Houd de asvergrendelingsknop (3) ingedrukt en monteer de flens (10) met behulp van de flenssleutel (11).

Verwijderen

- Plaats de machine op een tafel met de as (4) naar boven gericht.
- Houd de asvergrendelingsknop (3) ingedrukt en verwijder de flens (10) met behulp van de

- flenssleutel (11).
- Verwijder indien nodig de slijpschijf (12).
- Verwijder de flens (11).
- Verwijder de beschermkap (5) door de inbusschroef (14) en de moer (15) met de inbussleutel (16) los te draaien.
- Monteer de flens (13).
- Monteer indien nodig de slijpschijf (12).
- Houd de asvergrendelingsknop (3) ingedrukt en monteer de flens (10) met behulp van de flenssleutel (9).

Monteren en verwijderen van de slijpschijf (fig. B)

 *Gebruik de machine niet zonder de beschermkap.*

Monteren

- Plaats de machine op een tafel met de beschermkap (5) naar boven gericht.
- Houd de asvergrendelingsknop (3) ingedrukt en verwijder de flens (10) met behulp van de flenssleutel (11).
- Monteer de slijpschijf (12).
- Houd de asvergrendelingsknop (3) ingedrukt en monteer de flens (10) met behulp van de flenssleutel (11).

Verwijderen

- Plaats de machine op een tafel met de beschermkap (5) naar boven gericht.
- Houd de asvergrendelingsknop (3) ingedrukt en verwijder de flens (10) met behulp van de flenssleutel (11).
- Verwijder de slijpschijf (12).
- Houd de asvergrendelingsknop (3) ingedrukt en monteer de flens (10) met behulp van de flenssleutel (11).

Monteren en verwijderen van de extra handgreep (fig. C)

Monteren

- Draai de extra handgreep (7) vast in een van de montagegaten (17).

Verwijderen

- Draai de extra handgreep (7) los van het montagegat (17).

GEBRUIK

In- en uitschakelen (fig. A)

- Om de machine in continu bedrijf in te schakelen houdt u de ontgrendelingsknop (2) ingedrukt en drukt de aan/uit-schakelaar (1) in.

- Om de machine uit te schakelen laat u de aan/uit-schakelaar (1) los.

Instellen van de hoofdhandgreep (fig. D)

De hoofdhandgreep kan in 3 posities worden ingesteld.

⚠ Stel de hoofdhandgreep niet in tijdens gebruik.

- Schuif de ontgrendelingsknop (8) in de richting van de hoofdhandgreep (6).
- Draai de hoofdhandgreep (6) naar de gewenste positie totdat hij op zijn plaats klikt.
- Laat de ontgrendelingsknop (8) los.

Aanwijzingen voor optimaal gebruik

- Klem het werkstuk vast. Gebruik een klemmrichting voor kleine werkstukken.
- Teken een lijn om de richting te bepalen waarin de slijpschijf moet worden geleid.
- Houd de machine met beide handen vast.
- Schakel de machine in.
- Wacht totdat de machine volledig op snelheid is.
- Plaats de slijpschijf op het werkstuk.
- Beweeg de machine langs de vooraf getekende lijn, waarbij de slijpschijf stevig tegen het werkstuk wordt gedrukt.
- Oefen niet te veel druk uit op de machine. Laat de machine het werk doen.
- Schakel de machine uit en wacht totdat de machine volledig tot stilstand is gekomen voordat u de machine wegzet.

REINIGING EN ONDERHOUD

⚠ Schakel voor reiniging en onderhoud altijd de machine uit en verwijder de netstekker uit het stopcontact.

- Reinig regelmatig de behuizing met een zachte doek.
- Houd de ventilatieopeningen vrij van stof en vuil. Gebruik indien nodig een zachte, vochtige doek om stof en vuil uit de ventilatieopeningen te verwijderen.

Vervangen van de slijpschijf (fig. B)

Versleten of beschadigde slijpschijven moeten onmiddellijk worden vervangen.

⚠ Gebruik uitsluitend scherpe en onbeschadigde slijpschijven.

- Ga voor het verwijderen van de oude slijpschijf

- (12) te werk zoals beschreven in het gedeelte "Monteren en verwijderen van de slijpschijf".

- Ga voor het monteren van de nieuwe slijpschijf (12) te werk zoals beschreven in het gedeelte "Monteren en verwijderen van de slijpschijf".

Controleren en vervangen van de koolborstels (fig. A)

De koolborstels moeten regelmatig worden gecontroleerd. Indien de koolborstels versleten zijn, zal de machine ongelijkmatig beginnen te draaien.

⚠ Gebruik uitsluitend het juiste type koolborstels.

- Verwijder de koolborstelhouders (9) met behulp van een schroevendraaier.
- Reinig de koolborstels.
- Vervang in geval van slijtage beide koolborstels tegelijkertijd.
- Monteer de koolborstelhouders (9) met behulp van een schroevendraaier.
- Laat na het monteren van de nieuwe koolborstels de machine gedurende 15 minuten onbelast draaien.

GARANTIE

Raadpleeg de bijgesloten garantiebepalingen.

MILIEU

Afdanking



Het product, de accessoires en de verpakking moeten worden gesorteerd voor milieuvriendelijke recycling.

Uitsluitend voor EG-landen

Werp elektrisch gereedschap niet weg bij het huisvuil. Volgens de Europese Richtlijn 2002/96/EG voor Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur en de implementatie ervan in nationaal recht moet niet langer te gebruiken elektrisch gereedschap gescheiden worden verzameld en op een milieuvriendelijke wijze worden verwerkt.

VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

Ferm B.V. verklaart onder eigen verantwoordelijkheid dat dit product (AGM1029) in overeenstemming is met de volgende normen en richtlijnen:

EN 60745-1, EN 60745-2-3, EN 55014-1,
EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3,
2006/42/EG, 2002/95/EG, 2002/96/EG,
2004/108/EG, 2006/95/EG

Zwolle, 01-01-2010

I. Mönnink
CEO Ferm BV

Ferm BV
Lingenstraat 6
8028 PM Zwolle
Nederland

Het product en de gebruikershandleiding zijn onderhevig aan wijzigingen. Specificaties kunnen zonder opgaaf van redenen worden gewijzigd.

MEULEUSE D'ANGLE AGM1029

Merci pour votre achat de ce produit Ferm. Vous disposez maintenant d'un excellent produit, proposé par l'un des principaux fabricants européens.

Tous les produits que vous fournir Ferm sont fabriqués selon les normes les plus exigeantes en matière de performances et de sécurité. Complété par notre garantie très complète, l'excellence de notre service clientèle forme également partie intégrante de notre philosophie. Nous espérons que vous profiterez longtemps de ce produit.

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ



AVERTISSEMENT

Consultez les avertissements de sécurité, les avertissements de sécurité additionnels ainsi que les instructions fournis ici.

Le non respect des avertissements de sécurité et des instructions peut occasionner une électrocution, un incendie ou des blessures graves. Conservez les avertissements de sécurité et les instructions pour référence future.

Les symboles suivants sont utilisés dans le manuel d'utilisation ou apposés sur le produit :



Lisez le manuel d'utilisation.



Risque de blessures.



Risque d'électrocution.



Débranchez immédiatement la fiche de la prise secteur si le câble secteur est endommagé ainsi que durant le nettoyage et la maintenance.



Risque de projection d'objets. Maintenez les passants à l'écart de la zone de travail.



Portez des lunettes de protection. Portez une protection auditive.



Portez des gants de sécurité.

N'appuyez pas sur le bouton de blocage d'axe lorsque le moteur fonctionne.

**Risque d'incendie.****Double isolation.**

Ne jetez pas le produit dans des conteneurs qui ne sont pas prévus à cet effet.



Le produit est conforme aux normes de sécurité applicables des directives européennes.

Avertissements de sécurité additionnels pour meuleuses d'angle

- La machine a été conçue pour meuler ou tronçonner. La machine n'est pas adaptée au ponçage, au brossage, au polissage, etc. Risque de blessures.
- Utilisez uniquement les accessoires spécifiquement conçus et recommandés par le fabricant. Risque de blessures.
- Inspectez la machine et les accessoires avant chaque usage. N'utilisez pas d'accessoires courbés, fissurés ou autrement endommagés. En cas de chute de la machine ou d'un accessoire, vérifiez l'absence de dégâts. Si nécessaire, remplacez l'accessoire.
- Une fois les accessoires en place, laissez la machine tourner sans charge dans une zone sécurisée. En cas de fortes vibrations de la machine, mettez-la immédiatement hors tension, débranchez la fiche de la prise secteur et essayez de résoudre le problème.
- Assurez-vous que la vitesse maximum de la meule est supérieure ou égale à celle de la machine. Reportez-vous à la plaque d'identification de la machine.
- Utilisez uniquement des meules présentant l'épaisseur et le diamètre extérieur corrects. Reportez-vous à la plaque d'identification de la machine.
- Assurez-vous que le diamètre d'axe des meules, pièces d'écartement, écrous de tension, etc. correspond à celui de l'axe de la machine.
- Veillez à ce que la meule soit correctement montée. N'utilisez pas d'adaptateur ou d'autres dispositifs pour monter des meules d'un diamètre d'axe différent.
- Utilisez uniquement les meules recommandées par le fabricant. Utilisez uniquement un carter de protection spécifiquement conçu pour la meule.
- Utilisez uniquement les meules adaptées à l'application. Par exemple : ne meulez pas avec le côté d'un disque de coupe.
- N'utilisez pas la machine sans le carter de protection. Pour maximiser la sécurité, montez correctement le carter de protection. Assurez-vous que l'utilisateur est protégé autant que possible de la meule.
- Assurez-vous que la pièce à ouvrir est correctement soutenue ou fixée.
- Portez des lunettes de protection. Portez une protection auditive. Portez un masque anti-poussière. Si nécessaire, utilisez d'autres équipements de protection : gants de sécurité, chaussures de sécurité, etc. Risque de blessures.
- Maintenez les passants à l'écart de la zone de travail. Assurez-vous que quiconque pénètre dans la zone de travail porte un équipement de protection. Risque de blessures.
- Maintenez le cordon secteur à l'écart de la meule en rotation. Si le cordon secteur touche la meule en rotation, vos mains ou vos bras peuvent entrer en contact avec la meule. Risque de blessures.
- Tenez la machine par les surfaces de poignée isolées lorsque la meule peut toucher des câblages cachés ou le cordon secteur. Si la meule touche un fil sous tension, les pièces métalliques exposées de la machine peuvent également être sous tension. Risque d'électrocution.
- N'utilisez pas la machine en la tenant à vos côtés. Risque de blessures.
- N'utilisez pas la machine sur des pièces à ouvrir nécessitant une profondeur de meulage maximum dépassant celle de la meule.
- N'utilisez aucun accessoire nécessitant un liquide de refroidissement. Risque d'électrocution.
- N'utilisez pas la machine à proximité de matériaux inflammables. Risque d'incendie.
- Ne travaillez pas sur des matériaux contenant de l'amiant. L'amiant est considéré comme carcinogène.
- Ne travaillez pas sur un métal présentant un contenu en magnésium supérieur à 80%.
- Attention : après avoir mis la machine hors tension, la meule continue de tourner pendant une période brève.

- N'essayez jamais d'immobiliser vous-même la meule.
- Ne posez jamais la machine sur une table ou un établi sans l'avoir mise hors tension.
 - Nettoyez régulièrement les orifices d'aération. Risque d'électrocution.

Le recul est une réaction soudaine d'une meule restée accrochée, coincée ou mal orientée. La machine saute et sort de la pièce à ouvrir pour être projetée vers l'utilisateur. Si la meule reste accrochée ou coincée fermement dans la coupe, elle se bloque et la machine recule rapidement vers l'utilisateur. Si la meule est tordue ou mal orientée dans la coupe, son bord arrière risque de s'enfoncer dans la surface supérieure de la pièce à ouvrir. De ce fait, la meule saute brusquement de la fente et est projetée en arrière sur l'utilisateur.

Le recul est le résultat d'une utilisation incorrecte de la machine voire de procédures ou de conditions d'utilisation incorrectes. Il peut être évité en appliquant les précautions adéquates :

- Maintenez fermement la machine à deux mains. Positionnez vos bras de sorte à pouvoir résister au recul. Positionnez toujours votre corps d'un côté ou de l'autre de la meule. Ne vous placez jamais dans l'alignement de la meule. Le recul peut projeter la meule en arrière. L'utilisateur peut toutefois contrôler les forces de recul en respectant les précautions adéquates.
- Faites spécialement attention en utilisant la machine dans les coins, les arêtes, etc. Assurez-vous que la meule ne peut pas se coincer. Risque de recul.
- Si la meule se coince ou si vous interrompez le meulage pour une raison quelconque, lâchez l'interrupteur de marche/arrêt et maintenez la machine immobile dans la pièce jusqu'à l'arrêt total de la meule. N'essayez jamais de sortir la machine de la pièce à ouvrir ou de la tirer en arrière tant que la meule n'est pas immobile. Risque de recul.
- N'utilisez pas de meule émoussée ou endommagée. Une meule émoussée ou mal montée produit une coupe trop étroite générant une friction excessive et un recul potentiel, augmentant le risque de voir la meule se coincer.
- N'utilisez pas de lames de scie à dents. N'utilisez pas de lames à sculpter le bois pour tronçonneuse. Risque de blessures.

Sécurité électrique



Vérifiez si la tension d'alimentation électrique correspond bien à celle de la plaque signalétique.

- N'utilisez pas la machine si le câble secteur ou la fiche secteur est endommagé.
- Utilisez uniquement des rallonges adaptées à la puissance nominale de la machine et d'une section minimum de 1,5 mm². Si vous utilisez une bobine de rallonge, déroulez toujours complètement le câble.

DONNÉES TECHNIQUES

AGM1029

Tension secteur	V~	220-240
Fréquence secteur	Hz	50
Puissance	W	2.000
Vitesse à vide	min ⁻¹	6.000
Meule		
Diamètre	mm	230
Trou d'axe	mm	22
Filetage d'axe		M14
Poids	kg	5,7

BRUIT ET VIBRATION

AGM1029

Pression acoustique (L _{pa})	dB(A)	94,5
Puissance acoustique (L _{wa})	dB(A)	107,5
Incertitude (K)	dB(A)	3
Vibration	m/s ²	6,63
Incertitude (K)	m/s ²	1,5

Niveau de vibrations

Le niveau de vibrations émises indiqué en ce manuel d'instruction a été mesuré conformément à l'essai normalisé de la norme EN 60745; il peut être utilisé pour comparer plusieurs outils et pour réaliser une évaluation préliminaire de l'exposition aux vibrations lors de l'utilisation de l'outil pour les applications mentionnées

- l'utilisation de l'outil dans d'autres applications, ou avec des accessoires différents ou mal entretenus, peut considérablement augmenter le niveau d'exposition
- la mise hors tension de l'outil et sa non-utilisation pendant qu'il est allumé peuvent considérablement réduire le niveau d'exposition

Protégez-vous contre les effets des vibrations par un entretien correct de l'outil et de ses

accessoires, en gardant vos mains chaudes et en structurant vos schémas de travail

⚠ Portez une protection auditive.

DESCRIPTION (FIG. A)

Votre meuleuse d'angle a été conçue pour la coupe et le meulage de la maçonnerie et de l'acier.

1. Interrupteur de marche/arrêt
2. Bouton de déblocage
3. Bouton de blocage d'axe
4. Axe
5. Carter de protection
6. Poignée principale
7. Poignée auxiliaire
8. Bouton de déblocage de poignée principale
9. Porte-balai en carbone

MONTAGE

⚠ Avant le montage, mettez toujours la machine hors tension et débranchez la fiche de la prise secteur.

Montage et retrait du carter de protection (fig. B)

⚠ N'utilisez pas la machine sans le carter de protection.

Montage

- Placez la machine sur une table, l'axe (4) tourné vers le haut.
- Maintenez le bouton de blocage d'axe (3) enfoncé et retirez la bride (10) avec la clé à bride (11).
- Si nécessaire, retirez la meule (12).
- Retirez la bride (13).
- Montez le carter de protection (5). Fixez le carter de protection (5) en serrant la vis Allen (14) et l'écrou (15) avec la clé Allen (16).
- Montez la bride (13)
- Si nécessaire, montez la meule (12).
- Maintenez le bouton de blocage d'axe (3) enfoncé et montez la bride (10) avec la clé à bride (11).

Retrait

- Placez la machine sur une table, l'axe (4) tourné vers le haut.
- Maintenez le bouton de blocage d'axe (3) enfoncé et retirez la bride (10) avec la clé à bride (11).
- Si nécessaire, retirez la meule (12).
- Retirez la bride (11).

- Retirez le carter de protection (5) en desserrant la vis Allen (14) et l'écrou (15) avec la clé Allen (16).
- Montez la bride (13)
- Si nécessaire, montez la meule (12).
- Maintenez le bouton de blocage d'axe (3) enfoncé et montez la bride (10) avec la clé à bride (9).

Montage et retrait de la meule (fig. B)

⚠ N'utilisez pas la machine sans le carter de protection.

Montage

- Placez la machine sur une table, le carter de protection (5) tourné vers le haut.
- Maintenez le bouton de blocage d'axe (3) enfoncé et retirez la bride (10) avec la clé à bride (11).
- Montez la meule (12).
- Maintenez le bouton de blocage d'axe (3) enfoncé et montez la bride (10) avec la clé à bride (11).

Retrait

- Placez la machine sur une table, le carter de protection (5) tourné vers le haut.
- Maintenez le bouton de blocage d'axe (3) enfoncé et retirez la bride (10) avec la clé à bride (11).
- Retirez la meule (12).
- Maintenez le bouton de blocage d'axe (3) enfoncé et montez la bride (10) avec la clé à bride (11).

Montage et retrait de la poignée auxiliaire (fig. C)

Montage

- Serrez la poignée auxiliaire (7) dans l'un des orifices de montage (17).

Retrait

- Desserrez la poignée auxiliaire (7) de l'orifice de montage (17).

UTILISATION

Mise en marche et arrêt (fig. A)

- Pour mettre la machine en marche en mode continu, enfoncez le bouton de déblocage (2) sans le relâcher tout en appuyant sur l'interrupteur de marche/arrêt (1).
- Pour arrêter la machine, appuyez à nouveau sur l'interrupteur de marche/arrêt (1).

Réglage de la poignée principale (fig. D)

La poignée principale peut adopter 3 positions.

⚠ Ne réglez pas la poignée principale pendant l'utilisation.

- Faites glisser le bouton de déblocage (8) dans le sens indiqué sur la poignée principale (6).
- Tournez la poignée principale (6) sur la position requise jusqu'à l'enclencher.
- Relâchez le bouton de déblocage (8)

Conseils pour une utilisation optimale

- Serrez la pièce à ouvrir. Utilisez un appareil de serrage pour les petites pièces.
- Tracez une ligne définissant la direction de guidage de la meule.
- Maintenez la machine à deux mains.
- Mettez la machine en marche.
- Attendez que la machine atteigne son régime maximum.
- Placez la meule sur la pièce à ouvrir.
- Déplacez lentement la machine le long de la ligne tracée en appuyant la meule fermement contre la pièce à ouvrir.
- N'exercez pas de pression excessive sur la machine. Laissez la machine faire le travail.
- Éteignez la machine et attendez son immobilisation totale avant de la reposer.

selon les instructions de la section "Montage et retrait de la meule".

Contrôle et remplacement des balais à bloc de charbon (fig. A)

Contrôlez régulièrement les balais à bloc de charbon. Si les balais à bloc de charbon sont usés, la machine commence à fonctionner irrégulièrement.

⚠ Utilisez uniquement les balais à bloc de charbon du type correct.

- Retirez les porte-balais à bloc de charbon (9) avec un tournevis.
- Nettoyez les balais à bloc de charbon.
- En cas d'usure, remplacez les deux balais à bloc de charbon simultanément.
- Installez les porte-balais à bloc de charbon (9) avec un tournevis.
- Après le montage des nouveaux balais à bloc de charbon, laissez tourner la machine à vide pendant 15 minutes.

GARANTIE

Consultez les termes de la garantie fournis.

ENVIRONNEMENT

Mise au rebut



Le produit, les accessoires et l'emballage doivent être triés pour assurer un recyclage écologique.

Uniquement pour les pays CE

Ne jetez pas les outils électriques avec les déchets domestiques. Selon la directive européenne 2002/96/CE "Déchets d'équipements électriques et électroniques" et sa mise en œuvre dans le droit national, les outils électriques hors d'usage doivent être collectés séparément et mis au rebut de manière écologique.

NETTOYAGE ET MAINTENANCE

⚠ Avant le nettoyage et la maintenance, mettez toujours la machine hors tension et débranchez la fiche de la prise secteur.

- Nettoyez régulièrement le boîtier à l'aide d'un chiffon doux.
- Débarrassez les fentes de ventilation de toute salissure et poussière. Si nécessaire, utilisez un chiffon doux et humide pour retirer la salissure et la poussière des fentes de ventilation.

Remplacement de la meule (fig. B)

Les meules usées ou endommagées doivent être immédiatement remplacées.

⚠ Utilisez uniquement des meules tranchantes et en bon état.

- Pour retirer l'ancienne meule (12), procédez selon les instructions de la section "Montage et retrait de la meule".
- Pour monter la nouvelle meule (12), procédez

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Ferm B.V. déclare sous son entière responsabilité que ce produit (AGM1029) est conforme aux normes et directives suivantes:

EN 60745-1, EN 60745-2-3, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, 2006/42/EC, 2002/95/CE, 2002/96/CE, 2004/108/CE, 2006/95/CE

Zwolle, 01-01-2010

I. Mönnink
CEO Ferm BV

Ferm BV
Lingenstraat 6
8028 PM Zwolle
Pays-Bas

Le produit et le manuel d'utilisation sont sujets à modifications. Les spécifications peuvent changer sans autre préavis.

AMOLADORA ANGULAR

AGM1029

Gracias por comprar este producto Ferm.

Al hacerlo ha adquirido un excelente producto, suministrado por uno de los proveedores líderes en Europa.

Todos los productos suministrados por Ferm se fabrican de conformidad con las normas más elevadas de rendimiento y seguridad. Como parte de nuestra filosofía también proporcionamos un excelente servicio de atención al cliente, respaldado por nuestra completa garantía.

Esperamos que disfrute utilizando este producto durante muchos años.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD



ADVERTENCIA

Lea las advertencias de seguridad, las advertencias de seguridad adicionales y las instrucciones adjuntas.

De no respetarse las advertencias de seguridad y las instrucciones, podrían producirse descargas eléctricas, incendios y/o lesiones graves.

Conserve las advertencias de seguridad y las instrucciones para su posterior consulta.

Los siguientes símbolos se utilizan en el manual de usuario o en el producto:



Lea el manual de usuario.



Riesgo de lesiones personales.



Riesgo de descarga eléctrica.



Saque inmediatamente el enchufe de la toma si el cable eléctrico resulta dañado y durante la limpieza y el mantenimiento.



Riesgo de objetos volantes. Mantenga a los transeúntes alejados de la zona de trabajo.



*Lleve gafas de seguridad.
Lleve protección auditiva.*



Lleve guantes de seguridad.



No pulse el botón de bloqueo del eje mientras el motor esté en marcha.



Riesgo de incendio.



Doble aislamiento.



No deseche el producto en contenedores no adecuados.



El producto es conforme con las normas de seguridad vigentes en las Directivas Europeas.

Advertencias de seguridad adicionales para amoladoras angulares

- La máquina se ha diseñado para ser utilizada como amoladora o máquina de corte. La máquina no es adecuada para operaciones como lijado, cepillado de alambre, pulido, etc. Riesgo de lesiones personales.
- No utilice accesorios que no hayan sido específicamente diseñados y recomendados por el fabricante. Riesgo de lesiones personales.
- Inspeccione la máquina y los accesorios antes de cada uso. No utilice accesorios que estén doblados, agrietados o dañados de algún otro modo. Si la máquina o uno de los accesorios se cae, inspeccione la máquina o el accesorio para comprobar si hay daños. En caso necesario, sustituya el accesorio.
- Deje que la máquina funcione sin carga en una zona segura tras el montaje de los accesorios. Si la máquina vibra mucho, apáguela inmediatamente, saque el enchufe de la toma e intente solucionar el problema.
- Asegúrese de que la velocidad máxima del disco de amolado sea mayor o igual que la velocidad máxima de la máquina. Consulte la placa de características de la máquina.
- Utilice únicamente discos de amolado del grosor y el diámetro exterior correctos. Consulte la placa de características de la máquina.
- Asegúrese de que el diámetro del eje de los discos de amolado, los espaciadores, las tuercas de tensado, etc. correspondan al diámetro del eje de la máquina.
- Asegúrese de que el disco de amolado esté debidamente montado. No utilice adaptadores ni otras ayudas para montar discos de amolado con un diámetro de eje diferente.
- Utilice únicamente los discos de amolado recomendados por el fabricante.

Utilice únicamente las protecciones diseñadas específicamente para el disco de amolado.

- Utilice únicamente los discos de amolado que sean adecuados para la aplicación. Por ejemplo: no amole con el lateral de un disco de corte.
- No utilice la máquina sin la protección. Para la máxima seguridad, monte de forma segura la protección. Asegúrese de que el usuario esté protegido del disco de amolado tanto como sea posible.
- Asegúrese de que la pieza de trabajo esté debidamente apoyada o fijada.
- Lleve gafas de seguridad. Lleve protección auditiva. Lleve una máscara antipolvo. En caso necesario, utilice otros medios de protección, como guantes de seguridad, calzado de seguridad, etc. Riesgo de lesiones personales.
- Mantenga a los transeúntes alejados de la zona de trabajo. Asegúrese de que todas las personas en la zona de trabajo lleven equipos de protección. Riesgo de lesiones personales.
- Mantenga el cable eléctrico alejado del disco de amolado giratorio. Si el cable eléctrico toca el disco de amolado giratorio, las manos o los brazos podrían entrar en contacto con el disco de amolado. Riesgo de lesiones personales.
- Sujete la máquina por las superficies de agarre aisladas cuando el disco de amolado pueda entrar en contacto con cables ocultos o el cable eléctrico. Si el disco de amolado entra en contacto con un cable con corriente, las partes metálicas expuestas de la máquina también pueden tener corriente. Riesgo de descarga eléctrica.
- No utilice la máquina cuando la lleve a su lado. Riesgo de lesiones personales.
- No utilice la máquina en piezas de trabajo que requieran una profundidad de amolado máxima que supere la profundidad de amolado máxima del disco de amolado.
- No utilice accesorios que requieran refrigerantes líquidos. Riesgo de descarga eléctrica.
- No utilice la máquina cerca de materiales inflamables. Riesgo de incendio.
- No trabaje con materiales que contengan amianto. El amianto se considera cancerígeno.
- No trabaje metal con un contenido de magnesio superior al 80%.
- Tenga en cuenta que el disco de amolado sigue girando durante un corto periodo de tiempo después de apagar la máquina. Nunca intente hacer que se detenga el disco

- de amolado.
- Nunca ponga la máquina sobre una mesa o un banco de trabajo sin haberla desconectado previamente.
- Limpie periódicamente las ranuras de ventilación. Riesgo de descarga eléctrica.

El retroceso es una reacción súbita que se provoca al engancharse, atascarse o girarse un disco de amolado, que hace que la máquina se levante y salga de la pieza de trabajo hacia el usuario. Si el disco de amolado se engancha o queda atascado por el corte, éste se bloquea y la máquina sale despedida rápidamente hacia el usuario. Si el disco de amolado se gira en el corte, el extremo posterior del disco de amolado puede clavarse en la cara superior de la pieza de trabajo, haciendo que el disco de amolado se salga del corte y salga despedido hacia el usuario.

El retroceso es el resultado de un uso incorrecto de la máquina y/o procedimientos o condiciones de trabajo incorrectos. Es posible evitar el retroceso tomando las precauciones adecuadas:

- Sujete la máquina firmemente con ambas manos. Coloque los brazos de modo que resistan las fuerzas de retroceso. Coloque el cuerpo a un lado del disco de amolado, pero nunca en línea con éste. El retroceso puede hacer que el disco de amolado salte hacia atrás. Si se toman las precauciones adecuadas, las fuerzas de retroceso pueden ser controladas por el usuario.
- Tenga especial cuidado al utilizar la máquina en esquinas, bordes afilados, etc. Asegúrese de que el disco de amolado no se atasque. Riesgo de retroceso.
- Cuando el disco de amolado se atasque o si interrumpe un corte por el motivo que sea, suelte el interruptor de encendido/apagado y mantenga inmóvil la máquina en el material hasta que el disco de amolado se haya detenido completamente. Nunca intente sacar la máquina de la pieza de trabajo o tirar de ella hacia atrás mientras el disco de amolado esté en movimiento. Riesgo de retroceso.
- No utilice discos de amolado desafilados o dañados. Los discos de amolado desafilados o incorrectamente montados producen cortes estrechos, lo cual genera una fricción excesiva y retroceso y aumenta el riesgo de atasco de los discos de amolado.
- No utilice hojas de sierra dentadas. No utilice hojas de tallado en madera para cadenas

de sierra. Riesgo de lesiones personales.

Seguridad eléctrica



Compruebe siempre que la tensión del suministro eléctrico corresponda con la tensión de la placa de características.

- No utilice la máquina si el cable o el enchufe eléctrico han sufrido daños.
- Utilice únicamente cables alargadores que sean adecuados para la potencia nominal de la máquina con un grosor mínimo de 1,5 mm². Si utiliza un cable alargador en rollo, desenrolle totalmente el cable.

DATOS TÉCNICOS

AGM1029

Tensión de red	V~ 220-240
Frecuencia de red	Hz 50
Entrada de alimentación	W 2.000
Velocidad sin carga	min ⁻¹ 6.000
Disco de amolado	
Diámetro	mm 230
Orificio interior	mm 22
Rosca del eje	M14
Peso	kg 5,7

RUIDO Y VIBRACIÓN

AGM1029

Presión acústica (L _{pa})	dB(A) 94,5
Potencia acústica (L _{wa})	dB(A) 107,5
Incertidumbre (K)	dB(A) 3
Vibración	m/s ² 6,63
Incertidumbre (K)	m/s ² 1,5

Nivel de vibración

El nivel de emisión de vibraciones indicado en este manual de instrucciones ha sido medido según una prueba estándar proporcionada en EN 60745; puede utilizarse para comparar una herramienta con otra y como valoración preliminar de la exposición a las vibraciones al utilizar la herramienta con las aplicaciones mencionadas

- al utilizarla para distintas aplicaciones o con accesorios diferentes o con un mantenimiento deficiente, podría aumentar de forma notable el nivel de exposición
- en las ocasiones en que se apaga la herramienta o cuando está funcionando pero no está realizando ningún trabajo, se podría reducir

el nivel de exposición de forma importante

Protéjase contra los efectos de la vibración realizando el mantenimiento de la herramienta y sus accesorios, manteniendo sus manos calientes y organizando sus patrones de trabajo



Lleve protección auditiva.

DESCRIPCIÓN (FIG. A)

La amoladora angular se ha diseñado para amolar y cortar mampostería y acero.

1. Interruptor de encendido/apagado
2. Botón de desbloqueo
3. Botón de bloqueo del eje
4. Eje
5. Protección
6. Empuñadura principal
7. Empuñadura auxiliar
8. Botón de liberación de empuñadura principal
9. Portaeescobilla de carbón

MONTAJE



Antes del montaje, apague siempre la máquina y saque el enchufe de la toma.

Montaje y retirada de la protección (fig. B)



No utilice la máquina sin la protección.

Montaje

- Coloque la máquina sobre una mesa con el eje (4) orientado hacia arriba.
- Mantenga presionado el botón de bloqueo del eje (3) y retire la brida (10) usando la llave de brida (11).
- En caso necesario, retire el disco de amolado (12).
- Retire la brida (13).
- Monte la protección (5). Fije la protección (5) apretando el tornillo Allen (14) y la tuerca (15) con la llave Allen (16).
- Monte la brida (13).
- En caso necesario, monte el disco de amolado (12).
- Mantenga presionado el botón de bloqueo del eje (3) y monte la brida (10) usando la llave de brida (11).

Retirada

- Coloque la máquina sobre una mesa con el eje (4) orientado hacia arriba.

- Mantenga presionado el botón de bloqueo del eje (3) y retire la brida (10) usando la llave de brida (11).
- En caso necesario, retire el disco de amolado (12).
- Retire la brida (11).
- Retire la protección (5) aflojando el tornillo Allen (14) y la tuerca (15) con la llave Allen (16).
- Monte la brida (13).
- En caso necesario, monte el disco de amolado (12).
- Mantenga presionado el botón de bloqueo del eje (3) y monte la brida (10) usando la llave de brida (9).

Montaje y retirada del disco de amolado (fig. B)



No utilice la máquina sin la protección.

Montaje

- Coloque la máquina sobre una mesa con la protección (5) orientada hacia arriba.
- Mantenga presionado el botón de bloqueo del eje (3) y retire la brida (10) usando la llave de brida (11).
- Monte el disco de amolado (12).
- Mantenga presionado el botón de bloqueo del eje (3) y monte la brida (10) usando la llave de brida (11).

Retirada

- Coloque la máquina sobre una mesa con la protección (5) orientada hacia arriba.
- Mantenga presionado el botón de bloqueo del eje (3) y retire la brida (10) usando la llave de brida (11).
- Retire el disco de amolado (12).
- Mantenga presionado el botón de bloqueo del eje (3) y monte la brida (10) usando la llave de brida (11).

Montaje y retirada de la empuñadura auxiliar (fig. C)

Montaje

- Apriete la empuñadura auxiliar (7) en uno de los orificios de montaje (17).

Retirada

- Afloje la empuñadura auxiliar (7) del orificio de montaje (17).

USO

Encendido y apagado (fig. A)

- Para encender la máquina en modo continuo, mantenga pulsado el botón de desbloqueo (2) y pulse el interruptor de encendido/apagado (1).
- Para apagar la máquina, vuelva a pulsar el interruptor de encendido/apagado (1).

Ajuste de la empuñadura principal (fig. D)

La empuñadura principal puede situarse en 3 posiciones.

 *No ajuste la empuñadura principal durante el uso.*

- Deslice el botón de liberación (8) en la dirección de la empuñadura principal (6).
- Gire la empuñadura principal (6) a la posición deseada hasta que encaje en su posición.
- Suelte el botón de liberación (8).

Consejos para un uso óptimo

- Fije la pieza de trabajo. Utilice un dispositivo de fijación para piezas de trabajo pequeñas.
- Trace una línea para definir la dirección en la que guiar el disco de amolado.
- Sujete la máquina con ambas manos.
- Encienda la máquina.
- Espere hasta que la máquina alcance la máxima velocidad.
- Coloque el disco de amolado sobre la pieza de trabajo.
- Mueva lentamente la máquina por la línea pretrazada, presionando firmemente el disco de amolado contra la pieza de trabajo.
- No aplique demasiada presión sobre la máquina. Deje que la máquina haga el trabajo.
- Apague la máquina y espere que ésta se detenga completamente antes de dejarla.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO



Antes de la limpieza y el mantenimiento, apague siempre la máquina y saque el enchufe de la toma.

- Limpie la carcasa periódicamente con un paño suave.
- Mantenga las ranuras de ventilación libres de polvo y suciedad. En caso necesario, utilice un paño suave humedecido para eliminar el polvo y la suciedad de las ranuras de ventilación.

Sustitución del disco de amolado (fig. B)

Los discos de amolado desgastados o dañados deben sustituirse de inmediato.



Utilice únicamente discos de amolado afilados y en buen estado.

- Para retirar el disco de amolado usado (12), proceda como se describe en la sección "Montaje y retirada del disco de amolado".
- Para montar el disco de amolado nuevo (12), proceda como se describe en la sección "Montaje y retirada del disco de amolado".

Comprobación y sustitución de las escobillas de carbón (fig. A)

Las escobillas de carbón deben comprobarse periódicamente. Si las escobillas de carbón se desgastan, la máquina empezará a funcionar irregularmente.



Utilice sólo escobillas de carbón del tipo correcto.

- Retire los portaescobillas de carbón (9) utilizando un destornillador.
- Limpie las escobillas de carbón.
- En caso de desgaste, cambie ambas escobillas al mismo tiempo.
- Monte los portaescobillas de carbón (9) utilizando un destornillador.
- Después de montar las escobillas de carbón nuevas, deje la máquina en marcha sin carga durante 15 minutos.

GARANTÍA

Consulte las condiciones de la garantía adjunta.

MEDIO AMBIENTE

Desechado



El producto, los accesorios y el embalaje deben clasificarse para un reciclaje respetuoso con el medio ambiente.

Sólo para países CE

No deseche las herramientas eléctricas con los residuos domésticos. De conformidad con la Directiva Europea 2002/96/CE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y su implementación en el derecho nacional, las

herramientas eléctricas que dejen de funcionar deben recogerse por separado y desecharse de forma respetuosa con el medio ambiente.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Ferm B.V. declara bajo su exclusiva responsabilidad que este producto (AGM1029) es conforme con las siguientes normas y directivas:

EN 60745-1, EN 60745-2-3, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, 2006/42/CE, 2002/95/CE, 2002/96/CE, 2004/108/CE, 2006/95/CE

Zwolle, 01-01-2010

I. Mönnink
CEO Ferm BV

Ferm BV
Lingenstraat 6
8028 PM Zwolle
Países Bajos

El producto y el manual de usuario están sujetos a cambios. Las especificaciones pueden modificarse sin previo aviso.

REBARBADORA AGM1029

Obrigado por adquirir este produto Ferm. Trata-se de um produto excelente, fabricado por um dos fornecedores líderes na Europa. Todos os produtos fornecidos pela Ferm são fabricado em conformidade com os mais elevados requisitos de desempenho e segurança. Como parte da nossa filosofia, oferecemos uma excelente assistência ao cliente, apoiada pela nossa garantia abrangente. Esperamos que desfrute deste produto por muitos anos.

AVISOS DE SEGURANÇA



AVISO

Leia os avisos de segurança inclusos, os avisos de segurança adicionais e as instruções.

O não cumprimento dos avisos de segurança e das instruções pode resultar em choque eléctrico, incêndio e/ou graves lesões.

Guarde todos os avisos de segurança e as instruções para futura referência.

Neste manual do utilizador ou no produto utilizam-se os seguintes símbolos:



Leia o manual do utilizador.



Risco de lesões pessoais.



Risco de choque eléctrico.



Desligue imediatamente a ficha de alimentação da tomada, caso o cabo de alimentação fique danificado, assim como antes de proceder a trabalhos de limpeza e de manutenção.



*Risco de projecção de objectos.
Mantenha transeuntes afastados da área de trabalho.*



*Utilize óculos de protecção.
Utilize protecções auriculares.*



Utilize luvas de segurança.



Não pressione o botão de bloqueio do veio com o motor em funcionamento.



Risco de incêndio.



Isolamento duplo.



Não descarte o produto em recipientes inadequados.



O produto está em conformidade com as normas de segurança aplicáveis nas directivas europeias.

Avisos adicionais de segurança para rebarbadoras

- A máquina foi concebida para ser utilizada como uma rebarbadora ou máquina de corte. Não é adequada para operações tais como lixamento, limpeza com escova metálica, polimento, etc.. Risco de lesões pessoais.
- Não utilize acessórios que não sejam especificamente concebidos e recomendados pelo fabricante. Risco de lesões pessoais.
- Inspeccione a máquina e os acessórios antes de cada utilização. Não utilize acessórios dobrados, com fendas ou danificados de alguma forma. Se deixar cair a máquina ou um dos acessórios, verifique se possuem danos. Se necessário, substitua o acessório.
- Depois de montar os acessórios, deixe a máquina funcionar sem carga numa área segura. Se a máquina vibrar intensamente, desligue-a imediatamente, desligue a ficha de alimentação na tomada e tente solucionar o problema.
- Certifique-se de que a velocidade máxima do disco de rebarbar é superior ou igual à velocidade máxima da máquina. Consulte a placa de especificações da máquina.
- Utilize apenas discos de rebarbar com a espessura e diâmetro exterior correctos. Consulte a placa de especificações da máquina.
- Certifique-se de que o diâmetro do veio dos discos de rebarbar, espaçadores, porcas de regulação da tensão, etc. correspondem ao diâmetro do veio na máquina.
- Assegure-se de que o disco de rebarbar está devidamente montado. Não utilize adaptadores nem outros acessórios para montar discos de rebarbar com um diâmetro de veio diferente.
- Utilize apenas os discos de rebarbar recomendados pelo fabricante.
- Utilize apenas discos de rebarbar adequados para a aplicação. Por exemplo: não utilize a máquina para rebarbar com a parte lateral de um disco de corte.
- Não utilize a máquina sem protecção. Monte devidamente a protecção para máxima segurança. Certifique-se de que o utilizador está protegido ao máximo do disco de rebarbar.
- Certifique-se de que a peça de trabalho está devidamente apoiada ou fixa.
- Utilize óculos de protecção. Utilize protecções auriculares. Utilize uma máscara de protecção anti-poeira. Se necessário, utilize outros meios de protecção, tais como luvas de segurança, calçado de segurança, etc. Risco de lesões pessoais.
- Mantenha transeuntes afastados da área de trabalho. Certifique-se de que todas as pessoas na área de trabalho utilizam equipamento de protecção. Risco de lesões pessoais.
- Mantenha o cabo de alimentação afastado do disco de rebarbar em rotação. Se o cabo de alimentação tocar no disco de rebarbar em rotação, as suas mãos ou os seus braços poderão entrar em contacto com o disco de rebarbar. Risco de lesões pessoais.
- Segure a máquina pelas superfícies de pega isoladas nos casos em que o disco de rebarbar possa entrar em contacto com cablagem oculta ou o cabo de alimentação. Se o disco de rebarbar entrar em contacto com um cabo com tensão, as peças metálicas expostas também ficam com tensão. Risco de choque eléctrico.
- Não utilize a máquina enquanto a transporta a seu lado. Risco de lesões pessoais.
- Não utilize a máquina para rebarbar peças de trabalho que requeiram uma profundidade máxima que excede a profundidade máxima do disco de rebarbar.
- Não utilize acessórios que requeiram líquidos de refrigeração. Risco de choque eléctrico.
- Não utilize a máquina próxima de materiais inflamáveis. Risco de incêndio.
- Não trabalhe materiais que contenham amianto. O amianto é considerado carcinogénico.
- Não utilize a máquina em peças de metal com um conteúdo de magnésio superior a 80%.
- Tenha em atenção que depois de desligar a máquina, o disco de rebarbar continua a rodar durante alguns segundos. Nunca tente

- parar por si mesmo o disco de rebarbar.
- Nunca coloque a máquina para baixo sobre uma mesa ou bancada antes de desligá-la.
- Limpe regularmente as ranhuras de ventilação. Risco de choque eléctrico.

Um contra-golpe é uma reacção repentina devido a um disco de rebarbar enganchado, emperrado ou incorrectamente alinhado, o que faz com que a máquina se eleve e saia descontrolada da peça que está a ser trabalhada, sendo projectada no sentido da pessoa que está a utilizar a máquina. Se o disco de rebarbar enganchar ou emperrar no corte, este é bloqueado, e a máquina é impulsionada para trás na direcção da pessoa que a está a utilizar. Se o disco de rebarbar dobrar no corte, é possível que a extremidade posterior do disco de rebarbar engate na superfície da peça de trabalho, dando origem a que o disco de rebarbar se movimento para fora do corte e seja projectado na direcção da pessoa que está a utilizar a máquina.

Um contra-golpe é o resultado de uma utilização errada da máquina e/ou de procedimentos ou condições de utilização incorrectos. O contra-golpe pode ser evitado com medidas de precaução apropriadas:

- Segure sempre a máquina com as duas mãos. Mantenha os braços numa posição que lhe permita suportar as forças de um contra-golpe. Posicione-se sempre em posição lateral relativamente ao disco de rebarbar e nunca em frente ao mesmo. No caso de um contra-golpe, o disco de rebarbar pode ser projectado para trás. As forças de contra-golpe podem ser controladas pelo utilizador, se forem tomadas as devidas precauções.
- Seja especialmente cuidadoso ao utilizar a máquina em cantos, extremidades afiadas, etc. Certifique-se de que o disco de rebarbar não encrava. Risco de contra-golpe.
- Se o disco de rebarbar encravar ou se tiver de interromper o corte por qualquer motivo, deverá soltar o interruptor de ligar/desligar e segurar firmemente a máquina na peça de trabalho, até o disco de rebarbar parar completamente. Nunca tente remover a máquina da peça de trabalho ou puxá-la para trás, enquanto o disco de rebarbar estiver em movimento. Risco de contra-golpe.
- Não utilize discos de rebarbar embotados nem danificados. Discos de rebarbar obtusos ou incorrectamente montados produzem cortes

estreitos, o que causa fricção excessiva, contra-golpe e aumenta o risco de o disco de rebarbar encravar.

- Não utilize lâminas de serra dentadas. Não utilize lâminas de madeira para correntes de serra. Risco de lesões pessoais.

Segurança eléctrica



Certifique-se sempre de que a tensão de alimentação corresponde à tensão indicada na placa de especificações.

- Não utilize a máquina se o cabo ou ficha de alimentação estiverem danificados.
- Utilize apenas cabos de extensão adequados à classificação nominal da máquina com uma espessura mínima de 1,5 mm². No caso de usar uma bobina de cabo de extensão, desenrole o cabo todo.

DADOS TÉCNICOS

AGM1029

Tensão	V~	220-240
Frequência da rede	Hz	50
Potência de entrada	W	2.000
Velocidade sem carga	min ⁻¹	6.000
Disco de rebarbar		
Diâmetro	mm	230
Diâmetro interno	mm	22
Rosca do veio		M14
Peso	kg	5,7

RUÍDO E VIBRAÇÃO

AGM1029

Pressão acústica (L _{pa})	dB(A)	94,5
Potência acústica (L _{wa})	dB(A)	107,5
Imprecisão (K)	dB(A)	3
Vibração	m/s ²	6,63
Imprecisão (K)	m/s ²	1,5

Nível de vibração

O nível de emissão de vibrações indicado na parte posterior deste manual de instruções foi medido de acordo com um teste normalizado fornecido na EN 60745; pode ser utilizado para comparar uma ferramenta com outra e como uma avaliação preliminar de exposição à vibração quando utilizar a ferramenta para as aplicações mencionadas

- utilizar a ferramenta para diferentes aplicações ou com acessórios diferentes ou mantidos defi

cientemente, pode aumentar significativamente o nível de exposição

- o número de vezes que a ferramenta é desligada ou quando estiver a trabalhar sem fazer nada, pode reduzir significativamente o nível de exposição

Protejase contra os efeitos da vibração, mantendo a ferramenta e os acessórios, mantendo as mãos quentes e organizando os padrões de trabalho



Utilize protecções auriculares.

DESCRÍÇÃO (FIG. A)

A sua rebarbadora foi concebida para rebarbar e cortar alvenaria e aço.

1. Interruptor de ligar/desligar
2. Botão de travagem
3. Botão de bloqueio do veio
4. Veio
5. Protecção
6. Punho principal
7. Punho auxiliar
8. Botão de libertação para punho principal
9. Suporte da escova de carbono

MONTAGEM



Antes de montar, desligue sempre a máquina no interruptor e retire a ficha da tomada.

Montagem e remoção da protecção (fig. B)



Não utilize a máquina sem protecção.

Montagem

- Coloque a máquina sobre uma bancada com o veio (4) virado para cima.
- Mantenha o botão de bloqueio do veio (3) pressionado e retire a flange (10) com a chave de flange (11).
- Se necessário, retire o disco de rebarbar (12).
- Retire a flange (13).
- Monte a protecção (5). Fixe a protecção (5) apertando o parafuso Allen (14) e a porca (15) com a chave Allen (16).
- Monte a flange (13).
- Se necessário, monte o disco de rebarbar (12).
- Mantenha o botão de bloqueio do veio (3) pressionado e monte a flange (10) utilizando a chave de flange (11).

a chave de flange (11).

Remoção

- Coloque a máquina sobre uma bancada com o veio (4) virado para cima.
- Mantenha o botão de bloqueio do veio (3) pressionado e retire a flange (10) com a chave de flange (11).
- Se necessário, retire o disco de rebarbar (12).
- Retire a flange (11).
- Retire a protecção (5) desapertando o parafuso Allen (14) e a porca (15) com a chave Allen (16).
- Monte a flange (13).
- Se necessário, monte o disco de rebarbar (12).
- Mantenha o botão de bloqueio do veio (3) pressionado e monte a flange (10) utilizando a chave de flange (9).

Montagem e remoção do disco de rebarbar (fig. B)



Não utilize a máquina sem protecção.

Montagem

- Coloque a máquina sobre uma bancada com a protecção (5) virada para cima.
- Mantenha o botão de bloqueio do veio (3) pressionado e retire a flange (10) com a chave de flange (11).
- Monte o disco de rebarbar (12).
- Mantenha o botão de bloqueio do veio (3) pressionado e monte a flange (10) utilizando a chave de flange (11).

Remoção

- Coloque a máquina sobre uma bancada com a protecção (5) virada para cima.
- Mantenha o botão de bloqueio do veio (3) pressionado e retire a flange (10) com a chave de flange (11).
- Retire o disco de rebarbar (12).
- Mantenha o botão de bloqueio do veio (3) pressionado e monte a flange (10) utilizando a chave de flange (11).

Montagem e remoção do punho auxiliar (fig. C)

Montagem

- Aperte o punho auxiliar (7) num dos orifícios de montagem (17).

Remoção

- Desaperte o punho auxiliar (7) dos orifícios de montagem (17).

UTILIZAÇÃO

Ligação e desligação (fig. A)

- Para ligar a máquina no modo contínuo, mantenha o botão de travagem (2) pressionado e prima o interruptor de ligar/desligar (1).
- Para desligar a máquina, prima o interruptor de ligar/desligar (1) novamente.

Ajuste do punho principal (fig. D)

É possível ajustar o punho principal para 3 posições.

 *Não ajuste o punho principal durante a utilização.*

- Faça deslizar o botão de libertação (8) na direcção do punho principal (6).
- Rode o punho principal (6) para a posição pretendida até encaixar.
- Solte o botão de libertação (8).

Sugestões para uma melhor utilização

- Fixe a peça de trabalho. Utilize um dispositivo de fixação para pequenas peças de trabalho.
- Trace uma linha para definir a direcção de orientação do disco de rebarbar.
- Segure a máquina com as duas mãos.
- Ligue a máquina.
- Aguarde até que a máquina atinja a velocidade máxima.
- Coloque o disco de rebarbar sobre a peça de trabalho.
- Desloque lentamente a máquina ao longo da linha previamente traçada, pressionando o disco de rebarbar contra a peça de trabalho.
- Não aplique demasiada pressão sobre a máquina. Permita que a máquina execute o trabalho.
- Desligue a máquina e espere que pare completamente antes de a posar.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO



Antes de proceder a trabalhos de limpeza e manutenção, desligue sempre a máquina no interruptor e retire a ficha da tomada.

- Limpe regularmente a estrutura utilizando um pano macio.
- Mantenha as ranhuras de ventilação isentas de poeiras e sujidade. Se necessário, utilize um pano suave e húmido para remover poeiras e sujidade das ranhuras de ventilação.

Substituição do disco de rebarbar (fig. B)

Os discos de rebarbar que estiverem gastos ou danificados devem ser imediatamente substituídos.



Utilize apenas discos de rebarbar afiados e que não estejam danificados.

- Para remover o disco de rebarbar usado (12), efectue os procedimentos descritos na secção "Montagem e remoção do disco de rebarbar".
- Para montar o novo disco de rebarbar (12), efectue os procedimentos descritos na secção "Montagem e remoção do disco de rebarbar".

Verificação e substituição das escovas de carbono (fig. A)

As escovas de carbono devem ser verificadas regularmente. Se as escovas de carbono estiverem gastas, a máquina começará a funcionar de forma irregular.



Utilize apenas as escovas de carbono do tipo correcto.

- Retire os suportes das escovas de carbono (9) utilizando uma chave de fenda.
- Limpe as escovas de carbono.
- Em caso de desgaste, substitua as duas escovas em simultâneo.
- Monte os suportes das escovas de carbono (9) utilizando uma chave de fenda.
- Depois de montar as novas escovas de carbono, deixe a máquina funcionar sem carga durante 15 minutos.

GARANTIA

Consulte os termos da garantia inclusos.

AMBIENTE

Eliminação



O produto, acessórios e a embalagem devem ser separados para reciclagem ecologicamente segura.

Apenas para os países da CE

Não coloque as ferramentas eléctricas no lixo doméstico. Em conformidade com a directriz europeia 2002/96/CE relativa a resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos e respectiva implementação na legislação nacional,

as ferramentas eléctricas não utilizáveis devem ser recolhidas separadamente e eliminadas de um modo ecologicamente seguro.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A Ferm B.V. declara sob exclusiva responsabilidade que este produto (AGM1029) se encontra em conformidade com as normas ou directivas que se seguem:

EN 60745-1, EN 60745-2-3, EN 55014-1,
EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3,
2006/42/CE, 2002/95/CE, 2002/96/CE,
2004/108/CE, 2006/95/CE

Zwolle, 01-01-2010

I. Mönnink
CEO Ferm BV

Ferm BV
Lingenstraat 6
8028 PM Zwolle
Países Baixos

O produto e o manual do utilizador estão sujeitos a alterações. As especificações podem ser alteradas sem aviso prévio.

SMERIGLIATRICE ANGOLARE AGM1029

Grazie per aver acquistato questo prodotto Ferm. Con questo acquisto lei è entrato in possesso di un prodotto di qualità eccellente, distribuito da uno dei principali fornitori in Europa. Tutti i prodotti distribuiti da Ferm sono realizzati in conformità con i più rigidi standard in materia di sicurezza e prestazioni. È nostra filosofia offrire al cliente un servizio di assistenza di eccellente livello, supportato da una garanzia completa. Ci auguriamo che apprezzerà l'uso di questo prodotto per molti anni a venire.

AVVISI DI SICUREZZA

AVVISO

Leggere accuratamente gli avvisi di sicurezza, gli avvisi di sicurezza aggiuntivi e le istruzioni.

La mancata osservanza degli avvisi di sicurezza e delle istruzioni potrebbe causare scosse elettriche, incendio e/o gravi lesioni.

Mantenere gli avvisi di sicurezza e le istruzioni a portata di mano per future consultazioni.

I seguenti simboli sono utilizzati nel presente manuale utente o sul prodotto:



Leggere il manuale utente.



Pericolo di lesioni personali.



Pericolo di scosse elettriche.



Disconnecter the power cord from the electrical network immediately if the power cord is damaged or during cleaning and maintenance.



Pericolo di espulsione di frammenti ad alta velocità. Mantenere gli astanti a sufficiente distanza dall'area di lavoro.



*Indossare occhiali di protezione.
Indossare protezioni per l'udito.*



Indossare guanti di sicurezza.



Non premere il pulsante di blocco dell'alberino con il motore in funzione.



Pericolo d'incendio.



Doppio isolamento



Non smaltire il prodotto in contenitori non idonei.



Il prodotto è conforme agli standard pertinenti in materia di sicurezza previsti dalla legislazione Europea.

Avvisi di sicurezza aggiuntivi per smerigliatrici angolari

- L'elettroutensile è stata progettato per essere utilizzato come smerigliatrice o troncatrice. L'elettroutensile non è idoneo per attività come levigatura, decapaggio con spazzola metallica, lucidatura, ecc. Pericolo di lesioni personali.
 - Non utilizzare accessori non specificatamente progettati e raccomandati dal fabbricante. Pericolo di lesioni personali.
 - Prima di ogni uso, ispezionare l'elettroutensile e gli accessori. Non utilizzare accessori deformati, spezzati o altrimenti danneggiati. In caso di caduta dell'elettroutensile o di uno degli accessori, controllare accuratamente che non mostrino segni di danni. Se necessario, sostituire l'accessorio.
 - Azionare l'elettroutensile in assenza di carico in un'area sicura dopo il montaggio degli accessori. Se l'elettroutensile vibra eccessivamente, spegnerlo immediatamente, disconnettere la spina di alimentazione dalla rete elettrica e tentare di risolvere il problema.
 - Verificare che la massima velocità nominale del disco abrasivo sia superiore o uguale alla massima velocità dell'elettroutensile. Consultare la targhetta nominale dell'elettroutensile.
 - Utilizzare esclusivamente dischi abrasivi con spessore e diametro esterno corretti. Consultare la targhetta nominale dell'elettroutensile.
 - Verificare che il diametro dell'alesaggio interno per l'alberino di dischi abrasivi, distanziatori e dadi di serraggio, corrisponda al diametro dell'alberino dell'elettroutensile.
 - Assicurarsi che il disco abrasivo sia montato correttamente. Non utilizzare adattatori o altri elementi ausiliari per montare dischi abrasivi con diverso diametro dell'alesaggio interno per l'alberino.
- Utilizzare esclusivamente dischi abrasivi raccomandati dal fabbricante. Utilizzare esclusivamente paralame specificatamente progettati per dischi abrasivi.
 - Utilizzare esclusivamente dischi abrasivi adeguati all'applicazione. Ad esempio: non smerigliare con la superficie laterale di un disco da taglio.
 - Non utilizzare l'elettroutensile senza il paralama. Fissare saldamente il paralama per la massima sicurezza. Verificare che l'utente sia protetto il più possibile dal contatto con il disco abrasivo.
 - Verificare che il pezzo in lavorazione sia sostenuto o fissato correttamente.
 - Indossare occhiali di protezione. Indossare protezioni per l'udito. Indossare una mascherina anti-polvere. Se necessario, utilizzare accessori protettivi, come guanti di sicurezza, scarpe di sicurezza, ecc. Pericolo di lesioni personali.
 - Mantenere gli stanti a sufficiente distanza dall'area di lavoro. Assicurarsi che tutte le persone presenti nell'area di lavoro indossino accessori protettivi. Pericolo di lesioni personali.
 - Mantenere il cavo di alimentazione a distanza dal disco abrasivo in rotazione. Se il cavo di alimentazione entra in contatto con il disco abrasivo in rotazione, può causare il contatto del disco abrasivo con le mani o le braccia dell'utilizzatore. Pericolo di lesioni personali.
 - Nei punti in cui il disco abrasivo può entrare in contatto con fili elettrici nascosti o con il cavo di alimentazione, sostenere l'elettroutensile mediante l'apposita impugnatura isolante. Se il disco abrasivo entra in contatto con un filo elettrico sotto tensione, è possibile che anche le parti metalliche esposte dell'elettroutensile entrino sotto tensione. Pericolo di scosse elettriche.
 - Non utilizzare l'elettroutensile mentre viene trasportato al proprio fianco. Pericolo di lesioni personali.
 - Non utilizzare l'elettroutensile per smerigliare pezzi in lavorazione che richiedono una profondità di smerigliatura superiore alla profondità massima del disco abrasivo.
 - Non utilizzare accessori che richiedono refrigeranti liquidi. Pericolo di scosse elettriche.
 - Non utilizzare l'elettroutensile in prossimità di materiali infiammabili. Pericolo d'incendio.
 - Non operare su materiali contenenti amianto. L'amianto è una sostanza considerata cancerogena.
 - Non lavorare metalli con contenuto

- di magnesio superiore all'80%.
- Porre attenzione perché il disco abrasivo continuerà a ruotare per un breve periodo dopo lo spegnimento dell'elettrotensile. Non tentare di arrestare manualmente la rotazione del disco abrasivo.
- Non porre mai l'elettrotensile su un tavolo o un banco da lavoro senza averlo precedentemente spento.
- Pulire regolarmente le feritoie di ventilazione. Pericolo di scosse elettriche.

Il contraccolpo è un movimento improvviso, dovuto a blocco, attrito o disallineamento del disco abrasivo, che causa il sollevamento e la fuoriuscita dell'elettrotensile dal pezzo in lavorazione in direzione dell'utente. Se il disco abrasivo rimane bloccato o frenato con forza nel taglio praticato, si inceppa e l'elettrotensile viene respinto con forza verso l'utente. Se il disco abrasivo viene deformato nel taglio, il profilo posteriore del disco abrasivo può affondare nella superficie superiore del pezzo in lavorazione, con conseguente fuoriuscita del disco abrasivo verso l'alto e balzo all'indietro verso l'utente.

Il contraccolpo è la conseguenza di un uso errato dell'elettrotensile e/o di errate condizioni o procedure di azionamento. Il contraccolpo può essere evitato prendendo le precauzioni adeguate:

- Sostenere saldamente l'elettrotensile con entrambe le mani. Posizionare le braccia in modo da resistere alla forza del contraccolpo. Posizionare il corpo su uno dei lati del disco abrasivo, ma non in linea con esso.
- Il contraccolpo può causare il balzo improvviso all'indietro del disco abrasivo. Prendendo le adeguate precauzioni, l'utente è in grado di controllare la forza del contraccolpo.
- Porre estrema attenzione durante l'uso dell'elettrotensile su spigoli, bordi affilati, ecc. Assicurarsi che il disco abrasivo non si inceppi. Rischio di contraccolpo.
- Se il disco abrasivo si inceppa o se il taglio viene interrotto, per un qualsiasi motivo, rilasciare l'interruttore on/off e mantenere immobile l'elettrotensile finché il disco abrasivo non si è arrestato completamente. Non tentare mai di rimuovere l'elettrotensile dal pezzo in lavorazione o di tirarlo indietro mentre il disco abrasivo è in movimento. Rischio di contraccolpo.
- Non utilizzare dischi abrasivi smussati o danneggiati. I dischi abrasivi non affilati

o montati in modo errato producono tagli stretti, che causano un attrito eccessivo e un possibile contraccolpo e aumentano il rischio di inceppamento del disco abrasivo.

- Non utilizzare lame da taglio con denti. Non utilizzare lame da intaglio per seghe a catena. Pericolo di lesioni personali.

Sicurezza elettrica



Controllare sempre che la tensione di alimentazione corrisponda alla tensione indicata sulla targhetta delle caratteristiche.

- Non utilizzare l'elettrotensile quando il cavo o la spina di alimentazione sono danneggiati.
- Utilizzare esclusivamente cavi di prolunga idonei per la potenza nominale dell'elettrotensile, con conduttori di sezione minima di 1,5 mm². Quando si utilizza un cavo di prolunga con avvolgicavo, svolgere sempre completamente il cavo.

DATI TECNICI

AGM1029

Tensione di alimentazione	V~	220-240
Frequenza di alimentazione	Hz	50
Potenza assorbita	W	2.000
Velocità a vuoto	min ⁻¹	6.000
Disco abrasivo		
Diametro	mm	230
Foro	mm	22
Filettatura dell'alberino		M14
Peso	kg	5,7

RUMOROSITÀ E VIBRAZIONI

AGM1029

Pressione sonora (L _{pa})	dB(A)	94,5
Potenza acustica (L _{wa})	dB(A)	107,5
Incertezza (K)	dB(A)	3
Vibrazioni	m/s ²	6,63
Incertezza (K)	m/s ²	1,5

Livello delle vibrazioni

Il livello di emissione delle vibrazioni indicato sul retro di questo manuale di istruzioni è stato misurato in conformità a un test standardizzato stabilito dalla norma EN 60745; questo valore può essere utilizzato per mettere a confronto un l'utensile con un altro o come valutazione preliminare di esposizione alla vibrazione quando si impiega l'utensile per le

applicazioni menzionate

- se si utilizza l'utensile per applicazioni diverse, oppure con accessori differenti o in scarse condizioni, il livello di esposizione potrebbe aumentare notevolmente

- i momenti in cui l'utensile è spento oppure è in funzione ma non viene effettivamente utilizzato per il lavoro, possono contribuire a ridurre il livello di esposizione

Proteggersi dagli effetti della vibrazione effettuando la manutenzione dell'utensile e dei relativi accessori, mantenendo le mani calde e organizzando i metodi di lavoro



Indossare protezioni per l'udito.

DESCRIZIONE (FIG. A)

La smerigliatrice angolare è stata progettata per lavori di smerigliatura e taglio su muratura e acciaio.

1. Interruttore on/off
2. Pulsante di sblocco
3. Pulsante di blocco dell'alberino
4. Alberino
5. Paralama
6. Impugnatura principale
7. Impugnatura ausiliaria
8. Pulsante di rilascio per impugnatura principale
9. Porta-spazzole in carbonio

MONTAGGIO



Prima del montaggio, spegnere sempre l'elettroutensile e scollegare la spina di alimentazione dalla rete elettrica.

Montaggio e rimozione del paralama (fig. B)



Non utilizzare l'elettroutensile senza il paralama.

Montaggio

- Collegare l'elettroutensile su un banco con l'alberino (4) rivolto verso l'alto.
- Mantenere premuto il pulsante di blocco dell'alberino (3) e rimuovere la flangia (10) utilizzando la chiave della flangia (11).
- Se necessario, rimuovere il disco abrasivo (12).
- Rimuovere la flangia (13).
- Montare il paralama (5). Fissare il paralama (5) serrando la vite a brugola (14) e il dado (15) con la chiave a brugola (16).
- Montare la flangia (13).

- Se necessario, montare il disco abrasivo (12).
- Mantenere premuto il pulsante di blocco dell'alberino (3) e montare la flangia (10) utilizzando la chiave della flangia (11).

Rimozione

- Collegare l'elettroutensile su un banco con l'alberino (4) rivolto verso l'alto.
- Mantenere premuto il pulsante di blocco dell'alberino (3) e rimuovere la flangia (10) utilizzando la chiave della flangia (11).
- Se necessario, rimuovere il disco abrasivo (12).
- Rimuovere la flangia (11).
- Rimuovere il paralama (5) allentando la vite a brugola (14) e il dado (15) con la chiave a brugola (16).
- Montare la flangia (13).
- Se necessario, montare il disco abrasivo (12).
- Mantenere premuto il pulsante di blocco dell'alberino (3) e montare la flangia (10) utilizzando la chiave della flangia (9).

Montaggio e rimozione del disco abrasivo (fig. B)



Non utilizzare l'elettroutensile senza il paralama.

Montaggio

- Collegare l'elettroutensile su un banco con il paralama (5) rivolto verso l'alto.
- Mantenere premuto il pulsante di blocco dell'alberino (3) e rimuovere la flangia (10) utilizzando la chiave della flangia (11).
- Montare il disco abrasivo (12).
- Mantenere premuto il pulsante di blocco dell'alberino (3) e montare la flangia (10) utilizzando la chiave della flangia (11).

Rimozione

- Collegare l'elettroutensile su un banco con il paralama (5) rivolto verso l'alto.
- Mantenere premuto il pulsante di blocco dell'alberino (3) e rimuovere la flangia (10) utilizzando la chiave della flangia (11).
- Rimuovere il disco abrasivo (12).
- Mantenere premuto il pulsante di blocco dell'alberino (3) e montare la flangia (10) utilizzando la chiave della flangia (11).

Montaggio e rimozione dell'impugnatura ausiliaria (fig. C)

Montaggio

- Serrare l'impugnatura ausiliaria (7) in uno dei fori di montaggio (17).

Rimozione

- Allentare l'impugnatura ausiliaria (7) dal foro di montaggio (17).

USO

Accensione e spegnimento (fig. A)

- Per accendere l'elettroutensile in modalità continua, mantenere premuto il pulsante di sblocco (2) e contemporaneamente premere l'interruttore on/off (1).
- Per spegnere l'elettroutensile, premere nuovamente l'interruttore on/off (1).

Regolazione dell'impugnatura principale (fig. D).

È possibile regolare l'impugnatura principale in 3 posizioni.

 *Non regolare l'impugnatura principale durante l'uso.*

- Far scorrere il pulsante di rilascio (8) nella direzione dell'impugnatura principale (6).
- Ruotare l'impugnatura principale (6) nella posizione richiesta finché non si blocca in posizione.
- Rilasciare il pulsante di rilascio (8).

Suggerimenti per un uso ottimale

- Bloccare il pezzo in lavorazione. Utilizzare un dispositivo di bloccaggio per eseguire tagli su piccoli pezzi.
- Tracciare una linea per definire la direzione in cui muovere il disco abrasivo.
- Sostenere l'elettroutensile con entrambe le mani.
- Accendere l'elettroutensile.
- Attendere finché l'elettroutensile non ha raggiunto la massima velocità.
- Posizionare il disco abrasivo sul pezzo in lavorazione.
- Muovere lentamente l'elettroutensile lungo la linea tracciata precedentemente, premendo saldamente il disco abrasivo contro il pezzo in lavorazione.
- Non esercitare una pressione eccessiva sull'elettroutensile. Lasciare che l'elettroutensile effettui il lavoro.
- Prima di appoggiare l'elettroutensile, spegnerlo e attendere che si arresti completamente.

PULIZIA E MANUTENZIONE



Prima di ogni operazione di pulizia e manutenzione, spegnere sempre l'elettroutensile e disconnettere la spina di alimentazione dalla rete elettrica.

- Pulire regolarmente l'involucro con un panno morbido.
- Mantenere le feritoie di ventilazione pulite e libere da polvere e sporco. Se necessario, utilizzare un panno morbido inumidito per rimuovere polvere e sporco dalle feritoie di ventilazione.

Sostituzione del disco abrasivo (fig. B)

I dischi abrasivi usurati o danneggiati devono essere sostituiti immediatamente.

 *Utilizzare esclusivamente dischi abrasivi affilati e non danneggiati.*

- Per rimuovere il vecchio disco abrasivo (12), procedere come descritto nella sezione "Montaggio e rimozione del disco abrasivo".
- Per montare il nuovo disco abrasivo (12), procedere come descritto nella sezione "Montaggio e rimozione del disco abrasivo".

Controllo e sostituzione delle spazzole in carbonio (fig. A)

Le spazzole in carbonio devono essere controllate regolarmente. Se le spazzole in carbonio sono usurate, l'elettroutensile inizierà a funzionare in modo irregolare.



Utilizzare esclusivamente spazzole in carbonio del tipo corretto.

- Rimuovere i porta-spazzole in carbonio (9) utilizzando un cacciavite.
- Pulire le spazzole in carbonio.
- In caso di eccessiva usura, sostituire contemporaneamente entrambe le spazzole in carbonio.
- Montare i porta-spazzole in carbonio (9) utilizzando un cacciavite.
- Dopo il montaggio di nuove spazzole in carbonio, lasciar ruotare l'elettroutensile a vuoto per 15 minuti.

GARANZIA

Consultare i termini e le condizioni della garanzia allegata.

AMBIENTE

Smaltimento



Il prodotto, gli accessori e l'imballaggio devono essere raccolti separatamente per un riciclaggio ecocompatibile.

Soltanto per paesi CE.

Non smaltire gli elettroportativi nei contenitori per rifiuti domestici. Ai sensi della Direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo in materia di Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche e della relativa attuazione nell'ambito della legislazione nazionale, gli elettroportativi inutilizzabili devono essere raccolti separatamente e smaltiti in modo ecocompatibile.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Ferm B.V. dichiara a propria esclusiva responsabilità che questo prodotto (AGM1029) è conforme con i seguenti standard e direttive:

EN 60745-1, EN 60745-2-3, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, 2006/42/CE, 2002/95/CE, 2002/96/CE, 2004/108/CE, 2006/95/CE

Zwolle, 01-01-2010

I. Mönnink
CEO Ferm BV

Ferm BV
Lingenstraat 6
8028 PM Zwolle
Paesi Bassi

Questo prodotto ed il presente manuale utente sono soggetti a modifiche. Le specifiche possono essere modificate senza preavviso.

VINKELSLIP

AGM1029

Tack för att du valde denna Ferm-produkt. Du har nu fått en utmärkt produkt, levererad av en av Europas ledande leverantörer. Alla produkter som levereras från Ferm är tillverkade enligt de högsta standarderna för prestanda och säkerhet. Som en del av vår filosofi ingår även att vi tillhandahåller en utmärkt kundservice, som även backas upp av vår omfattande garanti. Vi hoppas att du kommer att ha glädje av denna produkt i många år.

SÄKERHETSVARNINGAR



VARNING

Läs de medföljande säkerhetsvarningarna, de tillkommande säkerhetsvarningarna och anvisningarna.

Om inte säkerhetsvarningarna och anvisningarna följs kan detta orsaka elstötar, brand och/eller allvarliga kroppsskador.

Behåll säkerhetsvarningarna och anvisningarna för framtida bruk.

Följande symboler används i bruksanvisningen eller på produkten:



Läs igenom bruksanvisningen.



Risk för personskada.



Risk för elstöt.



Dra omedelbart ut nätkontakten ur vägguttaget om nätsladden skadas och även under rengöring och underhåll.



Risk för flygande föremål. Håll kringstående borta från arbetsområdet.



*Använd skyddsglasögon.
Använd hörselskydd.*



Använd skyddshandskar.



Tryck inte på spindelns spärrknappen medan motorn är i gång.



Brandrisk.



Dubbelisolerad.



Släng inte produkten i olämpliga behållare.



Produkten är i överensstämmelse med tillämpliga säkerhetsstandarder i EU-direktiven.

Ytterligare säkerhetsvarningar för vinkelclipar

- Maskinen är konstruerad för att användas som slip- eller kapmaskin. Maskinen lämpar sig inte för arbetsmoment som putsning, stålborstning, polering etc. Risk för personskador.
 - Använd inte tillbehör som inte är speciellt designade och rekommenderade av tillverkaren. Risk för personskada.
 - Undersök maskinen och tillbehören före användning. Använd aldrig tillbehör som är böjda, spruckna eller på annat sätt skadade. Om maskinen eller något av tillbehören har tappats, kontrollera då maskinen eller tillbehöret med avseende på skador. Byt vid behov ut tillbehöret.
 - Låt maskinen gå utan belastning på en säker plats efter montering av tillbehören. Om maskinen vibrerar starkt ska maskinen stängas av omedelbart och nätsladden dras ur väggkontakten. Sedan försöker man lösa problemet.
 - Kontrollera att maximala hastigheten för slipskivan är större än eller lika stor som maximala hastigheten för maskinen. Titta på maskinen märkskylt.
 - Använd endast slipskivor med korrekt tjocklek och ytterdiameter. Titta på maskinen märkskylt.
 - Kontrollera att spindeldiametern på slipskivan, brickorna, låsmuttrar etc. motsvarar diametern på maskinenens spindel.
 - Se till att slipskivan är korrekt monterad. Använd inte adaptrar eller andra hjälpmedel för montering av slipskivor med annan spindeldiameter.
 - Använd bara slipskivor som rekommenderas av tillverkaren. Använd bara skydd som är speciellt konstruerade för slipskivor.
 - Använd bara slipskivor som lämpar sig för tillämpningen. Exempel: slipa inte med sidan på en kapskiva.
 - Använd inte maskinen utan skyddet.
- Montera skyddet säkert för maximal säkerhet. Kontrollera att användaren är skyddad från slipskivan så mycket som möjligt.
- Se till att arbetsstycket har korrekt stöd eller fäste.
 - Använd skyddsglasögon. Använd hörselskydd. Använd skyddsmask. Om nödvändigt, använd andra skyddsanordningar, som skyddshandskar, skyddsskor, etc. Risk för personskador.
 - Håll kringstående borta från arbetsområdet. Kontrollera att alla personer inom arbetsområdet bär skyddsutrustning. Risk för personskada.
 - Håll nätkabeln på avstånd från det roterande slipskivan. Om nätkabeln träffas av den roterande skivan, kan dina händer eller armar komma i kontakt med slipskivan. Risk för personskador.
 - Håll maskinen i den isolerade greppytan där slipskivan kan komma i kontakt med dolda ledningar eller nätkabeln. Om slipskivan kommer i kontakt med spänningsförande ledning, kan de exponerade metalldelarna på maskinen också bli spänningsförande. Risk för elstöt.
 - Använd inte maskinen medan du bär den vid din sida. Risk för personskada.
 - Använd inte maskinen på arbetsstycken som kräver ett maximalt slipdjup som är större än slipskvans maximala slipdjup.
 - Använd inga tillbehör som kräver kylvätska. Risk för elstöt.
 - Använd inte maskinen nära lättantändligt material. Brandrisk.
 - Arbeta inte med material som innehåller asbest. Asbest betraktas som cancerframkallande.
 - Bearbeta inte metaller med en magnesiumhalt högre än 80%.
 - Tänk på att slipskivan fortsätter att rotera en kort stund efter att maskinen har stängts av. Försök aldrig hjälpa till att få slipskivan att stanna.
 - Placer aldrig maskinen på ett bord eller en arbetsbänk innan den stängts av.
 - Rengör ventilationsöppningarna regelbundet. Risk för elstöt.
- En rekyl är en plötslig reaktion på en klämd, fastlåst eller felinriktad slipskiva, som gör att maskinen lyfts upp och bort från arbetsstycket mot användaren. Om slipskivan är hårt fastklämd eller fastlåst i slipspåret, kläms slipskivan fast och maskinen drivs snabbt bakåt mot användaren. Om slipskivan är sned eller felinriktad i slipspåret, kan bakkanten på slipskivan gräva sig ner i ytan på arbetsstycket, vilket får slipskivan att klättra upp ur spåret och pressas bakåt mot användaren.

En rekyl är resultatet av felaktig användning av maskinen och/eller felaktigt arbetssätt. Rekyler kan undvikas genom att vidta lämpliga försiktighetsåtgärder:

- Håll maskinen med båda händerna. Håll armarna så att du kan stå emot rekylkraften. Ha kroppen på endera sidan av slipskivan, inte i linje med slipskivan. En rekyl kan göra att slipskivan hoppar bakåt. Om lämpliga försiktighetsåtgärder vidtas, kan rekylkrafterna kontrolleras av användaren.
- Var extra försiktig när du använder maskinen i hörn, på skarpa kanter, etc. Kontrollera att slipskivan inte kläms fast. Risk för rekyl.
- Om slipskivan kläms fast eller om du av någon orsak avbryter en slipning, släpp då upp strömbrytaren och håll maskinen stilla i materialet tills slipskivan har stannat helt. Försök aldrig ta bort maskinen från arbetsstycket eller dra maskinen bakåt medan slipskivan är i rörelse. Risk för rekyl.
- Använd inte nötta eller skadade slipskivor. Nötta eller felaktigt monterade slipskivor ger smala snitt, vilket resulterar i högre friktion och rekyler och ökar risken för att slipskivan ska klämmas fast.
- Använd inte tandade sågblad. Använd inte träsnidarblad för sågkedjor. Risk för personskada.

Elektrisk säkerhet



Kontrollera alltid att strömförsörjningens spänning överensstämmer med spänningen på märkplåten.

- Använd inte maskinen om nätkabeln eller nätkontakten är skadad.
- Använd endast förlängningskablar som är lämpliga för maskinens nominella effekt, minst 1,5 mm² tjocka. Om förlängningskabel på trumma används måste kabeln alltid rullas ut helt.

TEKNISKA DATA

AGM1029

Nätspänning	V~	220-240
Nätfrekvens	Hz	50
Inneffekt	W	2.000
Obelastad hastighet	min ⁻¹	6.000
Slipskiva		
Diameter	mm	230
Hål	mm	22

Spindelgång	M14
Vikt	kg 5,7
BULLER OCH VIBRATIONER	
	AGM1029
Bullernivå (L _{pa})	dB(A) 94,5
Ljudeffekt (L _{wa})	dB(A) 107,5
Osäkerhet (K)	dB(A) 3
Skakas	m/s ² 6,63
Osäkerhet (K)	m/s ² 1,5

Vibrationsnivå

Vibrationsemissonsvärdet som står på baksidan av den här instruktionsboken har uppmäts enligt ett standardiserat test i enlighet med EN 60745; detta värde kan användas för att jämföra vibrationen hos olika verktyg och som en ungefärlig uppskattning av hur stor vibration användaren utsätts för när verktyget används enligt det avsedda syftet

- om verktyget används på ett annat än det avsedda syftet eller med fel eller dåligt underhållna tillbehör kan detta drastiskt öka vibrationsnivån
- när verktyget stängs av eller är på men inte används, kan detta avsevärt minska vibrationsnivån

Skydda dig mot vibration genom att underhålla verktyget och dess tillbehör, hålla händerna varma och styra upp ditt arbetssätt



Använd hörselskydd.

BESKRIVNING (FIG. A)

Din vinkelslip har konstruerats för slipning och kapning av mursten och stål.

1. Strömbrytare
2. Frigörningsknapp
3. Spindelns spärrknapp
4. Spindel
5. Skydd
6. Huvudhandtag
7. Hjälphandtag
8. Utlösningsknapp för huvudhandtaget
9. Kolborsthållare

MONTERING



Innan montering ska du alltid stänga av maskinen och dra ut nätkontakten ur vägguttaget.

Montering och borttagning av skyddet (fig. B)



Använd inte maskinen utan skyddet.

Montering

- Placera maskinen på ett bord med spindeln (4) vänd uppåt.
- Håll spindelns spärrknapp (3) intryckt och ta bort flänsen (10) med flänsnyckeln (11).
- Om så behövs, ta bort slipskivan (12).
- Ta bort flänsen (13).
- Montera skyddet (5). Dra fast skyddet (15) genom att dra fast insekskruven (14) och muttern (15) med insexnyckeln (16).
- Montera flänsen (13).
- Om så behövs, montera slipskivan (12).
- Håll spindelns spärrknapp (3) intryckt och montera flänsen (10) med flänsnyckeln (11).

Borttagning

- Placera maskinen på ett bord med spindeln (4) vänd uppåt.
- Håll spindelns spärrknapp (3) intryckt och ta bort flänsen (10) med flänsnyckeln (11).
- Om så behövs, ta bort slipskivan (12).
- Ta bort flänsen (11).
- Ta bort skyddet (15) genom att lossa insekskruven (14) och muttern (15) med insexnyckeln (16).
- Montera flänsen (13).
- Om så behövs, montera slipskivan (12).
- Håll spindelns spärrknapp (3) intryckt och montera flänsen (10) med flänsnyckeln (9).

Montering och borttagning av slipskivan (fig. B)



Använd inte maskinen utan skyddet.

Montering

- Placera maskinen på ett bord med skyddet (5) vänd uppåt.
- Håll spindelns spärrknapp (3) intryckt och ta bort flänsen (10) med flänsnyckeln (11).
- Montera slipskivan (12).
- Håll spindelns spärrknapp (3) intryckt och montera flänsen (10) med flänsnyckeln (11).

Borttagning

- Placera maskinen på ett bord med skyddet (5) vänd uppåt.
- Håll spindelns spärrknapp (3) intryckt och ta

bort flänsen (10) med flänsnyckeln (11).

- Ta bort slipskivan (12).
- Håll spindelns spärrknapp (3) intryckt och montera flänsen (10) med flänsnyckeln (11).

Montering och borttagning av hjälphandtaget (fig. C)

Montering

- Dra fast hjälphandtaget (7) i ett av monteringshålen (17).

Borttagning

- Lossa hjälphandtaget (7) från monteringshålet (17).

ANVÄNDNING

Starta och stänga av (fig. A)

- För att starta maskinen i kontinuerliga läget, tryck in frigörningsknappen (2) och tryck samtidigt på strömbrytaren (1).
- För att stänga av maskinen, tryck en gång till på strömbrytaren (1).

Inställning av huvudhandtaget (fig. D)

Huvudhandtaget kan ställas in i 3 lägen.



Ställ inte in huvudhandtaget när sågen används.

- För utlösningssnappen (8) i huvudhandtagets (6) riktning.
- Vrid huvudhandtaget (6) till önskat läge tills det snäpper fast.
- Släpp upp utlösningssnappen (8).

Tips för bästa användning

- Spän fast arbetsstycket. Använd ett fastspänningssdon för mindre arbetsstycken.
- Rita en linje som visar i vilken riktning slipskivan ska föras.
- Håll maskinen med båda händerna.
- Starta maskinen.
- Värta tills maskinen uppnått full hastighet.
- Placera slipskivan på arbetsstycket.
- Flytta maskinen långsamt längs den tidigare ritade linjen och tryck slipskivan med fast hand mot arbetsstycket.
- Utöva inte för stort tryck på maskinen. Låt maskinen göra arbetet.
- Stäng av maskinen och vänta tills den stannat helt innan du sätter ner maskinen.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL



Innan rengöring och underhåll ska du alltid stänga av maskinen och dra ut nätkontakten ur vägguttaget.

- Rengör höjlet regelbundet med en mjuk trasa.
- Se till att ventilationshålen är fria från damm och smuts. Använd vid behov en mjuk, fuktig trasa för att ta bort damm och smuts från ventilationshålen.

Byte av slipskivan (fig. B)

Slitna eller skadade slipskivor måste omedelbart bytas ut.



Använd endast vassa, oskadade slipskivor.

- Ta bort den gamla slipskivan (12) genom att fortsätta enligt beskrivningen i avsnittet "Montering och borttagning av slipskivan".
- Montera den nya slipskivan (12) genom att fortsätta enligt beskrivningen i avsnittet "Montering och borttagning av slipskivan".

Kontroll och byte av kolborstarna (fig. A)

Kolborstarna måste kontrolleras regelbundet. Om kolborstarna är slitna kommer maskinen att gå ojämnt.



Använd endast rätt typ av kolborstar.

- Ta bort kolborsthållarna (9) med en skruvmejsel.
- Rengör kolborstarna.
- Vid slitage måste båda kolborstarna bytas ut samtidigt.
- Sätt dit kolborsthållarna (9) med en skruvmejsel.
- Låt efter montering av nya kolborstar maskinen löpa obelastad i 15 minuter.

GARANTI

Se de medföljande garantivillkoren.

MILJÖ

Bortskaffning



Produkten, tillbehören och förpackningen måste sorteras för miljövänlig återvinning.

Endast för EU-länder

Släng inte elverktyg i hushållsavfallet. Enligt det europeiska WEEE-direktivet 2002/96/EG för avfall från elektrisk och elektronisk utrustning och dess tillämpning nationellt ska elverktyg som inte längre kan användas samlas in separat och kasseras på ett miljövänligt sätt.

FÖRKLARING OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Ferm B.V. förklarar på eget ansvar att denna produkt (AGM1029) uppfyller följande standarder och direktiv:

EN 60745-1, EN 60745-2-3, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, 2006/42/EG, 2002/95/EG, 2002/96/EG, 2004/108/EG, 2006/95/EG

Zwolle, 01-01-2010

I. Mönnink
CEO Ferm BV

Ferm BV
Lingenstraat 6
8028 PM Zwolle
Nederlanderna

Med förbehåll för ändringar i produkten och bruksanvisningen. Specifikationer kan ändras utan förvarning.

KULMAHIOMAKONE

AGM1029

Kiitämme teitä tämän Ferm-tuotteen valinnasta. Olette hankkineet erinomaisen tuotteen, jonka valmistaja on yksi Euroopan johtavia toimittajia. Kaikki Ferm-yhtiön toimittamat tuotteet on valmistettu korkeimpien suorituskyky- ja turvallisuusstandardien mukaan. Osana filosofiaamme tarjoamme myös korkealuokkaisen asiakaspalvelun, jota tukee kokonaisvaltainen takuu.

Toivomme, että tuote palvelee teitä monia vuosia.

TURVALLISUUSOHJEET



VAROITUS

Lue nämä turvallisuusohjeet, lisävaroitukset ja ohjeet.

Mikäli turvallisuusohjeita ja varoituksia ei noudateta, voise se johtaa sähköiskuihin, tulipaloon ja/tai vakavaan henkilövahinkoon.

Säilytä turvallisuusohjeet ja varoituksset tulevia käyttökertoja varten.

Seuraavat merkit esiintyvät käyttöoppaassa tai tuotteessa:



Lue käyttöohjeet.



Henkilövahinkovaara.



Sähköiskuvaara.



Irrota pistoke välittömästi verkkovirtalähteestä, jos virtajohto on vaurioitunut tai puhdistuksen ja huollon aikana.



Sinkoilevien osien vaara. Pidä sivulliset henkilöt pois työalueelta.



**Käytä suojalaseja.
Käytä kuulosuojaaimia.**



Käytä suojakäsineitä.



Älä paina karan lukituspainiketta moottorin ollessa käynnissä.



Tulipalovaara.



Kaksinkertainen eristys.



Älä hävitä tuotetta sopimattomiin jäteastioihin.



Tuote täyttää soveltuvienv EU-direktiivien turvallisuusstandardit.

Kulmahiomakoneiden lisäturvallisuusohjeet

- Kone on tarkoitettu käytettäväksi jauhaus- tai katkaisutoimenpiteisiin. Kone ei sovi hiomiseen, teräsharjan käyttöön, kiillotukseen, jne. Henkilövahinkovaara.
- Älä käytä lisävarusteita, joita valmistaja ei ole erityisesti suunnitellut ja suositellut. Henkilövahinkovaara.
- Tarkista kone ja lisävarusteet ennen jokaista käyttökertaa. Älä käytä lisävarusteita, jos niissä on taittumia, halkeamia tai muita vaurioita. Jos kone tai jokin sen lisävarusteista pudotetaan, tarkista kone tai lisävaruste vaurioiden varalta. Vaihda lisävaruste tarvittaessa.
- Anna koneen käydä kuormittamattomana turvallisella alueella lisävarusteiden asennuksen jälkeen. Jos kone tärisee voimakkaasti, sammuta kone välittömästi, irrota sen pistoke verkkovirtalähteestä ja ratkaise ongelma.
- Varmista, että hiomalaikan maksiminopeus on suurempi tai yhtä suuri kuin koneen maksiminopeus. Tarkista arvo koneen typpikilvestä.
- Käytä ainostaan hiomalaikkoja, joiden paksuus ja ulkoinen halkaisija on oikea. Tarkista arvo koneen typpikilvestä.
- Varmista, että hiomalaikkojen, välikappaleiden, kiristysmutterien, jne. karan halkaisijat vastaavat koneen karan halkaisijaa.
- Varmista, että hiomalaikka on asennettu koneeseen oikein. Älä käytä sovitimia tai muita apulaitteita sellaisten hiomalaikkojen asennukseen, joiden karan halkaisija on poikkeava.
- Käytä ainostaan valmistajan suosittelemia hiomalaikkoja. Käytä ainostaan suoja, jotka on erityisesti suunniteltu hiomalaikkoja varten.
- Käytä ainostaan valmistajan suosittelemia hiomalaikkoja. Esimerkki: älä hio katkaisulaikan sivulla.

- Älä käytä konetta ilman suojaa. Asenna suoja tiukasti turvallisuuden maksimoimiseksi. Varmista, että käyttäjä on mahdollisimman hyvin suojassa hiomalaikalta.
- Varmista, että työstökappale on tuettu tai kiinnitetty hyvin.
- Käytä suojalaseja. Käytä kuulosuojaaimia. Käytä hengityssuojaa. Käytä tarvittaessa muita suojaravusteita, kuten suojakäsineitä, turvajalkineita, jne. Henkilövahinkovaara.
- Pidä sivulliset henkilöt pois työalueelta. Varmista, että kaikki työalueella olevat henkilöt käyttävät suojaravusteita. Henkilövahinkovaara.
- Pidä virtajohto pois pyörivän hiomalaikan tieltä. Jos virtajohto koskettaa pyörivää hiomalaikkaa, käyttäjän kädet tai käsivarret voivat joutua kosketukseen hiomalaikan kanssa. Henkilövahinkovaara.
- Pitele konetta sen eristetyistä kahvoista silloin, kun hiomalaikka voi koskettaa piilossa olevia johtoja tai virtajohtoa. Jos hiomalaikka koskettaa jännityksenalista johtoa, jännite voi siirtyä koneen suojaamattomiin metallipintoihin. Sähköiskuvaara.
- Älä käytä konetta silloin, kun pidät sitä sivussa. Henkilövahinkovaara.
- Älä käytä konetta työstökappaleisiin, jotka vaativat syvemmän hiomasyvyyden kuin hiomalaikan maksimihiomisyvyys on.
- Älä käytä lisävarusteita, jotka vaativat jäähdytysaineiden käyttöä. Sähköiskuvaara.
- Älä käytä konetta sytytysten materiaalien lähellä. Tulipalovaara.
- Älä työstä asbestia sisältäviä materiaaleja. Asbesti on karsinogeeninen materiaali.
- Älä työstä metallia, jossa on yli 80% magnesiumia.
- Huomaa, että hiomalaikka pyörii edelleen lyhyen aikaa koneen sammutuksen jälkeen. Älä yritä pysäyttää hiomalaikkaa itse.
- Älä koskaan aseta konetta työtäsolle tai -pöydälle, ennen kuin se on kytetty pois päältä.
- Puhdista koneen tuulelusaukot säännöllisesti. Sähköiskuvaara.

Takaisin isku on puristuksiin jääneen, taittuneen tai väärityneen hiomalaikan odottamaton reaktio, joka aiheuttaa koneen nousun ylöspäin ja liikkumisen työstökappaleesta irti käyttäjää kohti. Jos hiomalaikka on jäänyt puristuksiin tai kiinni sahauskohtaan, hiomalaikka jää kiinni ja kone ponnahtaa nopeasti takaisin käyttäjää kohti. Jos hiomalaikka on vääritynyt leikkauskohtaan, hiomalaikan takareuna voi kiinnittyä

työstökappaleen yläpintaan, jolloin hiomalaikka poistuu leikkauskohdasta ja ponnahtaa taaksepäin käyttäjää kohti.

Takaisin isku johtuu koneen virheellisestä käytöstä ja/tai virheellisistä toimenpiteistä tai olosuhteista. Takaisin isku voidaan välttää noudattamalla seuraavia varotoimenpiteitä:

- Pitele konetta tiukasti kaksin käsin. Aseta käsivarret niin, että ne vastaavat takaisin iskun voimaan. Aseta kehosi hiomalaikan jommalle kummalle puolelle, älä seisoo yhdensuuntainen hiomalaikkaan nähdyn. Takaisin isku voi aiheuttaa hiomalaikan ponnahtamisen taaksepäin. Jos oikeita varotoimenpiteitä noudataan, käyttäjä voi hallita takaisin iskun voimat.
- Ole erityisen varovainen käytäessäsi konetta kulmiin, teräviin reunoihin, jne. Varmista, ettei hiomalaikka juudu kiinni. Takaisin iskuvaara.
- Jos hiomalaikka juuttuu kiinni tai jos keskeytät toimenpiteen jostakin syystä, vapauta virtakytkin ja pitele konetta paikoillaan materiaalissa, kunnes hiomalaikka pysähtyy kokonaan. Älä koskaan yritys irrottaa konetta työstökappaleesta tai vetää konetta takaisin päin, jos hiomalaikka liikkuu edelleen. Takaisin iskuvaara.
- Älä käytä tyisiä tai vaurioituneita hiomalaikkoja. Teroittamattomat tai virheellisesti asennetut hiomalaikat aiheuttavat kapeita leikkausuria, jolloin kitka, takaisin iskut ja hiomalaikan kiinni juuttumisvaara lisääntyyvä.
- Älä käytä hammastettuja sahanteriä. Älä käytä puun kaiverrusteriä teräketjuihin. Henkilövahinkovaara.

Sähköturvallisuus



Tarkista aina, että verkkojännite vastaa koneen tyypikilven merkintöjä.

- Älä käytä konetta, jos sen virtajohto tai pistoke on vaurioitunut.
- Käytä ainoastaan jatkojohtoja, jotka sopivat koneen nimellistehoon ja joiden vähimmäispaksuus on 1.5 mm^2 . Jos käytät jatkojohdon kelaa, kelaa johto aina kokonaan vapaaksi.

TEKNISET TIEDOT

AGM1029

Verkkojännite	V~ 220-240
Verkkotaajuus	Hz 50
Ottoteho	W 2.000

Kuormittamaton nopeus	min ⁻¹	6.000
Hiomalaikka		
Halkaisija	mm	230
Pora	mm	22
Karan kierre		M14
Paino	kg	5,7

MELU JA TÄRINÄ

AGM1029

Äänipaine (L _{pa})	dB(A)	94,5
Akustinen teho (L _{wa})	dB(A)	107,5
Epävarmuus (K)	dB(A)	3
Tärinä	m/s ²	6,63
Epävarmuus (K)	m/s ²	1,5

Tärinätaso

Tämän ohjekirjan takana mainittu tärinäsäteilytaso on mitattu standardin EN 60745 mukaisen standarditestin mukaisesti; sitä voidaan käyttää verrattaessa yhtä laitetta toiseen sekä alustavana tärinälle altistumisen arviona käytettäessä laitetta manituissa käyttötarkoituksissa

- laitteen käyttö eri käyttötarkoituksiin tai erilaisten tai huonosti ylläpidettyjen lisälaitteiden kanssa voi lisätä merkittävästi altistumistaso
- laitteen ollessa sammuksissa tai kun se on käynnissä, mutta sillä ei tehdä työtä, altistumistaso voi olla huomattavasti pienempi

Suojaudu tärinän vaikutuksilta ylläpitämällä laite ja sen lisävarusteet, pitämällä kädet lämpiminä ja järjestämällä työmenetelmät



Käytä kuulosuojaaimia.

KUVAUS (KUVA A)

Kulmahiomaone on suunniteltu muurauskuksen ja teräksen jauhamiseen ja katkaisemiseen.

1. Virtakytkin
2. Lukituksen poistopainike
3. Karan lukituspainike
4. Kara
5. Suoja
6. Pääkahva
7. Lisähahva
8. Pääkahvan vapautuspainike
9. Harjanpidin

ASENNUS



Ennen asennusta kone on aina kytettävä pois päältä ja sen pistoke on irrotettava verkkovirtalähteestä.

Suojan asennus ja irrotus (kuva B)



Älä käytä konetta ilman suojaaa.

Asennus

- Aseta kone työpöydälle kara (4) ylöspäin.
- Pidä karan lukituspainiketta (3) painettuna ja poista laippa (10) laippa-avaimella (11).
- Poista tarvittaessa hiomalaikka (12).
- Poista laippa (13).
- Asenna suoja (5). Kiinnitä suoja (5) kiristämällä kuusikokoluuvi (14) ja mutteri (15) kuusikokoavaimella (16).
- Asenna laippa (13).
- Asenna tarvittaessa hiomalaikka (12).
- Pidä karan lukituspainiketta (3) painettuna ja asenna laippa (10) laippa-avaimella (11).

Irrotus

- Aseta kone työpöydälle kara (4) ylöspäin.
- Pidä karan lukituspainiketta (3) painettuna ja poista laippa (10) laippa-avaimella (11).
- Poista tarvittaessa hiomalaikka (12).
- Poista laippa (11).
- Poista suoja (5) löysäämällä kuusikokoluuvi (14) ja mutteri (15) kuusikokoavaimella (16).
- Asenna laippa (13).
- Asenna tarvittaessa hiomalaikka (12).
- Pidä karan lukituspainiketta (3) painettuna ja asenna laippa (10) laippa-avaimella (9).

Hiomalaikan asennus ja irrotus (kuva B)



Älä käytä konetta ilman suojaaa.

Asennus

- Aseta kone työpöydälle suoja (5) ylöspäin.
- Pidä karan lukituspainiketta (3) painettuna ja poista laippa (10) laippa-avaimella (11).
- Asenna hiomalaikka (12).
- Pidä karan lukituspainiketta (3) painettuna ja asenna laippa (10) laippa-avaimella (11).

Irrotus

- Aseta kone työpöydälle suoja (5) ylöspäin.
- Pidä karan lukituspainiketta (3) painettuna ja poista laippa (10) laippa-avaimella (11).
- Poista hiomalaikka (12).
- Pidä karan lukituspainiketta (3) painettuna ja

asenna laippa (10) laippa-avaimella (11).

Lisäkahvan asennus ja irrotus (kuva C)

Asennus

- Kiristä lisäkahva (7) yhteen asennusreikään (17).

Irrotus

- Löysää lisäkahva (7) asennusreiästä (17).

KÄYTÖ

Pääälle ja pois päältä kytkentä (kuva A)

- Kytke kone pääälle jatkuvaan toimintatilaan pitämällä lukituksen poistopainiketta (2) painettuna ja painamalla virtakytkintä (1).
- Kytke kone pois päältä painamalla virtakytkintä (1) uudelleen.

Pääkahvan asetus (kuva D)

Pääkahva voidaan asettaa 3 asentoon.



Älä aseta pääkahvaa käytön aikana.

- Liu'uta vapautuspainiketta (8) pääkahvan (6) suuntaan.
- Käännä pääkahva (6) vaadittuun asentoon, kunnes se lukittuu paikoilleen.
- Vapauta vapautuspainike (8).

Vinkkejä optimaaliseen käyttöön

- Kiinnitä työstökappale paikoilleen. Käytä kirystislaitetta, jos työstökappaleet ovat hyvin pieniä.
- Piirrä viiva työstökappaleeseen määrittääksesi suunnan, johon hiomalaikkaa ohjataan.
- Pitele konetta kaksin käsin.
- Kytke kone pääälle.
- Odota, kunnes kone on saavuttanut täyden nopeuden.
- Aseta hiomalaikka työstökappaleeseen.
- Siirrä kone hitaasti esipirrettyä viivaa pitkin painamalla hiomalaikkaa tiukasti työstökappaleita vasten.
- Älä kohdista koneeseen liikaa painetta. Anna koneen tehdä työ.
- Kytke kone pois päältä ja odota, kunnes kone on pysähtynyt täysin ennen koneen asettamasta alas.

PUHDISTUS JA HUOLTO



Ennen puhdistusta ja huoltoa kone on aina kytettävä pois päältä ja sen pistoke

on irrotettava verkkovirtalähteestä.

- Puhdista koneen ulkokuori pehmeällä kankaalla.
- Älä anna pölyn ja lian tukkia tuuletusaukoja. Puhdista tuuletusaukot pölystä ja liasta tarvittaessa pehmeällä ja kostealla pyyhkeellä.

Hiomalaikan vaihto (kuva B)

Kuluneet tai vaurioituneet hiomalaikat on vaihdettava välittömästi.



Käytä ainoastaan teräviä ja ehjiä hiomalaikkoja.

- Irrota vanha hiomalaikka (12) osion "Hiomalaikan asennus ja irrotus" mukaisesti.
- Asenna uusi hiomalaikka (12) osion "Hiomalaikan asennus ja irrotus" mukaisesti.

Harjojen tarkistus ja vaihto (kuva A)

Harjat on tarkistettava säännöllisesti. Jos harjat ovat kuluneet, kone toimii epätasaisesti.



Käytä aina oikeanlaista harjaa.

- Poista harjanpidikkeet (9) ruuvimeisselillä.
- Puhdista harjat.
- Jos harjat ovat kuluneet, vaihda molemmat harjat samanaikaisesti.
- Asenna harjanpidikkeet (9) ruuvimeisselillä.
- Anna koneen käydä tyhjäkäynnillä 15 minuuttia usien harjojen asennuksen jälkeen.

TAKUU

Lue takuehdot.

YMPÄRISTÖ

Hävitys



Tuote, lisävarusteet ja pakaus on lajiteltava ympäristöystävällistä kierrätystä varten.

Vain EC-maille

Älä hävitä sähkölaitteita kotitalousjätteen mukana. Sähkö- ja elektroniikkaromua koskevan EU-standardin 2002/96/EY ja vastaavien paikallisten lakiin mukaisesti käytetyt sähkölaitteet on hävitettävä erilliskeräyksessä ympäristöystävällisesti.

YHDENMUKAISUUSVAKUUTUS

Ferm B.V. vakuuttaa vastuunalaisena, että tuote (AGM1029) täyttää seuraavien standardien ja direktiivien vaatimukset:

EN 60745-1, EN 60745-2-3, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, 2006/42/EY, 2002/95/EY, 2002/96/EY, 2004/108/EY, 2006/95/EY

Zwolle, 01-01-2010

I. Mönnink
CEO Ferm BV

Ferm BV
Lingenstraat 6
8028 PM Zwolle
Alankomaat

Tuotteeseen ja käyttöoppaaseen voidaan tehdä muutoksia. Tekniisiä tietoja voidaan muuttaa ilmoituksetta.

VINKELSLIPER

AGM1029

Takk for at du har kjøpt dette produktet fra Ferm. Du har nå et fremragende produkt fra en av Europas ledende leverandører.

Alle produkter fra Ferm produserer i samsvar med de høyeste standarder for ytelse og sikkerhet. Som en del av vår filosofi yter vi fremragende kundeservice og gir en omfattende garanti. Vi håper du vil ha glede av dette produktet i mange år.

SIKKERHETSADVARSLER



ADVARSEL

Les de medfølgende sikkerhetsadvarslene, tilleggsadvarslene og instruksjonene. Hvis du ikke følger sikkerhetsadvarslene og instruksjonene kan dette føre til elektriske støt, brann og/eller alvorlige skader.

Ta vare på sikkerhetsadvarslene og instruksjonene for fremtidige oppslag.

Følgende symboler finnes i håndboken eller på produktet:



Les brukerhåndboken.



Risiko for personskade.



Risiko for elektrisk støt.



Trekk øyeblikkelig støpslet ut av stikkontakten hvis ledningen skades og når du utfører rengjøring eller vedlikehold.



*Risiko for flygende objekter.
Hold tilskuere på avstand.*



*Bruk vernebriller.
Bruk hørselsvern.*



Bruk vernebriller.



Ikke trykk på spindellåseknappen mens motoren er i gang.



Risiko for brann.



Dobbeltisolert.



Ikke kast produktet på en upassende måte.



Produktet oppfyller gjeldende sikkerhetskrav i EU-direktivene.

Ytterligere sikkerhetsadvarsler for vinkelsslipere

- Maskinen har blitt designet for bruk som slipemaskin eller kuttemaskin. Maskinen egner seg ikke til operasjoner som smergling, stålbørsting, pussing osv.
Risiko for personskade.
- Ikke bruk tilbehør som ikke er spesifikt designet og anbefalt av produsenten.
Risiko for personskade.
- Kontroller maskinen og tilbehøret før hvert bruk. Ikke bruk tilbehør som er bøyd, sprukket eller skadet på annen måte. Hvis maskinen eller noe av tilbehøret faller ned, kontroller maskinen eller tilbehøret for skader.
Erstatt tilbehøret om nødvendig.
- La maskinen gå uten belastning på et sikkert sted etter at du har montert tilbehøret. Hvis maskinen vibrerer for mye må du slå den av med en gang, trekke ut støpslet og forsøke å løse problemet.
- Sørg for at maksimum hastighet for slipeskiven er større enn eller lik maksimum hastighet for maskinen. Se rangeringsplaten på maskinen.
- Bruk kun slipeskiver med riktig tykkelse og utvendig diameter. Se rangeringsplaten på maskinen.
- Sørg for at spindeldiameteren på slipeskiver, mellomringer, spennmuttere osv. tilsvarer diameteren av spindelen på maskinen.
- Påse at slipeskiven er riktig montert. Ikke bruk for lengere eller andre hjelpemidler for å montere slipeskiver med en annen spindeldiameter.
- Bruk kun slipeskiver som er anbefalt av produsenten. Bruk kun vernet som er spesifikt designet for slipeskiven.
- Bruk kun slipeskiver som er egnet for bruksområdet. For eksempel: ikke slip med siden av en kutteskive.
- Ikke bruk maskinen uten vernet. Monter vernet ordentlig for maksimal sikkerhet. Påse at brukeren er beskyttet fra slipeskiven i så stor grad som mulig.
- Påse at arbeidsstykket er tilstrekkelig støttet eller festet.
- Bruk vernebriller. Bruk hørselsvern. Bruk støvmaske. Bruk annen beskyttelse om nødvendig, slik som vernehansker, vernesko osv. Risiko for personskade.
- Hold tilskuere på avstand. Påse at alle personene i arbeidsområdet har på seg verneutstyr. Risiko for personskade.
- Hold strømledningen unna de roterende slipeskivene. Hvis strømledningen berører de roterende slipeskivene, kan hendene eller armene dine komme i kontakt med slipeskiven. Risiko for personskade.
- Hold maskinen på de isolerte gripeoverflatene hvor slipeskiven kan komme i kontakt med skjulte ledninger eller strømledningen. Hvis slipeskiven kommer i kontakt med en strømførende kabel, kan også de utsatte metalldelene på maskinen bli strømførende. Risiko for elektrisk støt.
- Ikke bruk maskinen mens du bærer den ved siden av deg. Risiko for personskade.
- Ikke bruk maskinen på arbeidsstykker som krever en maksimal slipedybde som overskridrer maksimal slipedybde for slipeskiven.
- Ikke bruk tilbehør som trenger kjølevæske. Risiko for elektrisk støt.
- Ikke bruk maskinen nær brennbart materiale. Risiko for brann.
- Ikke arbeid med materialer som inneholder asbest. Asbest anses å være kreftfremkallende.
- Ikke bearbeid metall med et magnesiumminnhold på mer enn 80%.
- Husk at slipeskiven vil fortsette å rotere en kort stund etter at du slår av maskinen. Ikke forsøk å stanse slipeskiven manuelt.
- Legg aldri fra deg maskinen på et bord eller en benk før den er slått av.
- Rengjør ventilasjonsåpningene regelmessig. Risiko for elektrisk støt.

Tilbakeslag er en plutselig reaksjon på en sammentrykket, fastklemt eller vridd slipeskive som medfører at maskinen løftes opp og ut av arbeidsstykket mot brukeren. Hvis slipeskiven er sammentrykket eller fastklemt i kuttet, vil slipeskiven kjøre seg fast og maskinen vil raskt kjøres tilbake mot brukeren. Hvis slipeskiven er vridd i kuttet, kan tennene på baksiden av slipeskiven grave seg inn i overflaten på arbeidsstykket, noe som medfører at slipeskiven går ut av kuttet og hopper tilbake mot brukeren.

Tilbakeslag er resultatet av feilaktig bruk av maskinen og/eller feilaktig håndtering eller forhold. Tilbakeslag kan unngås ved å ta riktige forholdsregler.

- Hold alltid maskinen med begge hender. Plasser armene dine for å motstå kraften fra tilbakeslag. Plasser kroppen på hvilken som helst side av slipeskiven, men ikke i linje med slipeskiven. Tilbakeslag kan få slipeskiven til å hoppe bakover. Hvis tilstrekkelige forhåndsregler tas, kan kreftene fra tilbakeslag kontrolleres av brukeren.
- Vær ekstra forsiktig når du bruker maskinen på hjørner, skarpe kanter osv. Påse at slipeskiven ikke kjører seg fast. Risiko for tilbakeslag.
- Hvis slipeskiven kjører seg fast eller hvis du avbryter et kutt av en eller annen grunn, frigjør på/av-bryteren og hold maskinen i ro i materialet inntil slipeskiven står helt stille. Forsøk aldri å fjerne maskinen fra arbeidsstykket eller trekke maskinen bakover mens slipeskiven er i bevegelse. Risiko for tilbakeslag.
- Bruk ikke sløve eller skadede slipeskiver. Uskarpe eller ukorrekt monterte slipeskiver lager trange kutt, som medfører ekstra friksjon og tilbakeslag og øker risikoen for at slipeskiven kjører seg fast.
- Ikke bruk sagblader med tanner. Ikke bruk blader for trebeskjæring til sagkjedene. Risiko for personskade.

Elektrisk sikkerhet



Kontroller alltid at forsynt spenning stemmer overens med spenningen på typeskiltet.

- Ikke bruk maskinen hvis strømledningen eller støpslet er skadet.
- Bruk kun skjøteleddninger som passer til maskinens nominelle effekt, med en minimumstykkelelse på 1,5 mm². Hvis du bruker en skjøteleddningstrommel, må hele ledningen rulles ut.

TEKNISKE DATA

AGM1029

Nettspenning	V~ 220-240
Nettfrekvens	Hz 50
Inngangseffekt	W 2.000
Hastighet uten belastning	min ⁻¹ 6.000
Slipeskive	
Diameter	mm 230

Boring	mm 22
Spindeltråd	M14
Vekt	kg 5,7

STØY OG VIBRASJON

AGM1029

Lydtrykk (L _{pa})	dB(A) 94,5
Lydraft (L _{wa})	dB(A) 107,5
Usikkerhet (K)	dB(A) 3
Vibrasjon	m/s ² 6,63
Usikkerhet (K)	m/s ² 1,5

Vibrasjonsnivå

Det avgitt vibrasjonsnivået som er angitt bak i denne bruksanvisningen er blitt målt i samsvar med en standardisert test som er angitt i EN 60745; den kan brukes til å sammenligne et verktøy med et annet, og som et foreløpig overslag over eksponering for vibrasjoner ved bruk av verktøyet til de oppgavene som er nevnt - bruk av verktøyet til andre oppgaver, eller med annet eller mangelfullt vedlikeholdt utstyr, kan gi en vesentlig økning av eksponeringsnivået - tidsrommene når verktøyet er avslått eller når det går men ikke arbeider, kan gi en vesentlig reduksjon av eksponeringsnivået

Beskytt deg selv mot virkningene av vibrasjoner ved å vedlikeholde verktøyet og utstyret, holde hendene varme og organisere arbeidsmåten din



Bruk hørselsvern.

BESKRIVELSE (FIG. A)

Vinkelstiperen er beregnet for sliping og skjæring av murverk og stål.

- På/av-bryter
- Utkoblingsknapp
- Spindellåseknappt
- Spindel
- Vern
- Hovedgrep
- Hjelpegrep
- Utløsningsknapp for hovedgrep
- Kullbørsteholder

MONTERING



Før montering må maskinen alltid slås av og støpslet må trekkes ut.

Montering og fjerning av vernet (fig. B)



Ikke bruk maskinen uten vernet.

Montering

- Plasser maskinen på et bord med spindelen (4) pekende oppover.
- Hold spindellåsekappen (3) nede og fjern flensen (10) ved hjelp av flensenøkkelen (11).
- Hvis nødvendig, fjern slipeskiven (12).
- Fjern flensen (13).
- Monter vernet (5). Fest vernet (5) ved å stramme umbracoskruen (14) og mutteren (15) med umbraconøkkelen (16).
- Monter flensen (13).
- Hvis nødvendig, monter slipeskiven (12).
- Hold spindellåsekappen (3) nede og monter flensen (10) ved hjelp av flensenøkkelen (11).

Fjerning

- Plasser maskinen på et bord med spindelen (4) pekende oppover.
- Hold spindellåsekappen (3) nede og fjern flensen (10) ved hjelp av flensenøkkelen (11).
- Hvis nødvendig, fjern slipeskiven (12).
- Fjern flensen (11).
- Fjern vernet (5) ved å løsne umbracoskruen (14) og mutteren (15) med umbraconøkkelen (16).
- Monter flensen (13).
- Hvis nødvendig, monter slipeskiven (12).
- Hold spindellåsekappen (3) nede og monter flensen (10) ved hjelp av flensenøkkelen (9).

Montering og fjerning av slipeskiven (fig. B)



Ikke bruk maskinen uten vernet.

Montering

- Plasser maskinen på et bord med vernet (5) pekende oppover.
- Hold spindellåsekappen (3) nede og fjern flensen (10) ved hjelp av flensenøkkelen (11).
- Monter slipeskiven (12).
- Hold spindellåsekappen (3) nede og monter flensen (10) ved hjelp av flensenøkkelen (11).

Fjerning

- Plasser maskinen på et bord med vernet (5) pekende oppover.
- Hold spindellåsekappen (3) nede og fjern

flensen (10) ved hjelp av flensenøkkelen (11).

- Fjern slipeskiven (12).
- Hold spindellåsekappen (3) nede og monter flensen (10) ved hjelp av flensenøkkelen (11).

Montering og fjerning av hjelpegrepet (fig. C)

Montering

- Fest hjelpegrepet (7) i et av monteringshullene (17).

Fjerning

- Løsne hjelpegrepet (7) fra monteringshullet (17).

BRUK

Slå på og av (fig. A)

- For å slå på maskinen i kontinuerlig drift, hold utkoblingsknappen (2) inne og trykk på/på av-bryteren (1).
- For å slå av maskinen, trykk på/på av-bryteren (1) igjen.

Innstilling av hovedgrepet (fig. D)

Hovedgrepet kan stilles inn til 3 posisjoner.



Ikke juster hovedgrepet under bruk.

- Skyv utløsningsknappen (8) i retning mot hovedgrepet (6).
- Snu hovedgrepet (6) til ønsket posisjon til det låser seg på plass.
- Slipp utløsningsknappen (8).

Tips for optimal bruk

- Klem fast arbeidsstykket. Bruk en klemme for små arbeidsstykker.
- Tegn opp en linje for å definere retningen du skal styre slipeskiven etter.
- Hold alltid maskinen med begge hender.
- Slå på maskinen.
- Vent til maskinen har nådd full hastighet.
- Plasser slipeskiven på arbeidsstykket.
- Beveg maskinen sakte langs de opptegnede strekene mens du trykker slipeskiven fast inn mot arbeidsstykket.
- Ikke legg for mye trykk på maskinen. La maskinen gjøre arbeidet.
- Slå av maskinen og vent til maskinen står helt stille før du setter maskinen ned.

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD



Før du rengjør eller vedlikeholder maskinen, må du alltid slå den av og trekke ut støpslet.

- Maskinhuset må rengjøres jevnlig med en klut.
- Hold ventilasjonsåpningene fri for støv og skitt. Om nødvendig bruker du en myk, fuktig klut til å fjerne støv fra ventilasjonsåpningene.

Utskifting av slipeskiven (fig. B)

Slitte eller skadede slipeskiver må skiftes ut med en gang.



Bruk kun skarpe og uskadede slipeskiver.

- For å fjerne den gamle slipeskiven (12), gjør slik som beskrevet i avsnittet "Montering og fjerning av slipeskiven".
- For å montere den nye slipeskiven (12), gjør slik som beskrevet i avsnittet "Montering og fjerning av slipeskiven".

Kontroll og utskifting av kullbørster (fig. A)

Kullbørstene må sjekkes jevnlig. Hvis kullbørstene er slitt, vil maskinen begynne å gå ujevnt.



Bruk kun korrekt type kullbørster.

- Ta ut kullbørsteholderne (9) med en skrutrekker.
- Rengjør kullbørstene.
- Ved slitasje må begge kullbørster skiftes samtidig.
- Monter kullbørsteholderne (9) med en skrutrekker.
- Etter at de nye kullbørstene er monter skal maskinen kjøres uten belastning i 15 minutter.

GARANTI

Se vedlagte garantivilkår.

MILJØ

Kast



Produktet, tilbehøret og emballasjen bør sorteres ut for miljøvennlig resirkulering.

Gjelder kun i EU-landene.

Elektriske verktøy må ikke kastes sammen med husholdningsavfall. I henhold til EU-direktiv 2002/96/EC for elektrisk og elektronisk avfall, samt implementering av direktivet i nasjonal lovgivning, skal elektriske verktøy som ikke lenger kan brukes kastes separat og på en miljøvennlig måte.

SAMSVARSERKLÆRING

Ferm B.V. erklærer med fullt ansvar at deres produkt (AGM1029) er i samsvar med følgende standarder og direktiver:

EN 60745-1, EN 60745-2-3, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, 2006/42/EC, 2002/95/EC, 2002/96/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC

Zwolle, 01-01-2010

I. Mönnink
CEO Ferm BV

Ferm BV
Lingenstraat 6
8028 PM Zwolle
Nederland

Dette produktet og brukerhåndboken kan bli endret. Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.

VINKELSLIBER

AGM1029

Tak for, at du har købt dette Ferm produkt. Ved at gøre dette står du nu med et fantastisk produkt, leveret af en af Europas førende leverandører.

Alle de produkter, som leveres til dig af Ferm, er fremstillet i overensstemmelse med de højeste standarder inden for præstation og sikkerhed. Som en del af vores filosofi tilbyder vi en fremragende kundeservice, som bakkes op af vores omfattende garanti.

Vi håber, at du vil bruge dette produkt med glæde i mange år fremover.

SIKKERHEDSADVARSLER



ADVARSEL

Læs de medfølgende sikkerhedsadvarsler, de supplerende sikkerhedsadvarsler og instruktionerne.

Såfremt sikkerhedsadvarsler og instruktioner ikke følges, kan dette medføre elektriske stød, brand og/eller alvorlige ulykker.

Gem alle sikkerhedsadvarsler og instruktioner til fremtidig reference.

Følgende symboler anvendes i denne brugermanual eller på produktet:



Læs brugermanualen.



Risiko for personskader.



Risiko for elektrisk stød.



Fjern straks stikket fra væggstikkontakten, hvis strømkablet bliver beskadiget samt under rengøring og vedligeholdelse.



*Risiko for flyvende dele.
Hold omkringstående på afstand af arbejdsmrådet.*



*Brug beskyttelsesbriller.
Brug høreværn.*



Brug sikkerhedshandsker.



Der må ikke trykkes på spindellåseknappen, mens motoren kører.



Risiko for ild.



Dobbelts isolering.



Kassér ikke produktet i en forkert container.



Produktet overholder de gældende sikkerhedsstandarder i de europæiske direktiver.

Yderligere sikkerhedsadvarsler for vinkelslibere

- Maskinen er fremstillet til at fungere som slibe- eller afskæringsmaskine. Maskinen er ikke passende til funktioner såsom sandslibning, stålborstning, polering etc. Der vil være risiko for personskade.
- Brug ikke tilbehør, som ikke er specifikt designet eller anbefalet af fabrikanten. Risiko for personskader.
- Inspicer maskinen og tilbehøret før hver brug. Brug ikke bøjret, revnet eller på anden måde beskadiget tilbehør. Hvis maskinen eller noget af tilbehøret tabes, så inspicer maskinen eller tilbehøret for skader. Udskift eventuelt tilbehøret.
- Lad maskinen køre uden belastning på et sikkert sted efter montering af tilbehør. Hvis maskinen vibrerer stærkt, så sluk straks for den, fjern stikket fra stikkontakten og forsøg på at løse problemet.
- Sørg for, at den hastighed, der er angivet på slibeskiven, er højere end eller lig med maskinens maksimale hastighed. Se maskinens typeplade.
- Brug kun slibeskiver med den rigtige tykkelse og yderdiameter. Se maskinens typeplade.
- Sørg for, at spindeldiameteren på slibeskiver, mellemeskiver, spændmøtrikker etc. svarer til spindeldiameteren på maskinen.
- Sørg for, at slibeskiven er korrekt monteret. Brug ikke mellemstykker eller andre hjælpemidler for at montere slibeskiver, der har en anden spindeldiameter.
- Brug kun slibeskiver, der er anbefalet af producenten. Brug kun beskyttelsesskærmen, der er specifikt designet til slibeskiven.
- Brug kun slibeskiver, der passer til formålet. For eksempel: Undlad at slibe med siden af en kapskive.
- Brug ikke maskinen uden beskyttelsesskærmen.

- Monter beskyttelsesskærmen korrekt for maksimal sikkerhed. Sørg for, at brugeren beskyttes så godt som muligt mod slibeskiven.
- Sørg for, at arbejdsemnet er monteret korrekt og fastspændt.
- Brug beskyttelsesbriller. Brug hørevarn. Bær en støvmaske. Anvend om nødvendigt andre beskyttelsesanordninger såsom sikkerhedshandsker, sikkerhedssko etc. Risiko for personskade.
- Hold omkringstående på afstand af arbejdsområdet. Sørg for, at alle personer i arbejdsområdet bærer beskyttelsesudstyr. Risiko for personskader.
- Hold hovedkablet væk fra den roterende slibeskive. Hvis hovedkablet berør den roterende slibeskive, kan dine hænder eller arme komme i kontakt med slibeskiven. Risiko for personskade.
- Hold maskinen på de isolerede grebsflader, hvis slibeskiven kan få kontakt med skjulte strømførende ledninger eller maskinens eget kabel. Hvis slibeskiven får kontakt med en 'strømførende ledning', vil maskinens metaldele også være strømførende. Risiko for elektrisk stød.
- Brug ikke maskinen, mens du bærer den ved siden af dig. Risiko for personskader.
- Brug ikke maskinen på arbejdsemner, som kræver en maksimal slibedybde, som overstiger maksimumslibedybden på slibeskiven.
- Brug ikke tilbehør, som kræver kølevæske. Risiko for elektrisk stød.
- Brug ikke maskinen tæt på brandfarlige materialer. Risiko for ild.
- Arbejd ikke med materialer, som indeholder asbest. Asbest anses for at være kæftfremkaldende.
- Arbejd ikke med metal med et magnesiumindhold på mere end 80%.
- Vær opmærksom på, at slibeskiven fortsætter med at rotere, i en kort periode efter at maskinen er slukket. Forsøg aldrig at bringe slibeskiverne til standsning selv.
- Sæt aldrig maskinen fra dig på et bord eller en arbejdsbænk, før den er slukket.
- Rengør jævnligt ventilationshullerne. Risiko for elektrisk stød.

Tilbageslag betyder en pludselig reaktion på en fastklemt, blokeret eller forkert monteret slibeskive, hvilket forårsager at en ukontrolleret maskine kan løfte sig opad og ud af arbejdsemnet og blive slynget op mod brugeren. Hvis slibeskiven klemmes

eller sætter sig fast i snittet, går maskinen hurtigt i stå og slynges tilbage mod brugeren. Hvis slibeskiven drejes, kan bagenden af slibeskiven bide sig fast i arbejdsemnets overflade, og derefter vil slibeskiven arbejde sig ud af snittet og maskinen blive slynget tilbage mod brugeren.

Tilbageslag er resultatet af forkert anvendelse af maskinen og/eller forkerte driftsprocedurer eller vilkår. Tilbageslag kan undgås, hvis de rigtige forholdsregler tages:

- Hold fast i maskinen med begge hænder. Placer dine arme, så tilbageslagskræfterne modstås. Stå på den ene eller anden side af slibeskiven, men aldrig på linje med den. Tilbageslag kan få slibeskiven til at flyve baglæns. Hvis de rigtige forholdsregler tages, kan tilbageslag kontrolleres af brugeren.
- Vær ekstra forsigtig, når du anvender maskinen på hjørner, skarpe kanter etc. Pas på, at slibeskiven ikke sætter sig fast. Risiko for returslag.
- Hvis slibeskiven binder eller slibningen skal afbrydes af en anden grund, så slip tænd/slukkontakten og hold maskinen stille i materialet, indtil slibeskiven bliver helt stille. Prøv aldrig på at tage maskinen ud af arbejdsemnet eller at trække den tilbage, mens slibeskiven bevæger sig. Risiko for returslag.
- Brug ikke sløve eller beskadigede slibeskiver. Uskarpe eller forkert monterede slibeskiver giver snævre snit, som forårsager for høj friktion og tilbageslag samt forøger risikoen for at slibeskiven binder.
- Brug aldrig savklanger med tænder. Brug ikke træskæringsklanger til savkæder. Risiko for personskader.

Elektrisk sikkerhed



Kontroller altid, at strømforsyningens spænding svarer til spændingen på typeskiltet.

- Brug ikke maskinen, hvis strømkablet eller stikket er beskadiget.
- Brug kun forlængerledninger, der passer til maskinens spænding og som har en minimums tykkelse på $1,5 \text{ mm}^2$. Hvis du anvender en kabeltrølle, skal kablet altid rulles helt ud.

TEKNISKE DATA

AGM1029

Netspænding

V~ 220-240

Netfrekvens	Hz	50
Indgangseffekt	W	2.000
Omdrejningstal ubelastet	min ⁻¹	6.000
Slibeskive		
Diameter	mm	230
Akselhul	mm	22
Spindelgevind		M14
Vægt	kg	5,7

STØJ OG VIBRATIONER

AGM1029

Lydtryk (L_{pa})	dB(A)	94,5
Akustisk lydeffekt (L_{wa})	dB(A)	107,5
Usikkerhed (K)	dB(A)	3
Vibration	m/s ²	6,63
Usikkerhed (K)	m/s ²	1,5

Vibrationsniveau

Det vibrationsniveau, der er anført bag på denne betjeningsvejledning er målt i henhold til den standardiserede test som anført i EN 60745; den kan benyttes til at sammenligne to stykker værkøj og som en foreløbig bedømmelse af udsættelsen for vibrationer, når værkøjet anvendes til de nævnte formål

- anvendes værkøjet til andre formål eller med andet eller dårligt vedligeholdt tilbehør, kan dette øge udsættelsesniveauet betydeligt
- de tidsrum, hvor værkøjet er slukket, eller hvor det kører uden reelt at udføre noget arbejde, kan reducere udsættelsesniveauet betydeligt

Beskyt dig selv imod virkningerne af vibrationer ved at vedligeholde værkøjet og dets tilbehør, ved at holde dine hænder varme og ved at organisere dine arbejdsmønstre



Brug høreværn.

BESKRIVELSE (FIG. A)

Den vinkelsiber er designet til at slike og skære i murværk og stål.

1. Tænd/sluk-kontakt
2. Frigørelsesesknap
3. Spindellåseknap
4. Spindel
5. Beskyttelsesskærm
6. Hovedgreb
7. Hjælpegreb
8. Udløserknap for hovedgreb
9. Kulbørsteholder

MONTERING



Inden montering, skal maskinen altid slukkes, og netstikket skal tages ud af stikkontakten.

Montering og fjernelse af beskyttelsesskærm (fig. B)



Brug ikke maskinen uden beskyttelsesskærmens.

Montering

- Anbring maskinen på et bord med spindelen (4) vendende opad.
- Hold spindellåseknappen (3) fast og fjern flangen (10) ved hjælp af flangenøglen (11).
- Fjern om nødvendigt slibeskiven (12).
- Fjern flangen (13).
- Monter beskyttelsesskærmens (5) ved at stramme unbrakoskrullen (14) og møtrikken (15) med unbrakonøglen (16).
- Monter flangen (13).
- Monter om nødvendigt slibeskiven (12).
- Hold spindellåseknappen (3) trykket ned og monter flangen (10) ved hjælp af flangenøglen (11).

Fjernelse

- Anbring maskinen på et bord med spindelen (4) vendende opad.
- Hold spindellåseknappen (3) fast og fjern flangen (10) ved hjælp af flangenøglen (11).
- Fjern om nødvendigt slibeskiven (12).
- Fjern flangen (11).
- Fjern beskyttelsesskærmens (5) ved at løsne unbrakoskrullen (14) og møtrikken (15) med unbrakonøglen (16).
- Monter flangen (13).
- Monter om nødvendigt slibeskiven (12).
- Hold spindellåseknappen (3) trykket ned og monter flangen (10) ved hjælp af flangenøglen (9).

Montering og fjernelse af slibeskiven (fig. B)



Brug ikke maskinen uden beskyttelsesskærmens.

Montering

- Anbring maskinen på et bord med beskyttelsesskærmens (5) vendende opad.
- Hold spindellåseknappen (3) fast og fjern flangen (10) ved hjælp af flangenøglen (11).
- Monter slibeskiven (12).
- Hold spindellåseknappen (3) trykket ned og

- monter flangen (10) ved hjælp af flangenøglen (11).

Fjernelse

- Anbring maskinen på et bord med beskyttelsesskærmen (5) vendende opad.
- Hold spindellåseknappen (3) fast og fjern flangen (10) ved hjælp af flangenøglen (11).
- Fjern slibeskiven (12).
- Hold spindellåseknappen (3) trykket ned og monter flangen (10) ved hjælp af flangenøglen (11).

Montering og fjernelse af hjælpegrebet (fig. C)

Montering

- Stram hjælpegrebet (7) ind i et af monteringshullerne (17).

Fjernelse

- Løsn hjælpegrebet (7) i monteringshullet (17).

ANVENDELSE

Tænding og slukning (fig. A)

- For at tænde for maskinen i kontinuerlig drift, hold frigørelsesknappen (2) nede og tryk på tænd/sluk-kontakten (1).
- For at slukke maskinen, tryk på tænd/sluk-kontakten (1) igen.

Indstilling af hovedgrebet (fig. D)

Hovedgrebet kan indstilles til 3 stillinger.



Indstil ikke hovedgrebet under brugen.

- Skub udløserknappen (8) i hovedgrebets retning (6).
- Drej hovedgrebet (6) til den ønskede position, indtil den klikker på plads.
- Slip udløserknappen (8).

Tips for optimal anvendelse

- Fiksér arbejdsemnet. Brug skruetvinger til små arbejdsemner.
- Tegn en linje, som definerer den retning, du vil guide slibeskiven i.
- Hold fast i maskinen med begge hænder.
- Tænd maskinen.
- Vent, indtil maskinen er nået op på fuld hastighed.
- Sæt slibeskiven ned på arbejdsemnet.
- Bevæg langsomt maskinen langs de tegnede linjer, mens du presser slibeskiven mod arbejdsemnet.

- Læg ikke for meget pres på maskinen.
- Lad maskinen gøre arbejdet.
- Sluk for maskinen og vent, til den står helt stille, før maskinen sættes ned.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE



Inden rengøring og vedligeholdelse skal maskinen altid slukkes, og netstikket skal tages ud af stikkontakten.

- Rengør regelmæssigt kabinetet med en blød klud.
- Hold ventilationsåbningerne fri for stov og snavs. Brug om nødvendigt en blød fugtig klud til at fjerne stov og snavs fra ventilationsåbningerne.

Udskiftning af slibeskiven (fig. B)

Brugte eller beskadigede slibeskiver skal udskiftes med det samme.



Brug udelukkende skarpe og ubeskadigede slibeskiver.

- For at fjerne den gamle slibeskive (12), så gør som beskrevet i kapitlet "Montering og fjernelse af slibeskiven".
- For at montere den nye slibeskive (12), så gør som beskrevet i kapitlet "Montering og fjernelse af slibeskiven".

Kontrol og udskiftning af kulgørlister (fig. A)

Kulgørlisterne skal kontrolleres jævnligt.

Hvis kulgørlisterne er slidt, vil maskinen begynde at køre ujævt.



Anvend altid den rigtige type af kulgørlister.

- Fjern kulgørlsteholderne (9) ved hjælp af en skruetrækker.
- Rengør kulgørlisterne.
- I tilfælde af slitage udskiftes begge kulgørlister på samme tid.
- Monter kulgørlsteholderne (9) ved hjælp af en skruetrækker.
- Når de nye kulgørlister er monteret, skal maskinen køre ubelastet i 15 minutter.

GARANTI

Se de medfølgende garantibetingelser.

MILJØ**Genbrug**

Produktet, tilbehøret og emballagen skal sorteres for miljøvenligt genbrug.

Kun for EU-lande

Smid ikke el-værktøjer ud sammen med almindeligt affald. I henhold til de europæiske direktiver 2002/96/EF for elektrisk og elektronisk udstyr og der implementeret i henhold til nationale rettigheder, el-værktøj som ikke længere er anvendelig skal indsammles separat og genbruges på en miljøvenlig måde.

**OVERENSSTEMMELSES-
ERKLÆRING**

Ferm B.V. erklærer under ansvar, at produktet (AGM1029) er i overensstemmelse med de følgende standarder og direktiver:

EN 60745-1, EN 60745-2-3, EN 55014-1,
EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3,
2006/42/EF, 2002/95/EF, 2002/96/EF,
2004/108/EF, 2006/95/EF

Zwolle, 01-01-2010

I. Mönnink
CEO Ferm BV

Ferm BV
Lingenstraat 6
8028 PM Zwolle
Nederlandene

Produktet og brugermanualen kan ændres.
Specifikationerne kan ændres uden forudgående varsel.

SAROKCSISZOLÓ**AGM1029**

Köszönjük, hogy ezen Ferm terméket választotta. Európa egyik vezető beszállítójának, kiváló termékét tartja a kezében.

A Ferm által szállított termékek a legmagasabb teljesítményi és biztonsági szabványok alapján kerülnek legyártásra. Filozófiánk részeként kiváló ügyfélszolgálatot, továbbá átfogó garanciát kínálunk termékeinkhez.

Reméljük, az elkövetkezendő években örömmel fogja használni a készüléket.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK**FIGYELEM**

Olvassa el a csatolt biztonsági figyelmeztetéseket, a kiegészítő biztonsági figyelmeztetéseket és az utasításokat.

A biztonsági figyelmeztetések és utasítások be nem tartása áramütést, tüzet és/vagy komoly sérüléseket okozhat.

Tartsa meg a biztonsági figyelmeztetéseket és az utasításokat, a jövőben még szüksége lehet rá.

A következő szimbólumok használatosak a kézikönyvben vagy a terméken:



Olvassa el a felhasználói kézikönyvet.



Személyi sérülés kockázata.



Áramütés kockázata.



Azonnal húzza ki a kábelt az elektromos hálózatból, ha a kábel megsérül, illetve tisztítás és karbantartás esetén.



Repülő tárgyak kockázata. Tartsa távol a bármézzel a munkaterülettől.



*Viseljen szemvédőt.
Viseljen fülvédőt.*



Viseljen védőkesztyűt.



Ne nyomja meg az orsörögzítő gombot, amíg a motor forog.



Tűzveszély.



Kétszeresen szigetelt.



A terméket ne tárolja nem megfelelő tárolóban.



A termék megfelel az európai biztonsági szabályoknak.

Kiegészítő biztonsági figyelmeztetések sarokcsiszolókhoz

- A készüléket csiszolóágként vagy leszabó készülékként történő használatra tervezték. A készülék nem alkalmas a következő műveletekhez: csiszolás papírral, drótkefázás, fényszínezés stb. Személyi sérülés veszélye.
- Ne használjon olyan tartozékokat, amelyeket nem kifejezetten a gyártó tervezett és ajánlott használatra. Személyi sérülés kockázata.
- minden használat előtt ellenőrizze a készüléket és a tartozékokat. Ne használjon elgörbült, törött vagy más módon sérült tartozékokat. Ha a készülék vagy az egyik tartozéka leesett, vizsgálja meg, hogy nem sérült-e meg a készülék vagy a tartozék. Ha szükséges, cserélje ki a tartozékot.
- A tartozék felszerelése után terhelés nélkül járassa a készüléket. Amennyiben a készülék erősen rezeg, azonnal kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a hálózatból, és próbálja megoldani a problémát.
- Ügyeljen arra, hogy a csiszolókorong maximális sebessége nagyobb vagy ugyanakkora legyen, mint a készülék maximális sebessége. Lásd az adattáblát a készüléken.
- Csak megfelelő vastagságú és külső átmérőjű csiszolókorongokat használjon. Lásd az adattáblát a készüléken.
- Ügyeljen, hogy a csiszolókorongok orsóátmérője, a távtartók, a feszítőcsapok stb. megfeleljenek a készülék orsóátmérőjéhez.
- Ügyeljen a csiszolókorong megfelelő felszerelésére. Ne használjon adaptereket vagy egyéb eszközöket eltérő orsóátmérőjű csiszolókorongok felszereléséhez.
- Csak a gyártó által ajánlott csiszolókorongokat használjon. Csak a kifejezetten a csiszolókoronghoz tervezett védőburkolatot használjon.
- Csak a használathoz megfelelő csiszolókorongokat használjon. Például: ne végezzen csiszolást egy leszabókorong oldalával.
- Ne használja a készüléket a védőburkolat nélkül. A maximális biztonság érdekében stabilan rögzítse a védőburkolatot. Ügyeljen, hogy a készülék használója a lehető leghobban védett legyen a csiszolókoronggal szemben.
- Ügyeljen, hogy a munkadarab megfelelően legyen alátámasztva vagy rögzítve.
- Viseljen védőszemüveget. Viseljen fülvédőt. Viseljen porvédőt. Szükség esetén használjon egyéb védőeszközöket, pl. védőkesztyűt, biztonsági lábbelit stb. Személyi sérülés veszélye.
- Tartsa távol a bámszakodókat a munkaterülettől. Ügyeljen, hogy a munkaterületen mindenki viseljen védőfelszerelést. Személyi sérülés kockázata.
- Az elektromos vezetéket tartsa távol a forgó csiszolókorongtól. Ha a vezeték hozzáér a csiszolókoronghoz, keze vagy karja is érintkezhet azzal. Személyi sérülés veszélye.
- A készüléket a szigetelt markolatfelületek segítségével tartsa, ha a csiszolókorong rejtett vezetékhez vagy a fő tápt vezetékhez hozzáérhet. Ha a csiszolókorong "élő" vezetékhez ér, a készülék érintett alkatrészei szintén áram alá kerülhetnek. Áramütés kockázata.
- Ne használja a készüléket szállítás közben. Személyi sérülés kockázata.
- Ne használja a készüléket olyan munkadarabokhoz, amelyeknél a maximális csiszolási mélység meghaladja a csiszolókorong maximális csiszolási mélységét.
- Ne használjon olyan tartozékokat, amelyek hűtését folyékony anyaggal kell megoldani. Áramütés kockázata.
- A készüléket ne használja gyúlékony anyagok közelében. Tűzveszély.
- Ne dolgozzon azbesztet tartalmazó anyagokkal. Az azbeszt rákkeltő anyag.
- Ne dolgozzon 80%-nál magasabb magnéziumtartalmú fémekkel.
- Vigyázzon, mert a készülék kikapcsolása után a csiszolókorongok egy ideig még tovább forognak. Ne kísérelje meg megállítani a csiszolókorongokat.
- Kikapcsolás előtt soha ne tegye le a készüléket asztalra vagy munkapadra.
- A szellőzőnyílásokat rendszeresen tisztítsa meg. Áramütés kockázata.

A visszarúgás hirtelen reakció, amelyet a befűződött, elhajlott vagy megcsavarodott

csiszolókorong okoz, ennek következtében pedig a készülék kiemelkedhet a munkadarabból, és a felhasználó felé mozoghat. Ha a csiszolókorong beszorult vagy erősen meghajlott munka közben, a csiszolókorong elakad és a készülék hirtelen visszafelé, a felhasználó irányába kezd forogni. Ha a csiszolókorong megsavaronodott a vágatban, akkor a csiszolókorong hátsó éle belevághat a munkadarab felső oldalára, amelynek következtében a csiszolókorong kiszakad a vágatból és a felhasználó felé csapódik.

A visszarúgás a készülék nem megfelelő használatának és/vagy nem megfelelő használati módjának vagy feltételeinek a következménye. A visszarúgás elkerülhető a megfelelő óvintézkedések betartásával:

- A készüléket két kézzel erősen tartsa meg. A karjait úgy helyezze el, hogy ellenálljanak a visszarúgásnak. A csiszolókorong bármelyik oldalán tartózkodhat, de ne álljon egy vonalba a csiszolókoronggal. A visszarúgás a csiszolókorong visszaugrását okozhatja. Megfelelő óvintézkedések esetén a visszarúgó erőket a felhasználó képes ellenőrizni.
- Különösen figyeljen, ha a készüléket sarkokban, éles széleknél stb. használja. Ügyeljen, hogy a csiszolókorong ne akadjon el. Visszarúgás veszély!
- Ha a csiszolókorong elakad vagy ha egy vágást bármilyen okból megszakít, engedje el a be/kí kapcsolót, és tartsa mozdulatlanul a készüléket az anyagban addig, amíg a csiszolókorong teljesen meg nem áll. Ne próbálja a készüléket eltávolítani a munkadarabból vagy a készüléket visszafelé húzni, amikor a csiszolókorong még mozgásban van. Visszarúgás veszély!
- Ne használjon kopott vagy sérült csiszolókorongokat. A kopott vagy nem megfelelően felhelyezett csiszolókorongok keskeny vágást eredményeznek, amely túlzott frikciót és visszarúgást okozhat, és növeli a csiszolókorongok elakadásának kockázatát.
- Ne használjon fogazott fűrészlapokat. Ne használjon fafaragó lapokat a fűrészlánchoz. Személyi sérülés kockázata.

Elektromos biztonság



Mindig ellenőrizze, hogy az áramforás feszültsége megegyezik-e a géptörzslapon feltüntetett feszültséggel.

- Soha nem használja a készüléket, ha a kábel

vagy a csatlakozó sérült.

- Csak olyan hosszabbítót használjon, mely megfelel a készülék névleges teljesítményének, továbbá minimális vastagsága 1,5 mm². Ha feltekerhető hosszabbítót használ, a kábel mindig teljesen tekerje le

MŰSZAKI ADATOK

AGM1029

Hálózati feszültség	V~	220-240
Hálózati frekvencia	Hz	50
Teljesítményfelvétel	W	2.000
Terhelés nélküli sebesség	min ⁻¹	6.000
Csiszolókorong		
Átmérő	mm	230
Belső átmérő	mm	22
Orsómenet		M14
Tömeg	kg	5,7

ZAJ ÉS REZGÉS

AGM1029

Hangnyomás (L _{pa})	dB(A)	94,5
Hangteljesítmény (L _{wa})	dB(A)	107,5
Bizonytalanság (K)	dB(A)	3
Rezgés	m/s ²	6,63
Bizonytalanság (K)	m/s ²	1,5

Rezgésszint

Az ezen felhasználói kézikönyv végén megadott rezgés-kibocsátási szint mérése az EN 60745 szabványban meghatározott szabványosított teszttel összhangban történt; ez egy eszköznek egy másik eszközzel történő összehasonlítására, illetve a rezgésnek való kitettség előzetes felmérésére használható fel az eszköznek az említett alkalmazásokra történő felhasználása során

- az eszköznek eltérő alkalmazásokra, vagy eltérő, illetve rosszul karbantartott tartozékokkal történő felhasználása jelentősen emelheti a kitettség szintjét
- az idő, amikor az eszköz ki van kapcsolva, vagy amikor ugyan működik, de ténylegesen nem végez munkát, jelentősen csökkentheti a kitettség szintjét

Az eszköz és tartozéka karbantartásával, kezének melegen tartásával, és munkavégzésének megszervezésével védje meg magát a rezgések hatásaitól



Viseljen fülvédőt.

LEÍRÁS (A. ÁBRA)

A sarokcsiszoló falazatok és acél csiszolásához és vágásához készült.

1. Be/ki kapcsoló
2. Kioldógomb
3. Orsórögzítő gomb
4. Orsó
5. Védőburkolat
6. Főfogantyú
7. Segédfogantyú
8. Főfogantyú kioldógomb
9. Szénkefetartó

ÖSSZESZERELÉS



Szerelés előtt mindig kapcsolja le a készüléket, és húzza ki a dugót a hálózatból.

A védőburkolat felhelyezése és eltávolítása (B. ábra)



Ne használja a készüléket a védőburkolat nélkül.

Felhelyezés

- Helyezze a készüléket egy asztalra úgy, hogy az orsó (4) felfelé nézzen.
- Tartsa lenyomva az orsórögzítő gombot (3) és vegye le a karimát (10) a karimakulccsal (11).
- Ha szükséges, távolítsa el a csiszolókorongot (12).
- Vegye le a karimát (13).
- Szerelje fel a védőburkolatot (5). Biztosítsa a védőburkolatot (5) az imbuszcsavar (14) meghúzásával és az anyát (15) imbuszkulccsal (16).
- Szerelje fel a karimát (13).
- Ha szükséges, szerelje fel a csiszolókorongot (12).
- Tartsa lenyomva az orsórögzítő gombot (3) és szerelje fel a karimát (10) a karimakulccsal (11).

Eltávolítás

- Helyezze a készüléket egy asztalra úgy, hogy az orsó (4) felfelé nézzen.
- Tartsa lenyomva az orsórögzítő gombot (3) és vegye le a karimát (10) a karimakulccsal (11).
- Ha szükséges, távolítsa el a csiszolókorongot (12).
- Vegye le a karimát (11).

- Vegye le a védőburkolatot (5) az imbuszcsavar (14) meglazításával és az anyát (15) az imbuszkulccsal (16).
- Szerelje fel a karimát (13).
- Ha szükséges, szerelje fel a csiszolókorongot (12).
- Tartsa lenyomva az orsórögzítő gombot (3) és szerelje fel a karimát (10) a karimakulccsal (9).

A csiszolókorong felhelyezése és eltávolítása (B. ábra)



Ne használja a készüléket a védőburkolat nélkül.

Felhelyezés

- Helyezze a készüléket egy asztalra úgy, hogy a védőburkolat (5) felfelé nézzen.
- Tartsa lenyomva az orsórögzítő gombot (3) és vegye le a karimát (10) a karimakulccsal (11).
- Szerelje fel a csiszolókorongot (12).
- Tartsa lenyomva az orsórögzítő gombot (3) és szerelje fel a karimát (10) a karimakulccsal (11).

Eltávolítás

- Helyezze a készüléket egy asztalra úgy, hogy a védőburkolat (5) felfelé nézzen.
- Tartsa lenyomva az orsórögzítő gombot (3) és vegye le a karimát (10) a karimakulccsal (11).
- Vegye le a csiszolókorongot (12).
- Tartsa lenyomva az orsórögzítő gombot (3) és szerelje fel a karimát (10) a karimakulccsal (11).

A segédfogantyú felszerelése és eltávolítása (C. ábra)

Felhelyezés

- Rögzítse a segédfogantyút (7) az egyik szerelőnyílásban (17).

Eltávolítás

- Lazítsa ki a segédfogantyút (7) a szerelőnyílásból (17).

HASZNÁLAT

Be/ki kapcsolás (A. ábra)

- A készülék folyamatos üzembe kapcsolásához tartsa lenyomva a kioldógombot (2) és nyomja meg a be/ki kapcsolót (1).
- A készülék kikapcsolásához nyomja meg újra a be/ki kapcsolót (1).

A főfogantyú beállítása (D. ábra)

A főfogantyú 3 helyzetbe állítható.



Használat közben ne változtasson

a főfogantyú beállításán.

- Tolja el a kioldógombot (8) a főmarolat (6) irányába.
- Fordítsa a főfogantyút (6) a kívánt helyzetbe, amíg a helyére pattan.
- Engedje el a kioldógombot (8).

Tanácsok az optimális használathoz

- Fogja be a munkadarabot. Kis munkadarabokhoz használjon szorítóeszközöt.
- Rajzoljon vonalat a csiszolókorong haladási irányának meghatározására.
- Mindkét kézzel tartsa a készüléket.
- Kapcsolja be a készüléket.
- Várjon, amíg a készülék eléri a maximális sebességét.
- Helyezze a csiszolókorongot a munkadarabra.
- Lassan mozgassa a készüléket a korábban felrajzolt vonal mentén, és közben határozottan nyomja a csiszolókorongot a munkadarabhoz.
- Na alkalmazzon túlzott nyomást a készüléken. Hagya, hogy a készülék végezze el a feladatot.
- Kapcsolja le a készüléket, és várja meg, hogy teljesen leálljon, mielőtt letenné.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS



Tisztítás és karbantartás előtt mindig kapcsolja le a készüléket, és húzza ki a dugót a hálózatból.

- Egy puha ruhával rendszeresen tisztítsa meg a burkolatot.
- Ügyeljen, hogy a szellőzőnyílások portól és más szennyeződéstől ne tömjön el. Amennyiben szükséges, a szellőzőlyukakban található por és piszok eltávolításához használjon puha, nedves ruhát.

A csiszolókorong cseréje (B. ábra)

A kopott vagy sérült csiszolókorongokat azonnal ki kell cserélni.



Kizárolag éles és ép csiszolókorongokat használjon.

- A régi csiszolókorong (12) eltávolításához kövesse "A csiszolókorong felhelyezése és eltávolítása" című részben leírtakat.
- Az új csiszolókorong (12) felszereléséhez kövesse "A csiszolókorong felhelyezése és eltávolítása" című részben leírtakat.

A szénkefék ellenőrzése és cseréje (A. ábra)

A szénkefeket rendszeresen kell ellenőrizni. Amennyiben a szénkefe elkopott, a készülék nem egyenletesen fog elindulni.



Csak megfelelő típusú szénkefeket használjon.

- Egy csavarhúzó segítségével távolítsa el a szénkefetartókat (9).
- Tisztítsa meg a szénkefeket.
- Kopás esetén minden szénkefét cserélje ki.
- Egy csavarhúzó segítségével rögzítse a szénkefetartókat (9).
- Az új szénkefék beszerelése után, hagyja 15 percig üresjáraton működni a készüléket.

GARANCIA

Tanulmányozza a garanciával kapcsolatos kifejezéseket.

KÖRNYEZET

Selejtezés



A terméket, a kiegészítőket és a csomagolást környezetbarát újrahasznosításhoz kell szétválogatni.

Csak az Európai Közösség országaiban

Az elektromos eszközöket ne dobja a háztartási hulladékok közé. Az 2002/96/EK Európai Irányelv - Elektromos és elektronikus berendezések hulladékaival - és ennek nemzeti szabályozása alapján, azokat az elektromos eszközöket, melyek többé már nem használhatóak, külön kell összegyűjteni, és környezetbarát módon kell megszabadulni tőlük.

MEGFELELŐSI NYILATKOZAT

A Ferm B.V. kijelenti, hogy a termék (AGM1029) megfelel a következő szabványoknak és direktíváknak:

EN 60745-1, EN 60745-2-3, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, 2006/42/EK, 2002/95/EK, 2002/96/EK, 2004/108/EK, 2006/95/EK

Zwolle, 01-01-2010

I. Mönink
CEO Ferm BV

Ferm BV
Lingenstraat 6
8028 PM Zwolle
Hollandia

A termék és a felhasználói kézikönyv bármikor megváltoztatható. A módosítások további értesítés nélkül végrehajthatók.

ÚHLOVÁ BRUSKA

AGM1029

Děkujeme Vám za zakoupení produktu firmy Ferm. Zakoupením jste získali jedinečný výrobek, který dodává jeden z hlavních evropských dodavatelů. Všechny produkty, které dodává firma Ferm, se vyrábí podle nejvyšších výkonnostních a bezpečnostních standardů. Součástí naší filozofie je i poskytování prvotřídního zákaznického servisu, který je zajištěn naší komplexní zárukou. Doufáme, že budete moci používat tento výrobek během mnoha příštích let.

BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ



VAROVÁNÍ

Přečtěte si přiložená bezpečnostní varování, doplňkové bezpečnostní pokyny a pokyny k obsluze.

Nedodržení bezpečnostních varování a pokynů může způsobit elektrický šok, požár, nebo těžké poranění.

Uschovejte si bezpečnostní výstrahy a pokyny pro příští potřebu.

Následující symboly byly použity v návodě k obsluze nebo na produktu:



Přečtěte si návod k obsluze.



Riziko poranění.



Nebezpečí elektrického šoku.



Okamžitě vyberte napájecí zástrčku ze sítě, jestli se napájecí kabel poškodil a stejně tak během čištění a údržby.



Nebezpečí odlétávajících předmětů. Dbejte, aby se v pracovním prostoru nenacházeli kolemstoječí osoby.



*Noste ochranné brýle.
Noste pomůcky pro ochranu sluchu.*



Používejte bezpečnostní rukavice.



Nemačkejte zajišťovací tlačítko vřetena, pokud motor běží.



Nebezpečí požáru.



Dvojnásobná izolace.



Výrobek nezahazujte do nevhodných kontejnerů.



Výrobek je v souladu s příslušnými bezpečnostními standardy evropských směrnic.

Doplňkové bezpečnostní varování pro úhlové brusky

- Stroj je určen k použití jako bruska nebo zkracovací pila. Stroj není vhodný pro operace jako je pískování, kartáčování, leštění atp. Nebezpečí poranění.
- Nepoužívejte příslušenství, které není speciálně vyrobené nebo doporučované výrobcem. Nebezpečí úrazu.
- Stroj a příslušenství zkонтrolujte před každým použitím. Nepoužívejte brusné kotouče, které jsou ohnuté, prasklé nebo jinak poškozené. Pokud stroj nebo některá součást jeho příslušenství upadnou, zkонтrolujte, zda nedošlo k poškození stroje nebo příslušenství. Je-li to nutné, příslušenství vyměňte.
- Po namontování brusných kotoučů nechejte chvíli stroj běžet na volnoběh v bezpečném prostředí. Pokud stroj silně vibruje, ihned jej vypněte, vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky a pokuste se problém vyřešit.
- Zkontrolujte, zda maximální rychlosť brusného kotouče je větší nebo stejná než maximální rychlosť stroje. Otáčky jsou uvedeny na typovém štítku stroje.
- Používejte pouze brusné kotouče se správnou tloušťkou a vnějším průměrem. Otáčky jsou uvedeny na typovém štítku stroje.
- Ujistěte se, že průměr vřetenového otvoru brusných kotoučů, distančních prvků, upínacích matic atd. odpovídá průměru vřetena stroje.
- Dejte pozor na správnou montáž brusného kotouče. Nepoužívejte adaptéry nebo jiné pomůcky pro namontování brusného kotouče s jiným průměrem vřetena.
- Používejte pouze brusné kotouče doporučované výrobcem. Používejte pouze takové chrániče, které jsou speciálně navržené pro brusný kotouč.
- Používejte pouze brusné kotouče vhodné pro aplikaci. Například: nebruste stranou řezacího kotouče.
- Nepoužívejte stroj bez chrániče. Bezpečně připevněte chránič na maximální bezpečnost.

Ujistěte se, že uživatel je co nejvíce chráněný před brusným kotoučem.

- Zkontrolujte, zda je obrobek řádně podepřený nebo upevněný.
- Používejte ochranné brýle. Používejte pomůcky pro ochranu sluchu. Noste ochrannou masku. V případě potřeby použijte další ochranné pomůcky, jako jsou pracovní rukavice, bezpečnostní obuv atd. Nebezpečí úrazu.
- Dbejte, aby se v pracovním prostoru nenacházeli nepovolané osoby. Ujistěte se, že všechny osoby v pracovní oblasti používají ochranné pomůcky. Nebezpečí úrazu.
- Napájecí kabel držte vždy mimo dosahu rotujícího brusného kotouče. Pokud se napájecí kabel dotýká rotujícího brusného kotouče, tak vaše ruce nebo paže mohou přijít do kontaktu s brusným kotoučem. Riziko poranění.
- Stroj držte za izolované uchopovací plochy, pokud by brusný kotouč mohl přijít do kontaktu se skrytou kabeláží nebo elektrickým vedením. Jestli brusný kotouč přijde do kontaktu se "živým" kabelem, neizolované kovové části stroje se mohou taky stát "živými". Nebezpečí zasažení elektrickým proudem.
- Nepoužívejte stroj, pokud jej přenášíte po svém boku. Nebezpečí úrazu.
- Nepoužívejte stroj na obrobky, pro které se vyžaduje maximální hloubka řezu přesahující maximální hloubku řezu brusného kotouče.
- Nepoužívejte příslušenství, které vyžaduje chlazení kapalinou. Nebezpečí zasažení elektrickým proudem.
- Nepoužívejte stroj v blízkosti hořlavých materiálů. Nebezpečí požáru.
- Nepracujte s materiály, které obsahují azbest. Azbest se považuje za karcinogenní látku.
- Neořábějte kovy s obsahem hořčíku vyšším než 80%.
- Upozorňujeme, že po vypnutí stroje se brusné kotouče ještě chvíli otáčejí. Nikdy se nepokoušejte zastavit brusné kotouče násilím.
- Nikdy neodkládejte stroj na stůl nebo pracovní lavici, není-li vypnuty.
- Pravidelně čistěte větrací otvory. Nebezpečí zasažení elektrickým proudem.

Zpětný ráz je náhlá reakce na sevřený, zaseknutý nebo zkroucený brusný kotouč, který zapříčiní vyskočení stroje mimo obrobek směrem k uživateli. Pokud dojde během řezu k pevnému sevření nebo uvíznutí brusného kotouče, ten se zasekne a stroj se rychle pohně směrem k uživateli.

Pokud během řezání dojde ke stočení brusného kotouče, zadní hrana brusného kotouče se může zabořit do povrchu obrobku, co způsobí, že brusný kotouč vyskočí řezu zpátky směrem k uživateli.

Zpětný ráz je důsledek špatného použití stroje a/nebo nesprávných pracovních postupů nebo podmínek. Lze mu vhodnými preventivními opatřeními zabránit:

- Stroj pevně držte oběma rukama. Paže dejte do takové polohy, ve které můžete čelit sile zpětného rázu. Držte se vždy stranou brusného kotouče, nedávajte brusný kotouč do jedné přímky s vaším tělem. Při zpětném rázu může brusný kotouč odskočit dozadu. Obsluha může síly zpětného rázu překonat, pokud byla učiněna vhodná opatření.
- Buděte zvlášt' opatrní při použití stroje na rozích, ostrých hranách atp. Pozor, aby nedošlo k zaseknutí brusného kotouče. Nebezpečí odmrštění.
- Jestliže se brusný kotouč zasekne nebo je-li řezání přerušeno z jiného důvodu, uvolněte vypínač a stroj držte klidně v materiálu, až se brusný kotouč zcela zastaví. Nikdy se nepokoušejte odstranit stroj z obrobku nebo ho stáhnout zpět, dokud se brusný kotouč pohybuje. Nebezpečí odmrštění.
- Nikdy nepoužívejte tupé nebo jiná poškozené brusné kotouče. Nenaostřené nebo nesprávně namontované brusné kotouče tvoří úzké řezy, které zapříčinují nadmerné tření a zpětné rázy a zvyšují riziko zaseknutí brusného kotouče.
- Nepoužívejte pilový list s ozubením. Nepoužívejte listy na dřevo pro řetězové pily. Nebezpečí úrazu.

Ochrana před elektrickým proudem



Vždy se přesvědčte, zda-li zdroj elektrického napětí odpovídá napětí na štítku.

- Stroj nepoužívejte, pokud je poškozený napájecí kabel nebo zástrčka.
- Používejte jenom prodlužovací kabely vhodné pro jmenovitý výkon stroje s maximální tloušťkou 1,5 mm². Pokud používáte prodlužovací cívku, kabel vždy odvijte.

TECHNICKÉ ÚDAJE

AGM1029

Síťové napětí

V~ 220-240

Síťový kmitočet	Hz	50
Příkon	W	2.000
Otláčky naprázdno	min ⁻¹	6.000
Brusný kotouč		
Průměr	mm	230
Vrtání	mm	22
Závit vřetena		M14
Hmotnost	kg	5,7

HLUK A VIBRACE

AGM1029

Akustický tlak (L _{pa})	dB(A)	94,5
Akustický výkon (L _{wa})	dB(A)	107,5
Nejistota měření (K)	dB(A)	3
Vibrace	m/s ²	6,63
Nejistota měření (K)	m/s ²	1,5

Úroveň vibrací

Úroveň vibrací uvedená na zadní straně tohoto manuálu s pokyny byla měřena v souladu se standardizovaným testem podle EN 60745; je možné ji použít ke srovnání jednoho přístroje s druhým a jako předběžné posouzení vystavování se vibracím při používání přístroje k uvedeným aplikacím

- používání přístroje k jiným aplikacím nebo s jiným či špatně udržovaným příslušenstvím může zásadně zvýšit úroveň vystavení se vibracím
- doba, kdy je přístroj vypnutý nebo kdy běží, ale ve skutečnosti není využíván, může zásadně snížit úroveň vystavení se vibracím

Chraňte se před následky vibrací tak, že budete dbát na údržbu přístroje a příslušenství, budete si udržovat teplé ruce a uspořádáte si své pracovní postupy



Používejte pomůcky pro ochranu sluchu.

POPIS (OBR. A)

Váše uhlová bruska byla sestojena pro obroušování a řezání zdíva a oceli.

1. Vypínač
2. Pojistný knoflík
3. Zajišťovací knoflík vřetena
4. Vřeteno
5. Chránič
6. Hlavní rukojet'
7. Pomocné držadlo
8. Odblokovací knoflík hlavní rukojeti
9. Držák uhlíkových kartáčků

SESTAVENÍ



Před sestavením stroj vždy vypněte a vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky.

Montáž a demontáž chrániče (obr. B)



Nepoužívejte stroj bez chrániče.

Montáž

- Položte stroj na stůl tak, aby vřeteno (4) směřovalo nahoru.
- Zatlačte zajišťovací knoflík vřetena (3) a pomocí přírubového klíče (11) vyjměte přírubu (10).
- V případě potřeby odstraňte brusný kotouč (12).
- Odstraňte přírubu (13).
- Namontujte chránič (5). Zajistěte chránič (5) utáhnutím imbusového šroubu (14) a matice (15) pomocí imbusového klíče (16).
- Namontujte přírubu (13).
- V případě potřeby nasadte brusný kotouč (12).
- Zatlačte zajišťovací knoflík vřetena (3) a pomocí přírubového klíče (11) namontujte přírubu (10).

Demontáž

- Položte stroj na stůl tak, aby vřeteno (4) směřovalo nahoru.
- Zatlačte zajišťovací knoflík vřetena (3) a pomocí přírubového klíče (11) vyjměte přírubu (10).
- V případě potřeby odstraňte brusný kotouč (12).
- Odstraňte chránič (5) povolením imbusového šroubu (14) a matice (15) pomocí imbusového klíče (16).
- Namontujte přírubu (13).
- V případě potřeby nasadte brusný kotouč (12).
- Zatlačte zajišťovací knoflík vřetena (3) a pomocí přírubového klíče (9) namontujte přírubu (10).

Montáž a demontáž brusného kotouče (obr. B)



Nepoužívejte stroj bez chrániče.

Montáž

- Položte stroj na stůl s chráničem (5) směřujícím nahoru.
- Zatlačte zajišťovací knoflík vřetena (3) a pomocí přírubového klíče (11) vyjměte přírubu (10).
- Nasadte brusný kotouč (12).
- Zatlačte zajišťovací knoflík vřetena (3) a pomocí přírubového klíče (11) namontujte přírubu (10).

Demontáž

- Položte stroj na stůl s chráničem (5) směřujícím nahoru.

- Zatlačte zajišťovací knoflík vřetena (3) a pomocí přírubového klíče (11) vyjměte přírubu (10).
- Odstraňte brusný kotouč (12).
- Zatlačte zajišťovací knoflík vřetena (3) a pomocí přírubového klíče (11) namontujte přírubu (10).

Montáž a demontáž pomocného držadla (obr. C)

Montáž

- Upevněte pomocné držadlo (7) do jednoho z montážních otvorů (17).

Demontáž

- Uvolněte pomocné držadlo (7) z montážního otvoru (17).

POUŽITÍ

Zapínání a vypínání (obr. A)

- Během zapínání stroje v nepřetržitém chodu mějte zmáčknuté pojistný knoflík (2) a zatlačte vypínač (1).
- Stroj vypněte opětovným stisknutím vypínače (1).

Nastavení hlavní rukojeti (obr. D)

Hlavní rukojeť lze nastavit do 3 poloh.



Nenastavujte hlavní rukojeť během používání.

- Posuňte odblokovací knoflík (8) ve směru hlavní rukojeti (6).
- Otáčejte hlavní rukojeti (6) do požadované polohy, dokud nezapadne na své místo.
- Uvolněte odblokovací knoflík (8).

Užitečné rady pro práci s náradím

- Obrobek vždy upněte. Pro malé obrobky použijte upínací přípravky.
- Nakreslete si čáry za účelem vymezení směru, kterým je nutno vést brusný kotouč.
- Stroj držte oběma rukama.
- Zapněte stroj.
- Vyčkejte, dokud stroj nedosáhne plných otáček.
- Přiložte brusný kotouč k obrobku.
- Pomalu posouvezte stroj podél předkreslených čar s pevným přítlačem na brusný kotouč proti obrobku.
- Na stroj nepůsobte nadměrným tlakem. Nechejte stroj, aby sám vykonal práci.
- Stroj vypněte a počkejte, než se zcela zastaví. Poté jej můžete odložit.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA



Před čištěním a údržbou stroj vždy vypněte a vytáhněte zástrčku ze sítové zásuvky.

- Povrch baterie pravidelně čistěte měkkou tkaninou.
- Ventilační otvory udržujte čisté bez prachu a nečistot. V případě potřeby použijte měkkou, navlhčenou tkaninu k odstranění prachu a nečistot z ventilačních otvorů.

Výměna brusného kotouče (obr. B)

Opotřebované nebo poškozené brusné kotouče se musí ihned vyměnit.



Používejte pouze ostré a nepoškozené brusné kotouče.

- Když chcete odstranit starý brusný kotouč (12), postupujte podle části "Montáž a demontáž brusného kotouče".
- Když chcete namontovat nový brusný kotouč (12), postupujte podle části "Montáž a demontáž brusného kotouče".

Kontrola a výměna uhlíkových kartáčů (obr. A)

Uhlíkové kartáče se musí pravidelně kontrolovat. Když se uhlíkové kartáče opotřebují, stroj začne nepravidelně pracovat.



Používejte výhradně uhlíkové kartáče správného typu.

- Vyberte držáky uhlíkových kartáčků (9) pomocí šroubováku.
- Vycistěte uhlíkové kartáče.
- V případě opotřebení vyměňte oba uhlíkové kartáče současně.
- Namontujte držáky uhlíkových kartáčků (9) pomocí šroubováku.
- Po namontování nových uhlíkových kartáčků nechte stroj běžet asi 15 minut bez zátěže.

ZÁRUKA

Prostudujte si přiložené záruční podmínky.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Likvidace



Výrobek, příslušenství a obal se musí separovat za účelem recyklace chránící životní prostředí.

Pouze pro krajiny ES

Elektricky napájené zařízení neodhadujte do domovního odpadu. Ve smyslu evropské směrnice 2002/96/ES o elektrickém a elektronickém odpadu a její implementace do národního práva, se musí elektrické nástroje, které se již déle nepoužívají, shromažďovat odděleně a likvidovat pouze způsobem, jenž nepoškozuje životní prostředí.

PROHLÁŠENÍ O SHODE

Ferm B.V. vyhlašuje na základě své výhradní odpovědnosti, že tento výrobek (AGM1029) je v souladu s následujícími standardy nebo směrnicemi:

EN 60745-1, EN 60745-2-3, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, 2006/42/ES, 2002/95/ES, 2002/96/ES, 2004/108/ES, 2006/95/ES

Zwolle, 01-01-2010

I. Mönnink
CEO Ferm BV

Ferm BV
Lingenstraat 6
8028 PM Zwolle
Nizozemsko

Výrobek a návod k obsluze podléhají změnám. Technické údaje je možné změnit bez předchozího upozornění.

UHLOVÁ BRÚSKA

AGM1029

Ďakujeme Vám za zakúpenie výrobku firmy Ferm. Zakúpením ste získali jedinečný výrobok, ktorý dodáva jeden z hlavných európskych dodávateľov. Všetky výrobky, ktoré dodáva firma Ferm, sa vyrábajú podľa najvyšších výkonnostných a bezpečnostných štandardov. Súčasťou našej filozofie je takisto poskytovanie vynikajúceho zákazníckeho servisu, ktorý je zaistený našou komplexnou zárukou.

Dúfame, že budete môcť využívať tento výrobok počas mnohých nasledujúcich rokov.

BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA



VAROVANIE

Prečítajte si priložené bezpečnostné varovania, doplnkové bezpečnostné pokyny a pokyny na obsluhu.

Nedodržanie bezpečnostných varovaní a pokynov môže spôsobiť elektrický šok, požiar, prípadne ľahké poranenia.

Odložte si bezpečnostné varovania a pokyny pre budúcu potrebu.

Nasledujúce symboly boli použité v návode na obsluhu alebo na výrobku.



Prečítajte si návod na obsluhu.



Riziko poranenia.



Riziko elektrického šoku.



Ihned vyberte napájaciu zástrčku zo siete, ak sa napájaci kábel poškodil a takisto počas čistenia a údržby.



Nebezpečenstvo odletujúcich predmetov. Dbajte na to, aby sa v pracovnom priestore nenachádzali okolo stojace osoby.



Nasadte si ochranné okuliare. Používajte ochranu sluchu.



Používajte ochranné rukavice.



Počas chodu motora nestláčajte zaistovacie tlačidlo vretena.



Riziko požiaru.



Dvojitá izolácia.



Výrobok zahodte do vhodného kontajnera.



Výrobok je v súlade s príslušnými bezpečnostnými štandardmi európskych smerníc.

Doplnkové bezpečnostné varovania pre uhlové brúsky

- Stroj je určený na prácu ako brúška alebo skracovacia píla. Stroj nie je vhodný na činnosti ako sú pieskovanie, kefovanie, leštenie atď. Nebezpečenstvo poranenia.
- Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nie je špeciálne vyrobené alebo odporúčané výrobcom. Riziko poranenia.
- Stroj a príslušenstvo skontrolujte pred každým použitím. Nepoužívajte ohnuté, deformované alebo inak poškodené príslušenstvo. Ak stroj alebo niektorá jeho časť spadla, skontrolujte stroj alebo príslušenstvo na poškodenie. Príslušenstvo v prípade potreby vymenite.
- Po namontovaní príslušenstva nechajte stroj bežať na voľnobeh v bezpečnom prostredí. Ak stroj silne vibruje, ihned ho vypnite, vytiahnite zástrčku z napájania a pokúste sa vyriešiť problém.
- Presvedčte sa, že maximálna rýchlosť pre brúsny kotúč je väčšia alebo rovná maximálnej rýchlosťi stroja. Pozrite si typový štítok stroja.
- Používajte len Používajte so správnou hrúbkou a vonkajším priemerom. Pozrite si typový štítok stroja.
- Uistite sa, že priemer vretenového otvoru brúsnych kotúčov, dištančných teliesok, napínacích matíc atď. odpovedá priemeru vretena stroja.
- Dajte pozor na správne namontovanie brúsneho kotúča. Nepoužívajte adaptéry alebo iné pomôcky, aby ste mohli namontovať brúsny kotúč s iným priemerom vretena.
- Používajte len také brúsne kotúče, ktoré odporúča výrobca. Používajte len také chrániče, ktoré sú špeciálne vytvorené pre brúsny kotúč.
- Používajte len také brúsne kotúče, ktoré sú vhodné pre danú činnosť. Napríklad: nebrúste stranou rezacieho kotúča.

- Nepoužívajte stroj bez chrániča. Bezpečne pripojte chránič na maximálnu bezpečnosť. Uistite sa, že používateľ je chránený pred brúsnym kotúcom v najväčšej možnej miere.
- Presvedčte sa, že objekt je dobre podoprený alebo uchytelený.
- Nasadte si ochranné okuliare. Používajte ochranu sluchu. Nasadte si ochrannú masku proti prachu. Ak je potrebné použiť iné ochranné pomôcky, ako sú pracovné rukavice, bezpečnostnú obuv atď.
- Nebezpečenstvo poranenia.
- Dbajte na to, aby sa v pracovnom priestore nenachádzali okolo stojace osoby. Uistite sa, že všetky osoby v pracovnej oblasti používajú ochranné pomôcky. Riziko poranenia.
- Napájací kábel držte vždy mimo dosahu rotujúceho brúsnego kotúča. Ak sa napájací kábel dotýka rotujúceho brúsnego kotúča, tak vaše ruky alebo ramená sa môžu dostať do kontaktu s brúsnym kotúcom. Riziko poranenia.
- Stroj držte za izolované úchopové plochy, ak by sa brúsný kotúč dostal do kontaktu so skrytou kabelážou alebo elektrickým vedením. Ak brúsný kotúč príde do kontaktu so "živým" káblom, vystavené kovové časti stroja sa môžu takisto stať "živými". Riziko elektrického šoku.
- Nepoužívajte stroj, ak ho prenášate. Riziko poranenia.
- Nepoužívajte stroj na obrobky, pri ktorých sa vyžaduje maximálna hĺbka rezu, ktorá presahuje maximálnu hĺbku rezu brúsnego kotúča.
- Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré vyžaduje kvapalné chladenie. Riziko elektrického šoku.
- Zariadenie nepoužívajte v blízkosti horľavých materiálov. Riziko požiaru.
- Nevŕtajte do materiálov obsahujúcich azbest. Azbest sa považuje za karcinogén.
- Neobrábate kovy s obsahom horčíka vyšším ako 80%.
- Upozorňujeme, že po vypnutí stroja sa brúsný kotúč ešte chvíľu otáčajú. Nikdy sa nepokúšajte zastaviť brúsný kotúč nasilu.
- Nikdy nedávajte stroj dolu na stôl alebo na pracovnú lavicu, ak nebol vypnutý.
- Pravidelne čistite ventilačné otvory. Riziko elektrického šoku.

Spätný ráz je náhla reakcia na zovretý, zaseknutý alebo skrútený brúsný kotúč, ktorý zapríčini vyskočenie stroja mimo obrobok smerom k používateľovi. Ak dôjde pri reze k pevnému zovretiu alebo uviaznutiu brúsnego kotúča, ten sa zasekne a stroj sa rýchlo pohnie smerom k používateľovi.

Ak pri reze dôjde k stočeniu brúsnego kotúča, zadná hrana sa môže zaboriť do povrchu obrobku, čo spôsobí, že brúsný kotúč vyskočí z rezu a odskočí späť smerom k používateľovi.

Spätný ráz je výsledok nesprávneho používania stroja a/alebo nesprávnych pracovných postupov alebo podmienok. Spätný ráz je možné obmedziť prijatím správnych opatrení:

- Pri stroji pevne držte oboma rukami. Ruky majte v polohe, aby mohli čeliť spätným rázom. Postavte sa po stranách brúsnego kotúča, ale nikdy nie v jeho líniu. Spätný ráz môže spôsobiť odskočenie brúsnego kotúča dozadu. Ak sa prijmú správne opatrenia, spätné rázy je možné kontrolovať používateľom.
- Budte zvlášť opatrní pri použití stroja na rohoch, ostrých hranach atď. Pozor, aby nedošlo ku zaseknutiu brúsnego kotúča. Riziko spätného rázu.
- Ak sa brúsný kotúč zasekne alebo ak prerušíte rez z akéhokoľvek dôvodu, uvoľnite vypínač a pridržte stroj bez pohybu v materiáli, až do úplného zastavenia brúsnego kotúča. Nikdy neskúšajte vytiahnuť stroj z obrobku alebo ťahať stroj dozadu, ak sa brúsný kotúč ešte pohybuje. Riziko spätného rázu.
- Nikdy nepoužívajte tupé alebo inak poškodené brúsné kotúče. Nenaostrené alebo nesprávne namontované brúsné kotúče vytvárajú úzke rezy, ktoré zapríčinujú nadmerné trenie a spätné rázy a zvyšujú riziko zaseknutia brúsnego kotúča.
- Nepoužívajte ozubené pílové listy. Nepoužívajte listy na drevo pre reťazové píly. Riziko poranenia.

Ochrana pred elektrickým prúdom



Vždy sa presvedčte, či zdroj elektrického napäťia zodpovedá napätiu na štítku.

- Stroj nepoužívajte, ak je poškodený napájací kábel alebo zástrčka.
- Používajte iba predĺžovacie káble, ktoré sú vhodné na menovitý výkon stroja s maximálnym prierezom 1,5 mm². Ak používate predĺžovaciu cievku, vždy odvŕňte kábel.

TECHNICKÉ ÚDAJE

AGM1029

Napätie	V~	220-240
Frekvencia	Hz	50
Príkon	W	2.000
Otáčky naprázdno	min ⁻¹	6.000

Brúsný kotúč	mm 230
Priemer	mm 22
Vrt	M14
Závit vretena	kg 5,7
Hmotnosť	

HLUK A VIBRÁCIE

AGM1029

Akustický tlak (L_{pa})	dB(A) 94,5
Akustický výkon (L_{wa})	dB(A) 107,5
Nepresnosť (K)	dB(A) 3
Vibrácie	m/s ² 6,63
Nepresnosť (K)	m/s ² 1,5

Hladina vibrácií

Hladina emisií od vibrácií uvedená na zadnej strane tohto návodu na obsluhu bola nameraná v súlade s normalizovaným testom uvedeným v norme EN 60745; môže sa používať na vzájomné porovnávanie náradí a na predbežné posúdenie vystavenia účinkom vibrácií pri používaní náradia pre uvedené aplikácie

- používanie náradia na rôzne aplikácie, alebo v spojení s rôznymi alebo nedostatočne udržiavanými doplnkami môže značne zvýšiť úroveň vystavenia
- časové doby počas ktorých je ne náradie vypnuté alebo počas ktorých náradie beží ale v skutočnosti nevykonáva prácu môžu značne znížiť úroveň vystavenia

Chráňte sa pred účinkami vibrácií tak, že budete náradie a jeho príslušenstvo správne udržiavať, tak že nebude pracovať so studenými rukami a tak že si svoje pracovné postupy správne zorganizujete



Používajte ochranu sluchu.

POPIS (OBR. A)

Vaša uhlová brúška bola navrhnutá na brúsenie a rezanie muriva a ocele.

1. Vypínač
2. Poistné tlačidlo
3. Zaistovacie tlačidlo vretena
4. Vreteno
5. Chránič
6. Hlavná rukoväť
7. Pomocné držadlo
8. Uvoľňovacie tlačidlo hlavnej rukoväte
9. Držiak uhlíkových kieff

ZLOŽENIE



Pred zložením vždy stroj vypnite a vytiahnite zástrčku z elektrickej siete.

Montáž a demontáž chrániča (obr. B)



Nepoužívajte stroj bez chrániča.

Montáž

- Položte stroj na stôl tak, aby vreteno (4) smerovalo nahor.
- Pritlačte zaistovacie tlačidlo vretena (3) a pomocou prírubového kľúča (11) vyberte prírubu (10).
- V prípade potreby odstráňte brúsný kotúč (12).
- Vyberte prírubu (13).
- Namontujte chránič (5). Zaistite chránič (5) utiahnutím imbusovej skrutky (14) a matice (15) pomocou imbusového kľúča (16).
- Namontujte prírubu (13).
- V prípade potreby nasadte brúsný kotúč (12).
- Pritlačte zaistovacie tlačidlo vretena (3) a pomocou prírubového kľúča (11) namontujte prírubu (10).

Demontáž

- Položte stroj na stôl tak, aby vreteno (4) smerovalo nahor.
- Pritlačte zaistovacie tlačidlo vretena (3) a pomocou prírubového kľúča (11) vyberte prírubu (10).
- V prípade potreby odstráňte brúsný kotúč (12).
- Vyberte prírubu (11).
- Odstráňte chránič (5) povolením imbusovej skrutky (14) a matice (15) pomocou imbusového kľúča (16).
- Namontujte prírubu (13).
- V prípade potreby nasadte brúsný kotúč (12).
- Pritlačte zaistovacie tlačidlo vretena (3) a pomocou prírubového kľúča (9) namontujte prírubu (10).

Montáž a demontáž brúsneho kotúča (obr. B)



Nepoužívajte stroj bez chrániča.

Montáž

- Položte si stroj na stôl s chráničom (5) smerujúcim nahor.
- Pritlačte zaistovacie tlačidlo vretena (3) a pomocou prírubového kľúča (11) vyberte prírubu (10).
- Nasadte brúsný kotúč (12).
- Pritlačte zaistovacie tlačidlo vretena (3)

a pomocou prírubového kľúča (11) namontujte prírubu (10).

Demontáž

- Položte si stroj na stôl s chráničom (5) smerujúcim nahor.
- Pritlačte zaistovacie tlačidlo vretena (3) a pomocou prírubového kľúča (11) vyberte prírubu (10).
- Odstráňte brúsny kotúč (12).
- Pritlačte zaistovacie tlačidlo vretena (3) a pomocou prírubového kľúča (11) namontujte prírubu (10).

Montáž a demontáž pomocného držadla (obr. C)

Montáž

- Upevnite pomocné držadlo (7) do jedného z montážnych otvorov (17).

Demontáž

- Uvoľnite pomocné držadlo (7) z montážneho otvoru (17).

POUŽITIE

Zapnutie a vypnutie (obr. A)

- Pre zapnutie stroja v nepretržitom režime majte stlačené poistné tlačidlo (2) a stlačte vypínač (1).
- Stroj vypnete opäťovným stlačením vypínača (1).

Nastavenie hlavnej rukoväte (obr. D)

Hlavnú rukoväť je možné nastaviť do 3 polôh.

 *Nenastavujte hlavnú rukoväť počas používania.*

- Posuňte uvoľňovacie tlačidlo (8) v smere hlavnej rukoväte (6).
- Otáčajte hlavnú rukoväť (6) do požadovanej polohy, kym nezapadne na svoje miesto.
- Pustite uvoľňovacie tlačidlo (8).

Užitočné rady pre prácu s náradím

- Upnite obrobok. Pre malé obrobky použite upínacie zariadenie.
- Nakreslite si čiaru za účelom vymedzenia smeru, ktorým je potrebné viesť brúsny kotúč.
- Prístroj držte oboma rukami.
- Zapnite stroj.
- Počkajte, pokiaľ stroj nedosiahne plnú rýchlosť.
- Priložte brúsny kotúč na obrobok.
- Pomaly posúvajte stroj pozdĺž predkreslených čiar pevne pridržiavajúc brúsny kotúč oproti obrobku.

- Nevyvíjajte nadmerný tlak na stroj. Nechajte, aby stroj sám vykonával prácu.
- Stroj vypnite a počkajte, kým sa celkom nezastaví. Až potom ho odložte.

ČISTENIE A ÚDRŽBA



Pred čistením a údržbou stroj vždy vypnite a vytiahnite zástrčku z elektrickej siete.

- Povrch stroja pravidelne čistite mäkkou tkaninou.
- Ventilačné otvory udržiavajte čisté bez prachu a nečistôt. V prípade potreby použite mäkkú, navlhčenú tkaninu na odstránenie prachu a nečistôt z ventilačných otvorov.

Výmena brúsneho kotúča (obr. B)

Opotrebované alebo poškodené brúsne kotúče sa musia ihned vymeniť.



Používajte len ostré a nepoškodené brúsne kotúče.

- Ak chcete odstrániť starý brúsny kotúč (12), postupujte podľa časti "Montáž a demontáž brúsneho kotúča".
- Ak chcete namontovať nový brúsny kotúč (12), postupujte podľa časti "Montáž a demontáž brúsneho kotúča".

Kontrola a výmena uhlíkových kief (obr. A)

Uhlíkové kefky sa musia pravidelne kontrolovať. Ak sa uhlíkové kefky opotrebuju, stroj začne nepravidelne pracovať.



Používajte výhradne uhlíkové kefky správneho typu.

- Zložte držiaky uhlíkových kefiek (9) pomocou skrutkovača.
- Vyčistite uhlíkové kefky.
- V prípade opotrebovania vymeňte oba uhlíky súčasne.
- Namontujte držiaky uhlíkových kefiek (9) pomocou skrutkovača.
- Po namontovaní nových uhlíkových kefiek nechajte stroj bežať asi 15 minút bez záťaže.

ZÁRUKA

Pozrite si priložené záručné podmienky.

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Likvidácia



Výrobok, príslušenstvo a obal sa musia separovať za účelom recyklácie chrániacej životné prostredie.

Len pre štátu ES

Elektricky napájané zariadenia neodhadzujte do domového odpadu. Podľa európskej smernice 2002/96/ES o elektrickom a elektronickom odpade a jej implementácii do národného práva, elektrické nástroje, ktoré sa už ďalej nepoužívajú, sa musí zhromažďovať samostatne a likvidovať iba ekologicky priateľným spôsobom.

PREHLÁSENIE O ZHODE

Ferm B.V. vyhlasuje na základe svojej výhradnej zodpovednosti, že tento výrobok (AGM1029) je v súlade s nasledujúcimi štandardami alebo smernicami:

EN 60745-1, EN 60745-2-3, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, 2006/42/ES, 2002/95/ES, 2002/96/ES, 2004/108/ES, 2006/95/ES

Zwolle, 01-01-2010

I. Mönnink
CEO Ferm BV

Ferm BV
Lingenstraat 6
8028 PM Zwolle
Holandsko

Výrobok a návod na obsluhu podliehajú zmenám.
Technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

KOTNI BRUSILNIK

AGM1029

Hvala, ker ste kupili ta Fermov izdelek.

S tem ste si zagotovili odličen izdelek, ki vam ga je dobavil eden vodilnih evropských dobaviteljev. Vsi izdelki, ki vam jih dobavi Ferm, so izdelani po najvišjih standardih varnosti in učinkovitosti.

Del naše filozofije je tudi odlična podpora strankam, ki se odraža tudi v naši obsežni garanciji. Upamo, da vam bo ta izdelek odlično služil še dolgo vrsto let.

VARNOSTNA OPORIZILA



OPOZORILO

Preberite priložena varnostna opozorila, dodatna varnostna opozorila in navodila.

Če ne sledite varnostnim opozorilom ali navodilom, to lahko privede do električnega udara, požara in/ali hudih poškodb.

Varnostna opozorila in navodila si shranite tudi za v prihodnje.

Sledеči simboli so v rabi v navodilih in na izdelku:



Preberite navodila za uporabnika.



Tveganje telesnih poškodb.



Tveganje električnega udara.



Takoj izklopite napajanje iz električne napeljave, če se napeljava poškoduje in med čiščenjem in vzdrževanjem.



Nevarnost letečih delcev. Ljudje naj se ne zadržujejo v delovnem območju.



Nosite zaščito za oči.

Nosite zaščito za ušesa.



Nosite zaščito za roke.



Ne pritisnite gumba za zaklep vretena, če motor teče.



Nevarnost požara.



Dvojno izoliran.



*Tega izdelka ne vrzite stran
v neprimerne posode za smeti.*



*Ta izdelek je v skladu s primernimi
varnostnimi standardi Evropskih direktiv.*

Dodatna varnostna opozorila za kotne brusilnike

- Stroj je bil zasnovan za grobo brušenje ali rezanje. Stroj ni primeren za fino brušenje, žično čiščenje, poliranje in podobno. Tveganje telesnih poškodb.
- Ne uporabite dodatkov, ki jih ni zasnova in priporočil proizvajalec. Tveganje telesnih poškodb.
- Pred vsako uporabo preglejte dodatke in stroj. Ne uporabite dodatkov, ki so upognjeni, počeni ali kako drugače poškodovani. Če stroj ali kak dodatek pada na tla, preglejte stroj ali dodatek, če se je poškodoval. Če je potrebno, zamenjajte dodatek.
- Naj stroj teče brez obremenitve na varnem mestu, potem ko ste namestili dodatke. Če stroj močno vibrira, ga takoj ugasnite, izklopite napajanje in skušajte odpraviti problem.
- Prepričajte se, da je največja hitrost za brusilni list večja ali enaka največji hitrosti stroja. Poglejte si ploščico s tehničnimi podatki na stroju.
- Uporabite samo brusilne liste s pravilno debelino in zunanjim premerom. Poglejte si ploščico s tehničnimi podatki na stroju.
- prepričajte se, da premeri vretena brusilnih listov, distančnikov, zateznih matic ipd. ustrezajo premeru vretena na stroju.
- Zagotovite, da je brusilni list pravilno nameščen. Ne uporabite adapterjev ali drugih pripomočkov za nameščanje brusilnih listov z drugačnimi premeri vretena.
- Uporabite samo brusilne liste, ki jih priporoča proizvajalec. Uporabite samo ščitnike, ki so zasnovane posebej za brusilni list.
- Uporabite samo brusilne liste, ki so primerni za delo. Na primer: ne brusite s stranjo rezalnega lista.
- Ne uporabljajte stroja brez ščitnika. Dobro pričvrstite ščitnik za največjo varnost. Zagotovite, da bo uporabnik čim bolj zaščiten pred brusilnim listom.
- Prepričajte se, da je kos pravilno podprt in pričvrščen.
- Nosite zaščito za oči. Nosite zaščito za ušesa. Nosite masko za prah.

Če je potrebno, uporabite druge zaščitne pripomočke, kot so zaščita za roke in stopala ipd. Nevarnost telesnih poškodb.

- Ljudje naj se ne zadržujejo v delovnem območju. Zagotovite, da vsi prisotni na delovišču nosijo zaščitno opremo. Tveganje telesnih poškodb.
- Kabla napeljave ne bližajte vrtečemu se brusilnemu listu. Če kabel pride v stik z vrtečim se brusilnim listom, lahko z brusilnim listom pridejo v stik tudi vaše roke. Nevarnost telesnih poškodb.
- Držite stroj za izolirane površine, če obstaja možnost, da bo brusilni list zadel v skrite žice ali napeljavo. Če brusilni list pride v stik z 'živo' žico, lahko izpostavljeni kovinski deli stroja prav tako postanejo 'živi'. Tveganje električnega udara.
- Ne uporabljajte stroja, ko ga nosite ob sebi. Tveganje telesnih poškodb.
- Ne uporabljajte stroja na kosih, ki zahtevajo večjo globino brušenja, kot je največja globina brušenja brusilnega lista.
- Ne uporabljajte dodatkov, ki zahtevajo tekoče hlajenje. Tveganje električnega udara.
- Ne uporabljajte stroja blizu vnetljivih snovi. Nevarnost požara.
- Ne obdelujte materialov, ki vsebujejo azbest. Azbest povzroča raka.
- Ne delajte na kovinah z več kot 80% vsebnostijo magnezija.
- Zavedajte se, da se, potem ko ste ugasnili stroj, brusilni list še nekaj časa vrti. Ne skušajte sami ustaviti brusilnih listov.
- Nikoli ne položite stroja na mizo ali klop, če je še prižgan.
- Redno čistite zračnike. Tveganje električnega udara.

Povratni sunek je nenadna reakcija na ustavljen, zataknjen ali nepravilno uravnani brusilni list, ki povzroči, da se stroj dvigne in skoči od obdelovanega kosa proti uporabniku. Če rez močno zgrabi ali ustavi brusilni list, se brusilni list zataknje in stroj nenadoma brcne proti uporabniku. Če se list zvije v rezu, zadnji rob brusilnega lista lahko zagrise v vrhno površino kosa, kar povzroči, da brusilni list zleze iz reza in udari proti uporabniku.

Povratni sunek je rezultat nepravilne uporabe naprave in/ali nepravilnih postopkov ali pogojev dela. Povratni sunek lahko preprečite s pravimi varnostnimi ukrepi:

- Dobro držite stroj z obema rokama. Postavite roke tako, da se uprejo povratnim sunkom.

Postavite se na eno od strani brusilnega lista, a ne v smeri linije brusilnega lista. Povratni sunek lahko povzroči, da bo brusilni list skočil nazaj. Če upoštevate prave varnostne ukrepe, lahko povratne sunke nadzorujete.	Akustična moč (L_{wa}) Odstopanje (K) Vibracija Odstopanje (K)	dB(A) 107,5 dB(A) 3 m/s^2 6,63 m/s^2 1,5
--	---	---

- Bodite še posebej previdni, ko uporabljate stroj na kotih, ostrih robovih ipd. Zagotovite, da se brusilni list ne bo zaskočil.
Nevarnost povratnega sunka.
- Če se brusilni list zataknje, ali če prekinete rez iz kakršnegakoli razloga, spustite stikalo za vklop/izklop in držite stroj pri miru v materialu, dokler se brusilni list čisto ne ustavi. Nikoli ne odstranite stroja iz obdelanega kosa, ali vlecite stroja nazaj, ko se brusilni list premika.
Nevarnost povratnega sunka.
- Ne uporabljajte topih ali poškodovanih brusilnih listov. Nenabruseni ali nepravilno nameščeni brusilni listi ustvarjajo ozke reze, kar ustvari preveč trenja in povratnih sunkov in poveča nevarnost, da se bo brusilni list zataknil.
- Ne uporabljajte nazobčanih listov žag.
Ne uporabljajte rezil za rezanje lesa za verige žag. Tveganje telesnih poškodb.

Električna varnost



Vedno zagotovite, da je napetost napajanja enaki napetosti na ploščici s tehničnimi podatki o stroju.

- Ne uporabljajte stroja, če sta poškodovana kabel ali vtič za napajanje.
- Uporabite samo podaljške, ki so primerni za napetost stroja in imajo debelino najmanj 1,5 mm². Če uporabite kolut s podaljškom, vedno čisto odvijte kabel.

TEHNIČNI PODATKI

AGM1029

Napetost napajanja	V~ 220-240
Frekvenca napajanja	Hz 50
Poraba moči	W 2.000
Hitrost brez obremenitve	min ⁻¹ 6.000
Brusilni list	
Premer	mm 230
Kaliber	mm 22
Navoj vretena	M14
Teža	kg 5,7

GLASNOST IN VIBRACIJA

AGM1029

Pritisak zvoka (L_{pa})	dB(A) 94,5
-----------------------------	------------

Raven vibracij

Raven oddajanja vibracij, navedena na zadnji strani teh navodil za uporabo je bila izmerjena v skladu s standardiziranimi testi, navedenimi v EN 60745; uporabit jo je mogoče za primerjavo različnih orodij med seboj in za predhodno primerjavo izpostavljenosti vibracijam pri uporabi orodja za namene, ki so omenjeni

- uporaba orodja za drugačne namene ali uporaba skupaj z drugimi, slabo vzdrževanimi nastavki lahko znatno poveča raven izpostavljenosti
- čas, ko je orodje izklapljeno ali ko teče, vendar z njim ne delamo, lahko znatno zmanjša raven izpostavljenosti

Pred posledicami vibracij se zaščitite z vzdrževanjem orodja in pripadajočih nastavkov, ter tako, da so vaše roke tople, vaši delovni vzorci pa organizirani



Nosite zaščito za ušesa.

OPIS (SL. A)

Vaš kotni brusilnik je bil zasnovan za brušenje in rezanje zidovja in jekla.

- Stikalo za vklop/izklop
- Gumb za odklep
- Gumb za zaklep vretena
- Vreteno
- Ščitnik
- Glavni prijem
- Pomožni prijem
- Gumb za sprostitev za glavni prijem
- Držalo za karbonsko ščetko

SESTAVA

Pred sestavljanjem vedno ugasnite stroj in izklopite napajanje iz vtičnice.

Nameščanje in odstranjevanje ščitnika (sl. B)



Ne uporabljajte stroja brez ščitnika.

Nameščanje

- Postavite stroj na mizo tako, da je vreteno (4) obrnjeno gor.
- Držite gumb za zaklep vretena (3) in odstranite prirobnico (10) z orodjem za prirobnice (11).
- Če je potrebno, odstranite brusilni list (12).
- Odstranite prirobnico (13).
- Namestite ščitnik (5). Pričvrstite ščitnik (5) tako, da privijete šestkotni vijak (14) in matico (15) s šestkotnim ključem (16).
- Namestite prirobnico (13).
- Če je potrebno, namestite brusilni list (12).
- Držite gumb za zaklep vretena (3) in namestite prirobnico (10) z orodjem za prirobnice (11).

Odstranjevanje

- Postavite stroj na mizo tako, da je vreteno (4) obrnjeno gor.
- Držite gumb za zaklep vretena (3) in odstranite prirobnico (10) z orodjem za prirobnice (11).
- Če je potrebno, odstranite brusilni list (12).
- Odstranite prirobnico (11).
- Odstranite ščitnik (5) tako, da razrahljate šestkotni vijak (14) in matico (15) s šestkotnim ključem (16).
- Namestite prirobnico (13).
- Če je potrebno, namestite brusilni list (12).
- Držite gumb za zaklep vretena (3) in namestite prirobnico (10) z orodjem za prirobnice (9).

Nameščanje in odstranjevanje brusilnega lista (sl. B)



Ne uporabljajte stroja brez ščitnika.

Nameščanje

- Postavite stroj na mizo tako, da je ščitnik (5) obrnjen gor.
- Držite gumb za zaklep vretena (3) in odstranite prirobnico (10) z orodjem za prirobnice (11).
- Namestite brusilni list (12).
- Držite gumb za zaklep vretena (3) in namestite prirobnico (10) z orodjem za prirobnice (11).

Odstranjevanje

- Postavite stroj na mizo tako, da je ščitnik (5) obrnjen gor.
- Držite gumb za zaklep vretena (3) in odstranite prirobnico (10) z orodjem za prirobnice (11).
- Odstranite brusilni list (12).
- Držite gumb za zaklep vretena (3) in namestite prirobnico (10) z orodjem za prirobnice (11).

Nameščanje in odstranjevanje pomožnega prijema (sl. C)

Nameščanje

- Pričvrstite pomožni prijem (7) v eno izmed namestilnih odprtin (17).

Odstranjevanje

- Razrahljajte pomožni prijem (7) iz namestilne odprtine (17).

UPORABA

Vklapljanje in izklapljanje (sl. A)

- Za vklop stroja v trajnem načinu delovanja držite gumb za odklep (2) in hkrati pritisnite stikalo za vklop/izklop (1).
- Za izklop stroja znova pritisnite stikalo za vklop/izklop (1).

Nastavljanje glavnega prijema (sl. D)

Glavni prijem lahko nastavite v 3 položaje.



Ne nastavljajte glavnega prijema med delom.

- Pritisnite gumb za sprostitev (8) v smer glavnega prijema (6).
- Obrnite glavni prijem (6) v želen položaj tako, da se zaskoči.
- Sprostite gumb za sprostitev (8).

Namigi za najboljše delo

- Pričvrstite obdelovani kos. Uporabite pripomoček za pričvrstitev za manjše kose.
- Narišite črte za označitev smeri, v katero je potrebno voditi brusilni list.
- Držite stroj z obema rokama.
- Vklopite stroj.
- Počakajte, da stroj doseže polno hitrost.
- Namestite brusilni list na kos.
- Počasi premikajte stroj po vnaprej narisani črti in dobro pritiskejte brusilni list na kos.
- Ne pritiskejte preveč na stroj. Naj stroj opravlja delo.
- Izklopite stroj in počakajte, da se čisto ustavi, preden ga položite na tla.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE



Pred čiščenjem in vzdrževanjem vedno ugasnite stroj in izklopite napajanje iz vtičnice.

- Redno čistite ohišje z mehko krpo.
- Iz rež za zračenje čistite prah in nesnago. Po potrebi odstranjujte prah in nesnago iz rež za zračenje z mehko, vlažno krpo.

Menjava brusilnega lista (sl. B)

Obrabljene ali poškodovane brusilne liste je potrebno takoj zamenjati.

⚠ Uporabljajte samo ostre in nepoškodovane brusilne liste.

- Za odstranitev starega brusilnega lista (12) sledite postopku v razdelku "Nameščanje in odstranjevanje brusilnega lista".
- Za namestitev novega brusilnega lista (12) sledite postopku v razdelku "Nameščanje in odstranjevanje brusilnega lista".

Preverjanje in menjava karbonskih ščetk (sl. A)

Karbonski ščetki morate redno pregledovati.

Če sta karbonski ščetki obrabljeni, bo stroj začel delati neenakomerno.

⚠ Uporabite samo pravilne karbonske ščetke.

- Odstranite držala karbonskih ščetk (9) z izvijačem.
- Očistite karbonski ščetki.
- Če sta obrabljeni, zamenjajte obe karbonski ščetki hkrati.
- Namestite držala karbonskih ščetk (9) z izvijačem.
- Po namestitvi novih karbonskih ščetk naj stroj 15 minut teče brez obremenitve.

GARANCIJA

Posvetujte se s priloženimi pogoji garancije.

OKOLJE**Odstranjevanje**

Izdelke, dodatke in embalažo razvrstite za okolju prijazno recikliranje.

Samo za države ES

Električnih orodij ne vrzite stran v domače za smeti. Po Evropski smernici 2002/96/ES za WEEE (Odpadna električna in elektronska oprema) in njeni širitev v narodno pravo, je potrebno električna orodja, ki niso več uporabna, zbrati posebej in se jih znebiti na okolju prijazen način.

DEKLARACIJA USTREZNOSTI

Ferm B.V. zagotavlja na lastno odgovornost, da ta izdelek (AGM1029) ustreza sledečim standardom in direktivam:

EN 60745-1, EN 60745-2-3, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, 2006/42/ES, 2002/95/ES, 2002/96/ES, 2004/108/ES, 2006/95/ES

Zwolle, 01-01-2010

I. Mönnink
CEO Ferm BV

Ferm BV
Lingenstraat 6
8028 PM Zwolle
Nizozemska

Ta izdelek in ta navodila se lahko spremenijo.
Specifikacije se lahko spremenijo brez opozorila.

SZLIFIERKA KĄTOWA AGM1029

Dziękujemy za zakup urządzenia firmy Ferm. W ten sposób nabili Państwo znakomity produkt, opracowany przez jednego z czołowych dostawców w Europie. Wszystkie produkty sprzedawane przez firmę Ferm są produkowane zgodnie z najwyższymi standardami wydajności i bezpieczeństwa. W ramach naszej filozofii oferujemy również znakomity serwis klienta, oparty na wszechstronnej gwarancji.

Mamy nadzieję, że urządzenie będzie Państwu doskonale służyć przez wiele lat.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZENSTWA



OSTRZEŻENIE

Należy zapoznać się z ostrzeżeniami dotyczącymi bezpieczeństwa, dodatkowymi ostrzeżeniami i instrukcjami.

Niestosowanie się do ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa może zakończyć się porażeniem przez prąd, pożarem i/lub poważnymi obrażeniami ciała.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcję należy przechowywać w dostępnym miejscu.

W podręczniku użytkownika urządzenia lub na urządzeniu umieszczone zostały następujące symbole:



Przeczytać podręcznik użytkownika.



Ryzyko obrażeń ciała.



Ryzyko porażenia prądem.



Należy natychmiast odłączyć wtyczkę od zasilania, jeśli przewód zasilający zostanie uszkodzony oraz podczas czyszczenia i konserwacji.



Ryzyko odprysków. Nie dopuszczać innych osób do stanowiska pracy.



*Używać gogli ochronnych.
Stosować osłonę dla uszu.*



Używać rękawice ochronne.



Nie naciskać przycisku blokady wrzeciona gdy silnik pracuje.



Ryzyko pożaru.



Podwójna izolacja.



Nie wyrzucać urządzenia do nieodpowiednich pojemników.



Urządzenie jest zgodne z odpowiednimi normami bezpieczeństwa zawartymi w dyrektywach europejskich.

Dodatkowe ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa dla szlifierek kątowych

- Urządzenie zostało zaprojektowane jako szlifierka lub urządzenie do cięcia. Urządzenie nie jest przeznaczone do wykonywania czynności, takich jak ścieranie, szczotkowanie do pomocy szczotki drucianej, etc. Ryzyko obrażeń ciała.
- Nie używać akcesoriów, które nie są zaprojektowane i zalecane przez producenta. Ryzyko obrażeń ciała.
- Przed każdym użyciem, należy urządzenie wraz z akcesoriami poddać kontroli. Nie używać akcesoriów, które są wygięte, złamane lub w inny sposób uszkodzone. Jeśli urządzenie lub jedno z akcesoriów spadnie na ziemię, sprawdzić czy urządzenie lub akcesorium nie uległo uszkodzeniu. W razie potrzeby, wymienić akcesoria.
- Po zamontowaniu akcesoriów pozwolić urządzeniu popracować bez obciążenia w bezpiecznym obszarze. Jeśli urządzenie silnie wibruje, natychmiast je wyłączyć, odłączyć od zasilania i spróbować rozwiązać problem.
- Upewnić się, czy maksymalna prędkość tarczy szlifującej jest większa lub taka sama jak maksymalna prędkość urządzenia. Zapoznać się z tabliczką znamionową urządzenia.
- Używać tarcze szlifujące o poprawnej grubości oraz średnicy zewnętrznej. Zapoznać się z tabliczką znamionową urządzenia.
- Zapewnić, aby średnica wrzeciona tarcz szlifujących, odstępników, nakrętek

- naprężających odpowiadała średnicy wrzeciona urządzenia.
 - Upewnić się, czy tarcza szlifująca jest prawidłowo zamontowana. Nie używać adapterów lub innych urządzeń pomocniczych do montowania tarcz szlifujących o innej średnicy wrzeciona.
 - Używać tarcze szlifujące zalecane przez producenta. Używać osłony specjalnie zaprojektowane dla tarcz szlifujących.
 - Używać tarcze szlifujące właściwe dla danego zastosowania. Na przykład: nie szlifować za pomocą bocznej strony tarczy tnącej.
 - Nie używać urządzenia bez osłony. Zamocować osłonę w celu zwiększenia bezpieczeństwa. Zapewnić, aby użytkownik był zabezpieczony przed tarczą szlifującą w możliwie najlepszy sposób.
 - Upewnić się, czy obrabiany przedmiot jest właściwie podtrzymywany lub zamocowany.
 - Używać gogli ochronnych. Stosować osłonę dla uszu. Nosić maskę przeciwpyłową. W razie potrzeby, używać środki ochronne, takie jak rękawice ochronne, obuwie ochronne, etc. Ryzyko obrażeń ciała.
 - Nie dopuszczać osób postronnych do stanowiska pracy. Upewnić się, czy wszystkie osoby w obszarze pracy używają sprzęt ochronny. Ryzyko obrażeń ciała.
 - Przewody zasilające utrzymywać z dala od obracających się tarcz szlifujących. Jeśli przewód zasilający dotknie tarczę szlifującą, ręce użytkownika mogą wejść w kontakt z obracającą się tarczą. Ryzyko obrażeń ciała.
 - Przytrzymać urządzenie za izolowane powierzchnie uchwytu, gdyż tarcza szlifująca może naruszyć ukryte przewody lub kable sieci elektrycznej. Jeśli tarcza szlifująca zetknie się z przewodem elektrycznym znajdującym się pod napięciem, metalowe części urządzenia mogą również znajdować się pod napięciem. Ryzyko porażenia prądem.
 - Nie używać urządzenia, podczas przenoszenia z miejsca na miejsce. Ryzyko obrażeń ciała.
 - Nie używać urządzenia na przedmiotach, których szlifowanie wymaga maksymalnej głębokości szlifowania przekraczającej maksymalną głębokość szlifowania tarczy szlifującej.
 - Nie stosować akcesoriów wymagających chłodzenia cieczą. Ryzyko porażenia prądem.
 - Nie używać urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych. Ryzyko pożaru.
 - Nie wolno pracować na materiałach zawierających azbest. Azbest jest produktem rakotwórczym.
 - Nie pracować z metalami zawierającymi magnez w ilości większej niż 80%.
 - Należy pamiętać, że tarcze szlifujące obracają się przez pewien czas po wyłączeniu urządzenia. Nie próbować samodzielnie zatrzymywać obracających się tarcz szlifujących.
 - Nigdy nie kłaść urządzenia na stole czy pulpicie przed jego wyłączeniem.
 - Regularnie czyścić otwory wentylacyjne. Ryzyko porażenia prądem.
- Odrzut to niespodziewana reakcja urządzenia w przypadku złe zaciśniętej, zablokowanej lub złe ustawionej tarczy szlifującej, w wyniku czego dochodzi do podniesienia urządzenia i odrzucenia szlifowanego przedmiotu w kierunku użytkownika. Jeśli tarcza szlifująca zaciśnie się w szlifowanym przedmiocie, tarcza szlifująca ulega zablokowaniu a urządzenie jest odrzucane się w kierunku użytkownika. Jeśli tarcza szlifująca ulegnie skręceniu, tylna krawędź tarczy szlifującej może wbić się w górną powierzchnię szlifowanego przedmiotu, co spowoduje wypadnięcie tarczy szlifującej z linii szlifowania i odszkoczenie urządzenia w kierunku użytkownika.
- Odrzut jest wynikiem nieprawidłowego użytkowania urządzenia oraz/lub nieprawidłowych procedur lub warunków pracy. Sytuacji wystąpienia odrzutu można uniknąć stosując następujące środki ostrożności:
- Trzymać urządzenie oburącz. Umieścić ramiona w taki sposób, aby stawały opór siłom odrzutu. Stać po dowolnej stronie tarczy szlifującej, ale nie w jednej linii z tarczą szlifującą. Odrzut może spowodować, że tarcza tnąca odszkoczy do tyłu. Jeżeli zostaną zachowane właściwe środki ostrożności, siły odrzutu mogą być kontrolowane przez użytkownika.
 - Zachować szczególną ostrożność podczas używania urządzenia w narożnikach, na ostrych krawędziach, etc. Zapewnić, aby tarcza szlifująca nie blokowała się. Ryzyko odrzutu.
 - Jeśli tarcza szlifująca ulegnie zablokowaniu lub w przypadku zranienia się, zwolnić przełącznik wł./wył. i trzymać urządzenie nieruchomo w szlifowanym przedmiocie do momentu, gdy tarcza szlifująca zupełnie przestanie się obracać. Nie próbować wyjmować urządzenia ze szlifowanego przedmiotu lub ciągnąć go do tyłu, gdy tarcza szlifująca jest w ruchu. Ryzyko

- odrzutu.
- Nie używać tępich lub uszkodzonych tarcz szlifujących. Nienaostrzone lub niepoprawnie zamontowane tarcze szlifujące mogą powodować wąskie cięcia, co z kolei może powodować nadmierne tarcie oraz odrzut, a także zwiększać ryzyko zablokowania tarczy szlifującej.
- Nie używać zębatach tarcz tnących.
Nie używać ostrz do drzeworytnictwa dla pił łańcuchowych. Ryzyko obrażeń ciała.

Bezpieczeństwo elektryczne



Zawsze sprawdzać, czy napięcie w sieci odpowiada napięciu na tabliczce znamionowej urządzenia.

- Nie używać urządzenia, jeśli przewód zasilający lub wtyczka jest uszkodzona.
- Używać wyłącznie takich przedłużaczy, które są odpowiednie dla mocy znamionowej urządzenia, o średnicy minimum 1,5 mm². W przypadku używania przedłużacza na szpuli, całkowicie rozwinąć przewód.

DANE TECHNICZNE

AGM1029

Napięcie w sieci	V~ 220-240
Częstotliwość w sieci	Hz 50
Moc wejściowa	W 2.000
Pределkość bez obciążenia	min ⁻¹ 6.000
Tarcza szlifująca	
Średnica	mm 230
Otwór	mm 22
Gwint wrzeciona	M14
Ciązar	kg 5,7

HAŁAS I WIBRACJE

AGM1029

Ciśnienie dźwięku (L _{pa})	dB(A) 94,5
Moc akustyczna (L _{wa})	dB(A) 107,5
Niepewność (K)	dB(A) 3
Wibracje	m/s ² 6,63
Niepewność (K)	m/s ² 1,5

Poziom wibracji

Poziom emisji wibracji podany na końcu tej instrukcji został zmierzony zgodnie z testem standaryzowanym podanym w EN 60745; może służyć do porównania jednego narzędzia z innym i jako ocena wstępna narażenia na wibracje w

trakcie używania narzędzia do wymienionych zadań

- używanie narzędzia do innych zadań, lub z innymi albo źle utrzymanymi akcesoriami, może znacząco zwiększyć poziom narażenia
- przypadki, kiedy narzędzie jest wyłączone lub jest czynne, ale aktualnie nie wykonuje zadania, mogą znacząco zmniejszyć poziom narażenia

Należy chronić się przed skutkami vibracji przez konserwację narzędzia i jego akcesoriów, zakładanie rękawic i właściwą organizację pracy



Stosować osłonę dla uszu.

OPIS (RYS. A)

Szlifierka kątowa została zaprojektowana do szlifowania oraz cięcia kamienia i stali.

- Przełącznik wł./wył.
- Przycisk zwalniający blokady
- Przycisk blokady wrzeciona
- Wrzeciono
- Osłona
- Uchwyt główny
- Uchwyt pomocniczy
- Przycisk zwalniający uchwytu głównego
- Uchwyt szczotki węglowej

MONTAŻ

 *Przed montażem należy zawsze wyłączyć urządzenie i odłączyć od sieci zasilającej.*

Montaż i zdejmowanie osłony (rys. B)



Nie używać urządzenia bez osłony.

Montaż

- Umieścić urządzenie na stole z wrzecionem (4) skierowanym w góre.
- Utrzymując przycisk blokady wrzeciona (3) w pozycji wciśniętej, za pomocą klucza do kołnierza (11) zdjąć kołnierz (10).
- W razie potrzeby, zdjąć tarczę szlifującą (12).
- Zdjąć kołnierz (13).
- Zamontować osłonę (5). Zabezpieczyć osłonę (5) dokręcając śruby imbusowe (14) oraz nakrętkę (15) za pomocą klucza imbusowego (16).
- Zamontować kołnierz (13).
- W razie potrzeby, zamontować tarczę szlifującą (12).
- Utrzymując przycisk blokady wrzeciona (3)

w pozycji wciśniętej, za pomocą klucza do kołnierza (11) zamontować kołnierz (10).

Zdejmowanie

- Umieścić urządzenie na stole z wrzecionem (4) skierowanym w górę.
- Utrzymując przycisk blokady wrzeciona (3) w pozycji wciśniętej, za pomocą klucza do kołnierza (11) zdjąć kołnierz (10).
- W razie potrzeby, zdjąć tarczę szlifującą (12).
- Zdjąć kołnierz (11).
- Zdjąć osłonę (5) odkręcając śruby imbusowe (14) oraz nakrętkę (15) za pomocą klucza imbusowego (16).
- Zamontować kołnierz (13).
- W razie potrzeby, zamontować tarczę szlifującą (12).
- Utrzymując przycisk blokady wrzeciona (3) w pozycji wciśniętej, za pomocą klucza do kołnierza (9) zamontować kołnierz (10).

Montaż i zdejmowanie tarczy szlifującej (rys. B)



Nie używać urządzenia bez osłony.

Montaż

- Umieścić urządzenie na stole z osłoną (5) skierowaną skierowaną w górę.
- Utrzymując przycisk blokady wrzeciona (3) w pozycji wciśniętej, za pomocą klucza do kołnierza (11) zdjąć kołnierz (10).
- Zamontować tarczę szlifującą (12).
- Utrzymując przycisk blokady wrzeciona (3) w pozycji wciśniętej, za pomocą klucza do kołnierza (11) zamontować kołnierz (10).

Zdejmowanie

- Umieścić urządzenie na stole z osłoną (5) skierowaną skierowaną w górę.
- Utrzymując przycisk blokady wrzeciona (3) w pozycji wciśniętej, za pomocą klucza do kołnierza (11) zdjąć kołnierz (10).
- Zdjąć tarczę szlifującą (12).
- Utrzymując przycisk blokady wrzeciona (3) w pozycji wciśniętej, za pomocą klucza do kołnierza (11) zamontować kołnierz (10).

Montaż oraz zdejmowanie uchwytu pomocniczego (rys. C)

Montaż

- Przykręcić uchwyt pomocniczy (7) do jednego z otworów mocujących (17).

Zdejmowanie

- Odkręcić uchwyt pomocniczy (7) z otworu

montażowego (17).

UŻYWANIE URZĄDZENIA

Włączanie i wyłączanie (rys. A)

- Aby włączyć urządzenie w trybie pracy ciągłej, należy wcisnąć przycisk zwalniający blokady (2) i jednocześnie nacisnąć przełącznik wł./wył. (1).
- Aby wyłączyć urządzenie, zwolnić przełącznik wł./wył. (1).

Regulacja uchwytu głównego (rys. D)

Uchwyt główny może być ustawiany w 3 pozycjach.



Nie należy ustawiać uchwytu głównego podczas używania urządzenia.

- Przesunąć przycisk zwalniający (8) w kierunku uchwytu głównego (6).
- Obrócić uchwyt główny (6) do wymaganej pozycji do momentu, gdy zablokuje się w swojej pozycji.
- Zwolnić przycisk zwalniający (8).

Wskazówki dla optymalnej pracy

- Zaciśnąć obrabiany przedmiot. W przypadku małych przedmiotów, używać zaciski.
- Narysować linię określającą kierunek przesuwania tarczy szlifującej.
- Trzymać urządzenie oburącz.
- Włączyć urządzenie.
- Odczekać, aż nabierze ono pełnej prędkości.
- Umieścić tarczę szlifującą na szlifowanym przedmiocie.
- Powoli przesunąć urządzenie wzdłuż narysowanej linii, mocno dociskając tarczę szlifującą do szlifowanego przedmiotu.
- Nie stosować nadmiernego nacisku na urządzenie. Wykonać pracę.
- Wyłączyć urządzenie i zaczekać do jego pełnego zatrzymania przed odłożeniem na bok.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA



Przed czyszczeniem i konserwacją należy zawsze wyłączyć urządzenie i odłączyć od sieci zasilającej.

- Regularnie czyścić obudowę za pomocą miękkiej szmatki.
- Usuwać pył i zanieczyszczenia z otworów wentylacyjnych. W razie konieczności użyć miękkiej, wilgotnej szmatki do usunięcia pyłu i zanieczyszczeń z otworów wentylacyjnych.

Wymiana tarczy szlifującej (rys. B)

Zużyte lub uszkodzone tarcze szlifujące należy wymieniać bezzwłocznie.

! *Należy używać wyłącznie ostrych i nie uszkodzonych tarcz szlifujących.*

- Aby zdjąć zużytą tarczę szlifującą (12), postępować według wskazówek opisanych w rozdziale "Montaż i zdejmowanie tarczy szlifującej".
- Aby zamontować nową tarczę szlifującą (12), postępować według wskazówek opisanych w rozdziale "Montaż i zdejmowanie tarczy szlifującej".

Sprawdzanie i wymiana szczotek węglowych (rys. A)

Szczotki węglowe muszą być regularnie sprawdzane. Jeśli dojdzie do ich zużycia, urządzenie będzie pracować nierównomiernie.

! *Należy używać wyłącznie odpowiedniego typu szczotek węglowych.*

- Zdjąć uchwyty szczotek węglowych (9) za pomocą śrubokręta.
- Wyczyścić szczotki węglowe.
- W razie zużycia, wymienić obie szczotki równocześnie.
- Zamontować uchwyty szczotek węglowych (9) za pomocą śrubokręta.
- Po zamontowaniu nowych szczotek pozostawić włączone urządzenie bez obciążenia na 15 minut.

GWARANCJA

Należy zapoznać się z dołączonymi warunkami gwarancji.

ŚRODOWISKO

Utylizacja



Produkt, akcesoria i opakowanie należy przekazać do przyjaznego środowiska recyklingu.

Tylko dla krajów Komisji Europejskiej

Nie wolno wyrzucać elektronarzędzi do domowych śmietników. Zgodnie z Dyrektywą Europejską nr 2002/96/WE dotyczącą Utylizacji Wyposażenia Elektrycznego i Elektronicznego

i jej wdrożeniem w krajowe prawo, nieużywane elektronarzędzia należy gromadzić oddzielnie i utylizować w sposób przyjazny dla środowiska.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Firma Ferm B.V. deklaruje na własną odpowiedzialność, że niniejszy produkt (AGM1029) jest zgodny z następującymi normami i dyrektywami:

EN 60745-1, EN 60745-2-3, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, 2006/42/WE, 2002/95/WE, 2002/96/WE, 2004/108/WE, 2006/95/WE

Zwolle, 01-01-2010

I. Mennink
CEO Ferm BV

Ferm BV
Lingenstraat 6
8028 PM Zwolle
Holandia

Produkt i podręcznik użytkownika może ulec zmianom. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez obowiązku powiadamiania użytkownika.

KAMPINIS ŠLIFUOKLIS

AGM1029

Dėkojame, kad įsigijote šį "Ferm" produktą. Tai yra puikus produktas, kurį teikia Europoje pirmaujantys tiekėjai.

Visi pristatomi "Ferm" produktai gaminami pagal aukščiausius našumo ir saugumo standartus. Laikydamiesi savo principų, taip pat klientams teikiame puikias paslaugas, kurioms suteikiame visišką garantiją.

Tikimės, kad mėgausitės naudodamai šį produktą daugelį metų.

SAUGOS ĮSPĖJIMAI



ISPĖJIMAS

Perskaitykite pridėtus saugos įspėjimus, papildomus įspėjimus ir instrukcijas.

Nesilaikant saugos įspėjimų ir instrukcijų galį kilti elektros smūgis, gaisras ir / arba galima rimtai susižeisti.

Išsaugokite šiuos saugos įspėjimus ir instrukcijas ateičiai.

Toliau pateikiami simboliai naudojami naudotojo vadove arba ant produkto:



Perskaitykite naudotojo vadovą.



Galima susižeisti.



Gali kilti elektros smūgis.



Jei valymo ir priežiūros metu pažeidžiamas maitinimo kabelis, nedelsdami ištraukite kištuką iš maitinimo lizdo.



Gali kilti pavojus dėl atšokusių dalelių. Stebėtojai turi būti atokiau nuo darbo zonos.



**Dévėkite apsauginius akinius.
Dévėkite klausos apsaugas.**



Dévėkite apsaugines pirštines.



Nespauskite veleno fiksatoriaus mygtuko veikiant varikliui.



Gaisro pavojus.



Dvigubai izoliuotas.



Neišmeskite produkto į netinkamą konteinerį.



Produktas atitinka Europos direktyvų taikomus saugos standartus.

Papildomi saugos įspėjimai darbui su kampiniu šlifuokliu

- Irenginys sukurtas šlifavimui arba pjovimui. Irenginys netinkamas medienos šlifavimui, vieliniams šlifavimui, poliravimui ir t. t. Galima susižeisti.
- Nenaudokite priedų, jei jų nesukūrė ir nerekomenduoja gamintojas. Galima susižeisti.
- Patirkinkite irenginį ir jo priedus prieš kiekvieną naudojimą. Nenaudokite sulenkty, ijlūžusiu ar kitaip sugadintu priedu. Jei irenginys arba vienas iš priedų nukrinta, patirkrinkite, ar irenginys arba priedai nesugadinti. Jei reikia, priedą pakeiskite.
- Pritvirtinę priedus, išbandykite irenginį erdvioje ir saugioje vietoje. Jei irenginys stipriai vibruoja, nedelsdami išjunkite jį, ištraukite kištuką iš maitinimo lizdo ir pabandykite išspręsti problemą.
- Patirkinkite, ar maksimalus šlifavimo diskų greitis didesnis, ar toks pat, kaip maksimalus irenginio greitis. Pažiūrėkite irenginio duomenų lentelę.
- Naudokite tik tinkamo storio ir išorinio skersmens šlifavimo diskus. Pažiūrėkite irenginio duomenų lentelę.
- Patirkinkite, ar šlifavimo diskų, skyriklių, įtempimo veržlių ir kt. veleno skersmuo atitinka irenginio veleno skersmenį.
- Patirkinkite, ar šlifavimo diskas tinkamai pritvirtintas. Nenaudokite adapterių ar kitų pagalbinių priemonių, norėdami pritvirtinti šlifavimo diskus, kurių veleno skersmuo kitas.
- Naudokite tik gamintojo rekomenduojamus šlifavimo diskus. Naudokite tik konkretiai šlifavimo diskui sukurtais apsaugas.
- Naudokite šlifavimo diskus tik tam tinkantiems darbams. Pavyzdžiu: nešlifuokite su pjovimo diskų kraštu.
- Nenaudokite irenginio be apsaugų. Saugai pritvirtinkite apsaugas maksimaliam saugumui užtikrinti. Patirkinkite, ar dirbantis žmogus kiek įmanoma apsaugotas nuo šlifavimo diskų.

- Patikrinkite, ar ruošinys patikimai paremtas ar pritvirtintas.
- Nešiokite apsauginius akinius. Naudokite klausos apsaugą. Dėvėkite nuo dulkių apsaugančią kaukę. Jei reikia, naudokite kitas apsaugines priemones, pvz., apsaugines pirštines, batus ir t. t. Galima susižeisti.
- Stebėtojai turi būti atokiau nuo darbo zonos. Patikrinkite, ar visi asmenys darbo aplinkoje dėvi apsaugines priemones. Galima susižeisti.
- Maitinimo kabelį laikykite atokiai nuo besisukančio šlifavimo disko. Jei maitinimo kabelis palies besisukantį šlifavimo diską, jūsų rankos gali prisiliesti prie šlifavimo disko. Galima susižeisti.
- Priliaukite įrenginį už izoliuotų įsitvėrimo paviršiu, kur šlifavimo diskas gali paliesti paslėptus elektros laidus arba maitinimo kabelius. Jei šlifavimo diskas užkabintų "gyvą" laidą, iškrova pasiekštų ir neapsaugotas metalinės įrenginio dalis. Elektros iškrovos pavojus.
- Nenaudokite įrenginio, kol nešate ji šalia savęs. Galima susižeisti.
- Nešlifuokite įrenginiu ruošinių, kuriems šlifiuoti reikia maksimalaus šlifavimo gylio, viršijančio maksimalų diskų šlifavimo gyli.
- Nenaudokite priedų, kuriems reikalingas aušinamasis skystis. Elektros iškrovos pavojus.
- Nenaudokite įrenginio šalia degių medžiagų. Gaisro pavojus.
- Nenaudokite medžiagų, kurių sudėtyje yra asbesto. Asbestas yra kancerogeninė medžiaga.
- Nedirkite su metalu, kurio sudėtyje yra daugiau nei 80% magnio.
- Būkite atsargūs, nes išjungus įrenginį, šlifavimo diskas trumpai suksis toliau. Nebandykite sustabdyti šlifavimo diskų rankomis.
- Nedékite įrenginio ant stalo ar darbastalio prieš tai jo neišjungę.
- Reguliariai valykite ventiliacijos angas. Elektros iškrovos pavojus.

Atatranka – staigi prispausto, sulenkto ar netinkamai susisukusio šlifavimo disko reakcija, dėl kurios diskas iš ruošinio gali iššokti juo dirbančio žmogaus kryptimi. Išpjovoje stipriai prispaustas arba sulenktais diskas įstringa ir įrenginys staigiai išstumiamas tiesiai dirbančio žmogaus kryptimi. Jei išpjovoje diskas iškreipiamas, šlifavimo disko galas gali ištrigli ruošinio paviršiaus viršuje, todėl šlifavimo diskas gali iššokti iš išpjovos juo dirbančio žmogaus kryptimi.

Atatranka yra netinkamo įrenginio naudojimo ir (arba) netinkamų naudojimo procedūrų bei sąlygų padarinys. Atatrankos galima išvengti, laikantis šių atsargumo priemonių:

- Tvirtai laikykite įrenginį abiem rankomis. Laikykite rankas taip kad atlaikytumėte atatrankos jėgą. Stovėkite bet kuriamo šlifavimo disko šone, bet ne vienoje linijoje su juo. Dėl atatrankos šlifavimo diskas gali atšokti. Jei laikomasi tinkamų atsargumo priemonių, naudotojas gali kontroliuoti atatranką.
- Būkite ypač atsargūs įrenginiu šlifuodami kampus, aštrius kraštus ir t. t. Patikrinkite, ar šlifavimo diskas nejstrigo. Atatrankos pavojus.
- Jei šlifavimo diskas įstringa arba dėl kokios nors priežasties reikia nutraukti pjovimą, atleiskite įjungimo/išjungimo jungiklį ir nejudindami laikykite įrenginį ruošinyje, kol diskas visiškai sustos. Niekada nebandykite išimti ar ištraukti įrenginio iš ruošinio, kol šlifavimo diskas sukasi. Atatrankos pavojus.
- Nenaudokite atšipusį ar sugadintų šlifavimo diską. Pjaunant atšipusiais arba netinkamai uždėtais šlifavimo diskais pjūvis būna siauras, todėl gali būti per didelė ir atatranka ir šlifavimo diskai gali ištrigli.
- Nenaudokite dantytų pjovimo diskų. Nenaudokite medžio raižymo diskų pjuklų grandinėms. Galima susižeisti.

Apsauga nuo elektros



Visada patikrinkite, ar elektros įtampa atitinka duomenų lentelėje pateiktus įtampos duomenis.

- Nenaudokite įrenginio, jei maitinimo kabelis arba kištukas yra sugadintas.
- Naudokite tik tuos ilgintuvus, kurie atitinka įrenginio elektros galią su minimaliu 1,5 mm² storiu. Jei naudosite ilgintuvu rite, visada visiškai išvyniokite kabelį.

TECHNINIAI DUOMENYS

AGM1029

Elektros įtampa	V~	220-240
Elektros dažnis	Hz	50
Įėjimo galia	W	2.000
Greitis be apkrovos	min ⁻¹	6.000
Šlifavimo diskas		
Skersmuo	mm	230
Kalibras	mm	22
Veleno siūlas	M14	

Svoris

kg 5,7

TRIUKŠMAS IR VIBRACIJA**AGM1029**

Garso slėgis (L_{pa})	dB(A) 94,5
Akustikos galia (L_{wa})	dB(A) 107,5
Netikslumas (K)	dB(A) 3
Vibracija	m/s ² 6,63
Netikslumas (K)	m/s ² 1,5

Vibracijos lygis

Vibracijos sklaidos lygis, nurodytas ant šio instrukcijų vadovo užpakalinio viršelio, išmatuotas pagal standarte EN 60745 išdėstytius standartizuoto bandymo reikalavimus; ši vertė gali būti naudojama vienam įrankiui palyginti su kitu bei išankstiniam vibracijos poveikiui įvertinti, kai įrankis naudojamas pamintėais būdais

- naudojant įrankį kitokiais būdais arba su kitokiais bei netinkamai prižiūrimais priedais, gali žymiai padidinti poveikio lygis
- laikotarpiais, kai įrankis išjungtas arba yra įjungtas, tačiau juo nedirbama, gali žymiai sumažeti poveikio lygis

Apsisaugokite nuo vibracijos poveikio prižiūrėdami įrankį ir jo priedus, laikydami rankas šiltai ir derindami darbo ciklus su pertraukėlėmis



Naudokite klausos apsaugą.

APRAŠAS (A PAV.)

Kampinis šliuoklis sukurtas mūro ir plieno šlifavimui ir pjovimui.

1. Ijungimo/išjungimo jungiklis
2. Atleidimo mygtukas
3. Veleno fiksatorius mygtukas
4. Velenas
5. Apsauga
6. Pagrindinė rankena
7. Papildoma rankena
8. Pagrindinės rankenos išjungimo mygtukas
9. Angliniu šepečių laikiklis

SURINKIMAS

Prieš surinkdami būtinai išjunkite įrenginį ir iš maitinimo lizdo ištraukite kištuką.

Apsaugos tvirtinimas ir išémimas (B pav.)

Nenaudokite įrenginio be apsaugų.

Tvirtinimas

- Padékite įrenginį ant stalo taip, kad velenas (4) būtų nukreiptas į viršų.
- Laikykite veleno fiksatorius mygtuką (3) nuspauštą ir, naudodami jungės raktą (11), išimkite jungę (10).
- Jei reikia, išimkite šlifavimo diską (12).
- Išimkite jungę (13).
- Pritvirtinkite apsaugą (5). Šešiakampiu raktu (16) prisukdami šešiakampį varžtą (14) ir veržlę (15), pritvirtinkite apsaugą (5).
- Pritvirtinkite jungę (13).
- Jei reikia, pritvirtinkite šlifavimo diską (12).
- Laikykite veleno fiksatorius mygtuką (3) nuspauštą ir, naudodami jungės raktą (11), pritvirtinkite jungę (10).

Išémimas

- Padékite įrenginį ant stalo taip, kad velenas (4) būtų nukreiptas į viršų.
- Laikykite veleno fiksatorius mygtuką (3) nuspauštą ir, naudodami jungės raktą (11), išimkite jungę (10).
- Jei reikia, išimkite šlifavimo diską (12).
- Išimkite jungę (11).
- Šešiakampiu raktu (16) išsukdami šešiakampį varžtą (14) ir veržlę (15), išimkite apsaugą (5).
- Pritvirtinkite jungę (13).
- Jei reikia, pritvirtinkite šlifavimo diską (12).
- Laikykite veleno fiksatorius mygtuką (3) nuspauštą ir, naudodami jungės raktą (9), pritvirtinkite jungę (10).

Šlifavimo disco tvirtinimas ir išémimas (B pav.)

Nenaudokite įrenginio be apsaugų.

Tvirtinimas

- Padékite įrenginį ant stalo taip, kad apsauga (5) būtų nukreipta į viršų.
- Laikykite veleno fiksatorius mygtuką (3) nuspauštą ir, naudodami jungės raktą (11), išimkite jungę (10).
- Pritvirtinkite šlifavimo diską (12).
- Laikykite veleno fiksatorius mygtuką (3) nuspauštą ir, naudodami jungės raktą (11), pritvirtinkite jungę (10).

Išémimas

- Padékite įrenginį ant stalo taip, kad apsauga (5) būtų nukreipta į viršų.
- Laikykite veleno fiksatorius mygtuką (3)

nuspaustą ir, naudodami jungés raktą (11), išimkite jungę (10).

- Išimkite šlifavimo diską (12).
- Laikykite veleno fiksatoriaus mygtuką (3) nuspaustą ir, naudodami jungés raktą (11), pritvirtinkite jungę (10).

Papildomos rankenos tvirtinimas ir išémimas (C pav.)

Tvirtinimas

- Pritvirtinkite papildomą rankeną (7) prie vienos iš tvirtinimo angų (17).

Išémimas

- Atlaivinkite papildomą rankeną (7) nuo tvirtinimo angos (17).

NAUDOJIMAS

Ijungimas ir išjungimas (A pav.)

- Jei norite ijungti įrenginį nepertraukiamu režimu, paspauskite ir palaikykite nuspaustą atleidimo mygtuką (2) ir tuo pačiu metu paspauskite įjungimo/išjungimo jungiklį (1).
- Jei norite išjungti įrenginį, dar kartą paspauskite įjungimo/išjungimo jungiklį (1).

Pagrindinės rankenos nustatymas (D pav.)

Pagrindinė rankena galima nustatyti i 3 padėtis.

 *Nereguliuokite pagrindinės rankenos, kai ją naudojate.*

- Paslinkite išjungimo mygtuką (8) pagrindinės rankenos (6) kryptimi.
- Sukite pagrindinę rankeną (6) į pageidaujamą padėtį, kol užsipliksuos.
- Atleiskite išjungimo mygtuką (8).

Optimalaus naudojimo patarimai

- Prispauskite ruošinį. Mažus ruošinius prispauskite specialiu prietaisu.
- Nubréžkite liniją, pagal kurią bus nukreipiamas šlifavimo diskas.
- Laikykite įrenginį abiem rankomis.
- Ijunkite įrenginį.
- Palaukite, kol įrenginys pasieks didžiausią greitį.
- Padékite šlifavimo diską ant ruošinio.
- Tvirtai prispaudę šlifavimo diską prie ruošinio, lėtai stumkite įrenginį pagal nubréžtą liniją.
- Nespauskite įrenginio per stipriai.
Leiskite įrenginiui atlkti savo darbą.
- Išjunkite įrenginį ir prieš padėdami palaukite, kol įrenginys visiškai sustos.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA



Prieš valydamasi ir atlikdami priežiūros darbus, būtinai išjunkite įrenginį ir iš maitinimo lizdo ištraukite kištuką.

- Reguliariai valykite korpusą minkšta šluoste.
- Saugokite ventiliacijos angas nuo dulkių ir nešvarumų. Jei reikia, dulkes ir nešvarumus nuo ventiliacijos angų šluostykite minkšta ir drėgna šluoste.

Šlifavimo diskų keitimas (B pav.)

Panaudotus arba sugadintus šlifavimo diskus reikia nedelsiant pakeisti.



Naudokite tik aštrius ir nesugadintus šlifavimo diskus.

- Jei norite išimti seną šlifavimo diržą (12), atlikite veiksmus, nurodytus skyriuje "Šlifavimo disco tvirtinimas ir išémimas".
- Jei norite pritvirtinti naują šlifavimo diską (12), atlikite veiksmus, nurodytus skyriuje "Šlifavimo disco tvirtinimas ir išémimas".

Anglinių šepečių tikrinimas ir keitimas (A pav.)

Anglinius šepečius reikia tikrinti reguliarai.

Jei angliniai šepečiai panaudoti, įrenginys veikia netolygiai.



Naudokite tik tinkamo tipo anglinius šepečius.

- Naudodamiesi atsuktuvu, nuimkite anglinių šepečių laikiklius (9).
- Išvalykite anglinius šepečius.
- Jei šepečiai nusidėvėjė, pakeiskite juos abu iš karto.
- Naudodamiesi atsuktuvu, pritvirtinkite anglinių šepečių laikiklius (9).
- Pritvirtinę naujus anglinius šepečius įjunkite įrenginį ir leiskite jam 15 min. veikti be apkrovos.

GARANTIJA

Atsižvelkite į pridėtos garantijos terminus.

APLINKA

Šalinimas



Produktus, priedus ir pakuočes reikia surūšiuoti nežalingam aplinkai perdibimui.

Skirta tik EB šalims

Neišmeskite elektros įrankių į būtiniai atliekų konteinerius. Remiantis Europos elektros ir elektroninės įrangos atliekų gairių direktyva 2002/96/EB ir jos realizavimui tarptautinėje teisėje, ilgiau nenaudojami elektros įrankiai turi būti surenkti atskirai ir išmetami nežalingu aplinkai būdu.

ATITIKTIES DEKLARACIJA

Ferm B.V. pareiškia, kad yra vienintelė atsakinga už šį produktą (AGM1029), atitinkantį šiuos standartus ir direktyvas:

EN 60745-1, EN 60745-2-3, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, 2006/42/EB, 2002/95/EB, 2002/96/EB, 2004/108/EB, 2006/95/EB

Zwolle, 01-01-2010

I. Mönnink
CEO Ferm BV

Ferm BV
Lingenstraat 6
8028 PM Zwolle
Nyederlandai

Produktas ir naudotojo instrukcijos gali būti pakeistos. Specifikacijos gali būti keičiamos be jspėjimo.

**LENKA SLIPMAŠINA
AGM1029**

Paldies, ka iegādājāties šo Ferm izstrādājumu! Tagad jums ir izcisls izstrādājums, ko piegādājis viens no Eiropas vadošajiem piegādātājuzņēmumiem.

Visi jums piegādātie Ferm izstrādājumi ir ražoti saskaņā ar augstākajiem kvalitātes un drošības standartiem. Daļa no mūsu filozofijas ir nodrošināt izciļu klientu apkalošanu, pateicoties mūsu visaptverošai garantijai.

Ceram, ka ar prieku izmantosiet šo izstrādājumu vēl daudzus gadus.

DROŠĪBAS BRĪDINĀJUMI**BRĪDINĀJUMS**

Izlasiet pievienotas drošības brīdinājumus, papildu drošības brīdinājumus un instrukcijas.

Drošības brīdinājumu un instrukciju neievērošana var izraisīt elektrošoku, ugunsgrēku un/vai nopietnas traumas.

Saglabājiet drošības brīdinājumus un instrukcijas, lai varētu nepieciešamības gadījumā tajos ielūkoties.

Turpmāk minētie simboli tiek izmantoti lietotāja rokasgrāmatā vai uz izstrādājuma:



Izlasiet lietotāja rokasgrāmatu.



Personīgu traumu risks.



Elektrošoka risks.



Nekavējoties izraujiet kontaktakcišu no elektrotīkla, ja elektrobarošanas kabelis ir bojāts, kā arī tiršanas un tehniskās apkopes laikā.



Lidojošu priekšmetu risks. Neļaujiet skatītājiem ieklūt darba laukumā.



Lietojiet aizsargbrilles.

Lietojiet dzirdes aizsargus.



Lietojiet aizsargcimdus.



Nespiediet vārpstas bloķēšanas pogu,

kamēr darbojas motors.



Aizdegšanās risks.



Dubultizolācija.



Neatbrīvojieties no izstrādājuma, iemetot to nepiemērotā konteinerā.



Izstrādājums atbilst piemērojamiem Eiropas direktīvi drošības standartiem.

Papildu drošības brīdinājumi leņķa slīpmašīnām

- Mašīna ir paredzēta lietošanai kā slīpmašīna vai griezējmašīna. Mašīna nav piemērota lietošanai kā smilšspārīrs, metāla suka, pulētājs utt. Personīgu traumu risks.
- Neizmantojiet piederumus, kas nav īpaši paredzēti un kurus nav ieteicis ražotājs. Personīgu traumu risks.
- Pirms katras lietošanas reizes pārbaudiet mašīnu un piederumus. Neizmantojiet saliekus, ieplīsušus vai citādi bojātus piederumus. Ja mašīna vai kāds no piederumiem ir tīcīs nomests, pārbaudiet, vai mašīnai vai piederumam nav bojājumu. Ja nepieciešams, nomainiet piederumu.
- Pēc piederumu uzstādīšanas jaujiet mašīnai darboties tukšgaitā drošā vietā. Ja mašīna spēcīgi vibrē, nekavējoties izslēdziet to, izraujiet kontaktakšu no elektrotīkla un mēģiniet atrisināt šo problēmu.
- Pārliecinieties, ka slīpēšanas diska maksimālais ātrums ir lielāks vai vienāds ar mašīnas maksimālo ātrumu. Apskatiet mašīnas tehnisko pamatdatu plāksni.
- Izmantojiet tikai slīpēšanas diskus ar pareizo biezumu un ārējo diametru. Apskatiet mašīnas tehnisko pamatdatu plāksni.
- Pārliecinieties, ka slīpēšanas disku, starpliku, pievilkšanas uzgriežņu utt. diametrs atbilst mašīnas vārpstas diametram.
- Pārliecinieties, vai slīpēšanas disks ir pareizi uzstādīts. Neizmantojiet adapterus vai citus palīgīdzekļus, lai uzstādītu slīpēšanas diskus ar savādāku vārpstas diametru.
- Izmantojiet tikai ražotāja ieteiktos slīpēšanas diskus. Izmantojiet tikai aizsargus, kas ir īpaši paredzēti slīpēšanas diskam.
- Izmantojiet tikai darbam piemērotus slīpēšanas diskus. Piemēram: neslīpējiet ar griešanas diskas pusī.
- Neizmantojiet mašīnu bez aizsarga. Stingri
- uzstādiet aizsargu maksimālai drošībai. Pārliecinieties, ka lietotājs ir pēc iespējas labāk aizsargāts no slīpēšanas diska.
- Pārliecinieties, ka sagatave ir kārtīgi atbalstīta vai nostiprināta.
- Lietojiet aizsargbrilles. Lietojiet dzirdes aizsargus. Lietojiet putekļu masku. Ja nepieciešams, lietojiet citus aizsarglīdzekļus, kā, piemēram, aizsargcimdus, aizsargapavus utt. Personīgu traumu risks.
- Nejaujiet skafitājiem iekļūt darba laukumā. Pārliecinieties, ka visas darba laukumā esošās personas lieto aizsarglīdzekļus. Personīgu traumu risks.
- Neturiet elektrobarošanas kabeli rotējošu slīpēšanas disku tuvumā. Ja elektrobarošanas kabelis pieskaras rotējošam slīpēšanas diskam, jūsu plaukstas vai rokas var nonākt saskarē ar slīpēšanas disku. Personīga ievainojuma risks.
- Turiet mašīnu aiz izolētajām satveršanas virsmām, ja slīpēšanas disks var saskarties ar paslēptu elektroinstalāciju vai cauruļvadiem. Ja slīpēšanas disks saskaras ar zemsprieguma vadu, mašīnas atklātās metāla daļas var arī nonākt zem sprieguma. Elektrošoka risks.
- Neizmantojiet mašīnu, turot to sānā nešanas laikā. Personīgu traumu risks.
- Neizmantojiet mašīnu sagatavēm, kurām nepieciešamais maksimālais slīpēšanas dzījums pārsniedz slīpēšanas diska maksimālo slīpēšanas dzījumu.
- Neizmantojiet piederumus, kuriem nepieciešami šķidruma dzesētāji. Elektrošoka risks.
- Neizmantojiet mašīnu viegli uzliesmojošu materiālu tuvumā. Aizdegšanās risks.
- Nelietojiet azbestu saturašu materiālu apstrādei. Azbests tiek uzskatīts par kancerogēnu.
- Neapstrādājiet metālu, kas satur vairāk nekā 80% magnija.
- Uzmanieties, jo slīpēšanas diskī ūsu brīdi pēc mašīnas izslēgšanas turpina griezties. Nemēģiniet pats apturēt slīpēšanas diskus.
- Nekad nelieciet mašīnu uz galda vai ēvelsola, pirms tā ir izslēgta.
- Regulāri tīriet ventilācijas caurumus. Elektrošoka risks.

Atsitiens ir pēkšņa atbildes reakcija uz iespiestu, saistītu vai saliektu slīpēšanas disku, kas liek mašīnai virzīties uz augšu un prom no sagataves lietotāja virzienā. Ja griezums ir saspiedis vai sasaistījis slīpēšanas disku, slīpēšanas disks iestrēgst un mašīna tiek strauji virzīta atpakaļ lietotāja virzienā. Ja slīpēšanas disks griezumā ir saliecies,

slīpēšanas diska apakšējā mala var iecirsties sagataves virspusē, liekot slīpēšanas diskam izķūt no griezuma un atlēkt atpakaļ lietotāja virzienā.

Atsitiens ir nepareizas mašīnas lietošanas un/vai nepareizu lietošanas darbību vai apstākļu rezultāts. Atsitienu var novērst, veicot attiecīgus piesardzības pasākumus:

- Cieši turiet mašīnu ar abām rokām. Novietojiet rokas, lai pretotos atsitienu spēkam.
Nostājieties vienā vai otrā slīpēšanas diska pusē, taču ne vienā līnijā ar slīpēšanas disku.
- Atsitiens var likt slīpēšanas diskam atlēkt atpakaļ. Ja tiek veikti attiecīgi piesardzības pasākumi, lietotājs var kontrolēt atsitienu spēku.
- Esiet sevišķi uzmanīgs, lietojot mašīnu stūros, asās malās utt. Pārliecinieties, ka slīpēšanas disks neiestrēgst. Atsitiena risks.
- Ja slīpēšanas disks iestrēgt vai jūs jebkāda iemesla dēļ pārtraucat griezumu, atlaidiet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi un nekustīgi turiet mašīnu materiālā līdz slīpēšanas disks ir pilnībā apstājies. Nekad nemēģiniet izņemt mašīnu no sagataves vai pavilkst mašīnu atpakaļ, kamēr slīpēšanas disks turpina kustīties. Atsitiena risks.
- Neizmantojet neusat vai bojātus slīpēšanas diskus. Neuzasināti vai nepareizi uzstādīti slīpēšanas diskī rada šaurus griezumus, kas izraisa pārmērīgu berzi un atsitienu un palielina slīpēšanas disks iestrēgšanas risku.
- Neizmantojet robainus zāģa asmenus. Neizmantojet grebšanas asmenus vai zāģa ķedes. Personīgu traumu risks.

Elektriskā drošība



Vienmēr pārbaudiet, vai elektrības padeves voltāža atbilst uz tehnisko pamatdatu plāksnes norādītajai voltāžai.

- Nelietojiet mašīnu, ja elektrobarošanas kabelis vai kontaktākša ir bojāta.
- Izmantojet tikai tādus pagarinājuma kabeļus, kas ir piemēroti mašīnas nominālai jaudai, ar minimālo biezumu 1,5 mm². Ja izmantojat pagarinājuma kabeļa rulli, vienmēr pilnībā atritiniet kabeli.

TEHNISKIE DATI

AGM1029

Elektrotīkla voltāža	V~ 220-240
Elektrotīkla frekvence	Hz 50

Jaudas izlietojums	W 2.000
Tukšgaitas ātrums	min ⁻¹ 6.000
Slīpēšanas disks	
Diametrs	mm 230
Atvērums	mm 22
Vārpstas vītne	M14
Svars	kg 5,7

TROKSNS UN VIBRĀCIJA

AGM1029

Skaņas spiediens (L _{pa})	dB(A) 94,5
Akustiskā jauda (L _{wa})	dB(A) 107,5
Neprecīzitāte (K)	dB(A) 3
Vibrācija	m/s ² 6,63
Neprecīzitāte (K)	m/s ² 1,5

Vibrācijas līmenis

Šīs rokasgrāmatas aizmugurē ar zvaigznīti norādītais vibrācijas emisiju līmenis mērīts, izmantojot standartā EN 60745 paredzēto testu; to var izmantot, lai salīdzinātu instrumentus un provizoriiski izvērtētu vibrācijas iedarbību, lietojot instrumentu minētajiem mērķiem
- instrumenta izmantošana citiem mērķiem vai ar citiem vai nepieciešamiem kohtiem piederumiem var ievērojami palielināt iedarbības līmeni
- laika periodi, kad instruments ir izslēgts vai arī ir ieslēgts, taču ar to nestrādā, var ievērojami samazināt iedarbības līmeni

Pasargājiet sevi no vibrācijas ieteikmes, veicot instrumenta un tā piederumu tehnisko apkopi, gādājot, lai rokas ir siltas, un organizējot darba gaitu



Lietojiet dzirdes aizsargus.

APRAKSTS (A ATT.)

Jūsu leņķa slīpmašīna ir paredzēta mūrējuma un tērauda slīpēšanai un griešanai.

1. Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
2. Atbloķēšanas poga
3. Vārpstas bloķēšanas poga
4. Vārpsta
5. Aizsargs
6. Galvenais rokturis
7. Palīgrotkurs
8. Atvienošanas poga galvenajam rokturim
9. Ogles suku turētājs

MONTĀŽA



Pirms montāžas vienmēr izslēdziet mašīnu un izraujiet kontaktdakšu no elektrotīkla.

Aizsarga uzstādīšana un noņemšana (B att.)



Neizmantojiet mašīnu bez aizsarga.

Uzstādīšana

- Novietojiet mašīnu uz galda ar vārstu (4) uz augšu.
- Turiet nospiestu vārpstas bloķēšanas pogu (3) un atskrūvējet atloku (10), izmantojot izliekto atslēgu (11).
- Ja nepieciešams, noņemiet slīpēšanas disku (12).
- Noņemiet atloku (13).
- Uzstādīt aizsargu (5). Nostipriniet aizsargu (5), pieskrūvējot skrūvi ar sešstūra padziļinājumu galviņā (14) un uzgriezni (15) ar sešstūra atslēgu (16).
- Uzstādīt atloku (13).
- Ja nepieciešams, uzstādīt slīpēšanas disku (12).
- Turiet nospiestu vārpstas bloķēšanas pogu (3) un uzstādīt atloku (10), izmantojot izliekto atslēgu (11).

Noņemšana

- Novietojiet mašīnu uz galda ar vārstu (4) uz augšu.
- Turiet nospiestu vārpstas bloķēšanas pogu (3) un atskrūvējet atloku (10), izmantojot izliekto atslēgu (11).
- Ja nepieciešams, noņemiet slīpēšanas disku (12).
- Noņemiet atloku (11).
- Noņemiet aizsargu (5), atskrūvējot skrūvi ar sešstūra padziļinājumu galviņā (14) un uzgriezni (15) ar sešstūra atslēgu (16).
- Uzstādīt atloku (13).
- Ja nepieciešams, uzstādīt slīpēšanas disku (12).
- Turiet nospiestu vārpstas bloķēšanas pogu (3) un uzstādīt atloku (10), izmantojot izliekto atslēgu (9).

Slīpēšanas diska uzstādīšana un noņemšana (B att.)



Neizmantojiet mašīnu bez aizsarga.

Uzstādīšana

- Novietojiet mašīnu uz galda ar aizsargu (5) uz augšu.
- Turiet nospiestu vārpstas bloķēšanas pogu (3) un atskrūvējet atloku (10), izmantojot izliekto atslēgu (11).
- Uzstādīt slīpēšanas disku (12).
- Turiet nospiestu vārpstas bloķēšanas pogu (3) un uzstādīt atloku (10), izmantojot izliekto atslēgu (11).

Noņemšana

- Novietojiet mašīnu uz galda ar aizsargu (5) uz augšu.
- Turiet nospiestu vārpstas bloķēšanas pogu (3) un atskrūvējet atloku (10), izmantojot izliekto atslēgu (11).
- Noņemiet slīpēšanas disku (12).
- Turiet nospiestu vārpstas bloķēšanas pogu (3) un uzstādīt atloku (10), izmantojot izliekto atslēgu (11).

Palīgrotktura uzstādīšana un noņemšana (C att.)

Uzstādīšana

- Pievelciet palīgrotkturi (7) vienā no uzstādīšanas caurumiem (17).

Noņemšana

- Atskrūvējiet palīgrotkturi (7) no uzstādīšanas cauruma (17).

IZMANTOŠANA

Ieslēgšana un izslēgšana (A att.)

- Lai ieslēgtu mašīnu nepārtrauktajā režīmā, turiet nospiestu atbloķēšanas pogu (2) un nos piediet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi (1).
- Lai izslēgtu mašīnu, nos piediet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi (1).

Galvenā roktura iestatīšana (D att.)

Galveno rokturi var iestatīt 3 pozīcijās.



Neiestatiet galveno rokturi lietošanas laikā.

- Būdiet atvienošanas pogu (8) galvenā roktura (6) virzienā.
- Pagrieziet galveno rokturi (6) vēlamajā pozīcijā, kamēr tasnofiksējas.
- Atlaidiet atvienošanas pogu (8).

Padomi optimālai lietošanai

- Nostipriniet sagatavī. Izmantojiet līmuspīles mazām sagatavēm.
- Uzzīmējiet līniju, lai noteiku virzienu,

- kurā virzīt slīpēšanas disku.
- Turiet mašīnu ar abām rokām.
- Ieslēdziet mašīnu.
- Pagaidiet, līdz mašīna sasniedz pilnu ātrumu.
- Novietojiet slīpēšanas disku uz sagataves.
- Lēni virzīt mašīnu pa iepriekš uzzīmēto līniju, stingri spiežot slīpēšanas disku pret sagatavi.
- Neizmantojiet pārāk lielu spiedienu uz mašīnu. Ľaujiet mašīnai veikt darbu.
- Izslēdziet mašīnu un gaidiet, līdz tā pilnībā apstājas, pirms to noliekat.

TĪRŠANA UN TEHNISKĀ APKOPĒ



Pirms tīršanas un tehniskās apkopes vienmēr izslēdziet mašīnu un izraujiet kontaktdakšu no elektrotīkla.

- Regulāri tīriet korpusu ar mīkstu drānu.
- Uzturiet ventilācijas caurumus tīrus no putekļiem un netīrumiem. Ja nepieciešams, izmantojiet mīkstu, mitru drānu, lai notīrtu putekļus un netīrumus no ventilācijas caurumiem.

Slīpēšanas diskas nomaiņa (B att.)

Nolietoti vai bojāti slīpēšanas diskī nekavējoties jānomaina.



Izmantojiet tikai asus un nebojātus griešanas diskus.

- Lai noņemtu veco slīpēšanas disku (12), rīkojieties kā aprakstīts sadaļā "Slīpēšanas diskas uzstādīšana un noņemšana".
- Lai uzstādītu jauno slīpēšanas disku (12), rīkojieties kā aprakstīts sadaļā "Slīpēšanas diskas uzstādīšana un noņemšana".

Ogles suku pārbaude un nomaiņa (A att.)

Ogles sukas jāpārbauda regulāri. Ja ogles sukas ir nolietotas, mašīna sāks darboties nevienmērīgi.



Izmantojiet tikai pareizo ogles suku veidu.

- Noņemiet ogles suku turētājus (9), izmantojot skrūvgriezi.
- Notīriet ogles sukas.
- Nolietojuma gadījumā nomainiet abas ogles sukas vienlaicīgi.
- Uzstādīet ogles suku turētājus (9), izmantojot skrūvgriezi.
- Pēc jauno ogles suku uzstādīšanas ļaujiet mašīnai darboties tukšgaitā 15 minūtes.

GARANTIJA

Ievērojiet pievienotos garantijas noteikumus.

VIDE

Atbrīvošanās



Izstrādājums, piederumi un iepakojums jāšķiro, lai tiktu veikta videi draudzīga pārstrāde.

Tikai EK valstīm

Neatbrīvojieties no elektriskiem instrumentiem, izmetot tos mājturības atkritumos. Saskaņā ar Eiropas direktīvu 2002/96/EK par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem un tās piemērošanu nacionālajās tiesībās, elektriskos instrumentus, kuri vairs nav izmantojami, ir jāsavāc atsevišķi un no tiem jāatbrīvojas videi draudzīgā veidā.

ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

Ferm B.V. paziņo, ka uzņemās pilnu atbildību par to, ka šis izstrādājums (AGM1029) atbilst turpmāk minētajiem standartiem un direktīvām:

EN 60745-1, EN 60745-2-3, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, 2006/42/EK, 2002/95/EK, 2002/96/EK, 2004/108/EK, 2006/95/EK

Zwolle, 01-01-2010

I. Mönnink
CEO Ferm BV

Ferm BV
Lingenstraat 6
8028 PM Zwolle
Nīderlande

Izstrādājums un lietotāja rokasgrāmata var mainīties. Tehniskos datus var mainīt bez iepriekšēja brīdinājuma.

NURKLIHVKAÄI

AGM1029

Täname, et ostsite selle Fermi toote. Olete teinud hea ostu ning nüüd on teil suurepärane toode ühelt Euroopa juhtivalt elektritööriistade tarnijalt. Kõik Fermi tarnitud tooted on valmistatud vastavuses rangeimate toimimis- ja ohutusnõuetega. Lisaks sellele oleme me seadnud endale eesmärgiks pakkuda suurepärast klienditeenindust ja igakülgset garantiid. Me loodame, et tunnete sellest tootest rõõmu ka aastate pärast.

OHUTUSTEAVE



HOIATUS

Lugege tootega kaasas olevat ohutusteavet, täiendavat ohutusteavet ja juhiseid.

Ohutusteabe ja juhiste mittejärgimise tagajärjeks võib olla elektrilöök, tulekahju ja/või tōsine vigastus.

Hoidke ohutusteave ja juhised alati käepärast.

Kasutusjuhendis või tootel kasutatakse järgmisi sümboleid:



Lugege kasutusjuhendit.



Tervisekahjustuse oht.



Elektrilöögioht.



Eemaldage seade vooluvõrgust, kui toitejuhe saab kahjustada või kui puhastate ja hooldate seadet.



Lenduva prahi oht. Hoidke körvalised isikud tööalast eemal.



**Kasutage kaitseprillit.
Kasutage kuulmiskaitsevahendeid.**



Kandke kaitsekindaid.



Ärge vajutage völliukustusnuppu, kui mootor töötab.



Tuleoht.



Kaitseisolatsiooniga.



Ärge hoidke toodet selleks ebasobivas kohas.



Toode on vastavuses Euroopa Liidu direktiividides sätestatud asjakohaste ohutusnõuetega.

Täiendav ohutusteave nurklihvkaäia kasutamise kohta

- Masin on mõeldud kasutamiseks lihvkaiana või lõikurina. Masin ei sobi sellisteks toiminguteks nagu peenlihvimine, pinna puhastamine terasharjaga, poleerimine jne. Tervisekahjustuse oht.
- Ärge kasutage tarvikuid, mida tootja pole spetsiaalselt selle masina jaoks välja töötanud või soovitanud. Tervisekahjustuse oht.
- Kontrollige masinat ja selle tarvikuid enne iga kasutuskorda. Ärge kasutage köverdunud, pragunenud või muul moel kahjustatud tarvikuid. Kui masin või mõni selle tarvikutes peaks maha kukuma, kontrollige, et masin ega tarvik ei oleks kahjustatud. Vajadusel vahetage tarvik välja.
- Pärast tarvikute paigaldamist laske masinal ohutus kohas tühjjoksul töötada. Kui masin vibreerib tugevalt, lülitage see kohe välja, eemaldage toitejuhe vooluvõrgust ning proovige probleemi lahendada.
- Veenduge, et lihvkettagale ette nähtud maksimaalne kiirus oleks suurem kui masina maksimaalne kiirus või sellega võrdne. Selleks vaadake masina andmesilti.
- Kasutage ainult õige pakusise ja välistdiameetriga lihvkettaid. Selleks vaadake masina andmesilti.
- Veenduge, et lihvketaste völliava diameeter, vaherõngad, kinnitusmutrid jne oleksid vastavuses masina völli diameetriga.
- Veenduge, et lihvketas on korralikult kinnitatud. Ärge kasutage adaptereid või muid abivahendeid, et paigaldada lihvkettaid, mille völliava diameeter on teistsugune.
- Kasutage ainult tootja soovitatud lihvkettaid. Kasutage ainult spetsiaalselt konkreetse lihvketta jaoks mõeldud kaitsekatteid.
- Kasutage ainult konkreetseks tööks sobivaid lihvkettaid. Näiteks: ärge lihvige lõikekettaga.

- Ärge kasutage masinat ilma kaitsekatteta. Maksimaalse ohutuse tagamiseks kinnitage kaitsekatte tugevalt. Veenduge, et kasutaja on lihvketta eest võimalikult hästi kaitstud.
- Veenduge, et töödeldav detail on korralikult toestatud või kinnitatud.
- Kasutage kaitseprille. Kasutage kuulmiskaitsevahendeid. Kasutage tolumumaski. Vajadusel kasutage ka muid kaitsevahendeid, näiteks kaitseprille, kaitsejalatseid jne. Tervisekahjustuse oht.
- Hoidke kõrvalised isikud tööalast eemal. Veenduge, et kõik tööallas viibivad isikud kasutavad kaitsevahendeid. Tervisekahjustuse oht.
- Hoidke toitejuhe pöörlevast lihvketast eemal. Kui toitejuhe puutub vastu pöörlevat lihvketast, võivad teie käed või käsivarred lihvkettaga kokku puutuda. Tervisekahjustuse oht.
- Juhul kui on oht kahjustada varjatud juhtmeid või masina toitejuhet, hoidke kinni masina isoleeritud käepidemetest. Kui lihvketas peaks puutuma vastu pingestatud juhet, võivad pingi alla sattuda ka masina metallist osad. Elektrilöögi oht.
- Ärge pange masinat tööle, kui te hoiate seda enda kõrval. Tervisekahjustuse oht.
- Ärge kasutage masinat juhul, kui teil on vaja lihvida sügavamale kui seda võimaldab lihvketas.
- Ärge kasutage tarvikuid, mille korral on vaja kasutada vedelaid jahutusaineid. Elektrilöögi oht.
- Ärge kasutage masinat tuleohtlike materjalide läheades. Tuleoht.
- Ärge töödelge materjalile, mis sisaldavad asbesti. Asbest võib põhjustada pahaloomulisi kasvajaid.
- Ärge töödelge metalldetaile, mille magneesiumisisaldus on enam kui 80%.
- Olge ettevaatlik, sest lihvketas pöörleb veel mõnda aega pärast masina väljalülitamist. Ärge üritage pöörlevat lihvketast ise peatada.
- Ärge kunagi asetage töötavat masinat lauale või tööpingile.
- Puhastage regulaarselt õhutusavasid. Elektrilöögi oht.

Tagasilöök on masina äkiline reaktsioon lihvketta kinnikiilumisele, kinnijäämisele või väändumisele, mille tagajärvel kerkib masin töödeldavast detailist välja ja kasutaja poole. Kui lihvketas kiilub või jäab lõikamisel tihedalt kinni, paikub masin äkiliselt kasutaja suunas.

Kui lihvketas lõikejäljes väändub, võib selle

tagumine serv töödeldava detaili pealispinda takerduda, mille tagajärvel tõuseb lihvketas lõikejäljest välja ning paikub masina kasutaja suunas.

Tagasilöök tekib masina väärkasutamise ja/või valede töövõtete või -tingimuste tagajärvel.

Tagasilöök saab vältida sobivate ettevaatusabinõude rakendamisega:

- Hoidke masinat kindlalt mõlema käega. Asetage oma käed nii, et suudaksite tagasilöögile vastu panna. Seiske nii, et teie keha jäääks lihvketast paremale või vasakule, mitte lihvkettaga samale joonele. Tagasilöögi tagajärvel võib lihvketas tahapoole paikuda. Sobivate ettevaatusabinõude rakendamisega on kasutajal võimalik tagasilöögiga kaasnevaid jõude kontrollida.
- Olge eriti ettevaatlik, kui kasutate masinat nurkade, teravate servade jms korral. Veenduge, et lihvketas ei kiiluks kinni. Tagasilöögi oht.
- Kui lihvketas peaks kinni kiiluma või kui te peaksite lõikamise mingil põhjusel katkestama, vabastage käivituslüliti ning hoidke masinat liikumatult materjalile sees seni, kuni lihvketas on täielikult seisunud. Ärge kunagi eemaldage töötavat masinat töödeldavast materjalist ega tömmake pöörleva lihvkettaga masinat tagasi. Tagasilöögi oht.
- Ärge kasutage nürisisid või kahjustatud lihvkettaid. Nürid või valesti paigaldatud lihvkettaga tekitavad kitsaid lõikejälgi, mis põhjustab liigset hõordumist ja tagasilööke ning suurendab lihvketta kinnikiilumise ohtu.
- Ärge kasutage saekettaid. Ärge kasutage saekettidele mõeldud puuvoolimisterasid. Tervisekahjustuse oht.

Elektriohutus



Alati veenduge, et toiteallika pingे vastaks freesi andmesildil toodud pingele.

- Ärge kasutage freesi, kui selle toitejuhe või pistik on kahjustatud.
- Kasutage ainult pikendusuhtmeid, mis vastavad seadme võimsusklassile ning mille ristlõikepindala on vähemalt 1,5 mm². Kui te kasutate rullile keritud pikendusjuhet, kerige juhe alati täielikult lahti.

TEHNILISED ANDMED**AGM1029**

Võrgupinge	V~	220-240
Võrgusagedus	Hz	50
Sisendvõimsus	W	2000
Tühijooksukiirus	min ⁻¹	6000
Lihvketas		
Diameteer	mm	230
Ava diaameeter	mm	22
Völli keere		M14
Kaal	kg	5,7

MÜRA JA VIBRATSIOON**AGM1029**

Heliröhk (L _{pa})	dB(A)	94,5
Helivõimsus (L _{pa})	dB(A)	107,5
Mõõtemääramatus (K)	dB(A)	3
Vibratsioon	m/s ²	6,63
Mõõtemääramatus (K)	m/s ²	1,5

Vibratsioonitase

Käesoleva juhendi tagakaanel nimetatud tekkiva vibratsiooni tase on mõõdetud vastavalt standardis EN 60745 kirjeldatud standarditud testile; seda võib kasutada ühe tööriista võrdlemiseks teisega ja vibratsiooni mõju esialgseks hindamiseks märgitud rakenduste jaoks kasutatavate tööriistade käitamisel - tööriista kasutamine muudeks rakendusteks või teiste/halvasti hooldatud tarvikute kasutamisel võib ekspositsioonitase märkimisväärselt suureneda
- ajal, kui tööriist on väljalülitatud või on küll sisselülitatud, kuid tegelikult seda ei kasutata, võib ekspositsioonitase märkimisväärset väheneda

Kaitstske ennast vibratsiooni toime eest, hooldades tööriista ja selle tarvikuid, hoides oma käed soojad ja organiseerides hästi oma töövõtteid



Kasutage kuulmiskaitsevahendeid.

KIRJELDUS (JOON. A)

Teie nurklihvækäi on mõeldud müüritise ja terase lihvimiseks ja lõikamiseks.

1. Käivituslüliti
2. Käivituskaitse nupp
3. Völlilukustusnupp
4. Völli

5. Kaitsekate

6. Põhikäepide
7. Lisakäepide
8. Põhikäepideme vabastusnupp
9. Söeharja hoidik

OSADE VAHETAMINE

Enne osade vahetamist lülitage masin alati välja ning eemaldage toitejuhe vooluvõrgust.

Kaitsekatte paigaldamine ja eemaldamine (joon. B)

Ärge kasutage masinat ilma kaitsekatteta.

Paigaldamine

- Asetage masin lauale nii, et völli (4) on suunatud ülespoole.
 - Hoidke völlilukustusnuppu (3) all ja keerake äärikmutter (10) äärikmutrivõtmee (11) abil lahti.
 - Vajadusel eemaldage lihvketas (12).
 - Eemaldage äärikmutter (13).
 - Paigaldage kaitsekate (5).
- Kinnitage kaitsekate (5). Selleks keerake kuuskantpesapeakruvi võtmega (16) kinni nii kuuskantpesapeakruvi (14) kui ka mutter (15).
- Paigaldage äärikmutter (13).
 - Vajadusel paigaldage lihvketas (12).
 - Hoidke völlilukustusnuppu (3) all ja keerake äärikmutter (10) äärikmutrivõtmee (11) abil kinni.

Eemaldamine

- Asetage masin lauale nii, et völli (4) on suunatud ülespoole.
- Hoidke völlilukustusnuppu (3) all ja keerake äärikmutter (10) äärikmutrivõtmee (11) abil lahti.
- Vajadusel eemaldage lihvketas (12).
- Eemaldage äärikmutter (11).
- Eemaldage kaitsekate (5). Selleks keerake kuuskantpesapeakruvi võtmega (16) lahti nii kuuskantpesapeakruvi (14) kui ka mutter (15).
- Paigaldage äärikmutter (13).
- Vajadusel paigaldage lihvketas (12).
- Hoidke völlilukustusnuppu (3) all ja keerake äärikmutter (10) äärikmutrivõtmee (9) abil kinni.

Lihvketta paigaldamine ja eemaldamine (joon. B)

Ärge kasutage masinat ilma kaitsekatteta.

Paigaldamine

- Asetage masin lauale nii, et kaitsekate (5) on suunatud ülespoole.
- Hoidke völliukustusnuppu (3) all ja keerake äärikmutter (10) äärikmutrivõtme (11) abil lahti.
- Paigaldage lihvketas (12).
- Hoidke völliukustusnuppu (3) all ja keerake äärikmutter (10) äärikmutrivõtme (11) abil kinni.

Eemaldamine

- Asetage masin lauale nii, et kaitsekate (5) on suunatud ülespoole.
- Hoidke völliukustusnuppu (3) all ja keerake äärikmutter (10) äärikmutrivõtme (11) abil lahti.
- Eemaldage lihvketas (12).
- Hoidke völliukustusnuppu (3) all ja keerake äärikmutter (10) äärikmutrivõtme (11) abil kinni.

Lisakäepideme paigaldamine ja eemaldamine (joon. C)

Paigaldamine

- Kruvige lisakäepide (7) ühte kinnitusavasse (17).

Eemaldamine

- Keerake lisakäepide (7) kinnitusavast (17) välja.

KASUTAMINE

Sisse- ja väljalülitamine (joon. A)

- Masina lülitamiseks pideva töö režiimile hoidke käivituskaitsse nuppu (2) all ning vajutage käivituslüliti (1).
- Masina väljalülitamiseks vajutage uuesti käivituslüliti (1).

Põhikäepideme asendi reguleerimine (joon. D)

Põhikäepidet on võimalik seada 3 asendisse.



Ärge reguleerige põhikäepideme asendit masinaga töötamise ajal.

- Lükake vabastusnuppu (8) põhikäepideme (6) suunas.
- Keerake põhikäepidet (6) seni, kuni see lukustub soovitud asendisse.
- Laske vabastusnupp (8) lahti.

Näpunäiteid optimaalseks kasutamiseks

- Kinnitage töödeldav detail pitskruvidega. Väiksemate töödeldavate detailide puhul kasutage kinnitusrakiseid.
- Märkige pliatsiga joon, mis abistab teid lihvketta suunamisel.
- Hoidke masinat mõlema käega.
- Lülitage masin sisse.
- Oodake, kuni masin on saavutanud täiskiiruse.

- Asetage lihvketas vastu töödeldavat detaili.
- Lihvketa tugevalt vastu töödeldavat detaili surudes liikuge masinaga aeglased mööda eelnevalt märgitud joont.
- Ärge avaldage masinale liiga suurt surveet. Võimaldage masinal vabalt töötada.
- Lülitage masin välja ning enne selle käestpanekut oodake, kuni see on täielikult seisunud.

PUHASTAMINE JA HOOLDAMINE



Enne puhastamist ja hooldamist lülitage masin alati välja ning eemaldage toitejuhe vooluvõrgust.

- Puhastage masinat regulaarselt pehme kuiva lapiga.
- Hoolitsege selle eest, et õhutusavadesse ei satuks tolmu ja mustust. Vajadusel kasutage tolmu ja mustuse eemaldamiseks õhutusavadest pehmet niisket lappi.

Lihvketaaste vahetamine (joon. B)

Kulunud või kahjustatud lihvkettaga tuleb otsekohe välja vahetada.



Kasutage ainult teravaid ja kahjustamata lihvkettaid.

- Vana lihvketta (12) eemaldamiseks järgige jaotises "Lihvketta paigaldamine ja eemaldamine" toodud juhiseid.
- Uue lihvketta (12) paigaldamiseks järgige jaotises "Lihvketta paigaldamine ja eemaldamine" toodud juhiseid.

Söeharjade kontrollimine ja vahetamine (joon. A)

Söeharju tuleb regulaarselt kontrollida. Kui söeharjad on kulunud, hakkab masin ebaühitlaselt töötama.



Kasutage alati ainult selle masinaga sobivaid söeharju.

- Eemaldage söeharjade hoidikud (9) kruvikeeraja abil.
- Puhastage söeharju.
- Kui söeharjad on kulunud, vahetage alati välja mõlemad söeharjad.
- Kinnitage söeharjade hoidikud (9) kruvikeeraja abil.
- Pärast uute söeharjade paigaldamist laske masinal 15 minutit tühjooksul töötada.

GARANTII

Tutvuge seadmega kaasas olevate garantii tingimustega.

KESKKOND

Kasutusest kõrvaldamine



Toode, selle tarvikud ning pakend tuleb sorteerida, et tagada nende keskkonnasõbralik ringlussevõtt.

Euroopa Ühenduse riigid

Ärge visake elektritööriistu olmeprügi hulka. Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2002/96/EÜ elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta ning vastavalt seda direktiivi rakendavatele riiklikele õigusaktidele tuleb kasutuskõlbmatud elektritööriistad koguda teistest jäätmetest eraldi ning kõrvaldada kasutusest keskkonnasõbralikul viisil.

VASTAVUSDEKLARATSIOON

Ferm B.V. kinnitab omaal vastutusel, et käesolev toode (AGM1029) vastab järgmistele standarditele ja direktiividele:

EN 60745-1, EN 60745-2-3, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, 2006/42/EÜ, 2002/95/EÜ, 2002/96/EÜ, 2004/108/EÜ, 2006/95/EÜ

Zwolle, 01-01-2010

I. Mönink
CEO Ferm BV

Ferm BV
Lingenstraat 6
8028 PM Zwolle
Holland

Toodet ja kasutusjuhendit võidakse muuta.
Spetsifikatsioone võidakse muuta ilma eelneva etteatamiseta.

POLIZOR UNGHIULAR

AGM1029

Vă mulțumim pentru cumpărarea acestui produs Ferm.

Ați achiziționat un produs excelent, fabricat de unul dintre principalii producători din Europa. Toate produsele livrate de Ferm sunt fabricate respectând cele mai înalte standarde de funcționare și de siguranță. De asemenea, asigurăm servicii de asistență excelente și o garanție cuprinzătoare. Sperăm să utilizați cu plăcere acest produs în anii ce urmează.

AVERTIZĂRI DE SIGURANȚĂ



AVERTIZARE

Citiți avertizările de siguranță, avertizările de siguranță suplimentare și instrucțiunile.

Nerespectarea avertizărilor de siguranță poate cauza producerea de electrocutări, incendii și/sau răniri grave.

Păstrați avertizările de siguranță și instrucțiunile pentru consultări ulterioare.

În manualul de utilizare sau pe produs se utilizează următoarele simboluri:



Citiți manualul de utilizare.



Pericol de răni personală.



Pericol de electrocutare.



În cazul în care cablul de alimentare se deteriorează și în timpul procedurilor de curățare și de întreținere deconectați imediat fișa de la priza de rețea.



*Pericol de obiecte zburătoare.
Nu permiteți accesul altor persoane în zona de lucru.*



*Purtați ochelari de protecție.
Purtați protecții antifonice.*



Purtați mănuși de protecție.



Nu apăsați pe butonul de blocare a axului în timp ce motorul funcționează.



Risc de incendiu.



Izolație dublă.



Nu scoateți din uz produsul în containere neadecvate.



Produsul este în conformitate cu standardele de siguranță aplicabile din directivele europene.

Avertismente de siguranță suplimentare pentru polizoarele unghiulare

- Mașina a fost proiectată pentru utilizare ca polizor sau mașină de debitat. Mașina nu este adecvată pentru operațiuni cum ar fi șișteuirea, perierea, lustruirea etc. Pericol de rănire personală.
 - Nu utilizați accesorii care nu sunt proiectate special și recomandate de către producător. Pericol de rănire personală.
 - Verificați mașina și accesorioile înainte de fiecare utilizare. Nu utilizați accesorii îndoite, crăpate sau deteriorate în vreun fel. Dacă mașina sau unul din accesorii este scăpat pe jos, verificați dacă mașina sau accesorul a fost deteriorat. Dacă este necesar înlocuiți accesorul.
 - După montarea accesoriorilor, lăsați mașina să funcționeze în gol într-o zonă sigură. Dacă mașina vibrează puternic, opriți imediat alimentarea electrică a mașinii, deconectați fișa cablului de alimentare de la priza de rețea și încercați să rezolvați problema.
 - Asigurați-vă că viteza maximă a discului abraziv este superioară sau identică cu viteza maximă a mașinii. Consultați plăcuța indicatoare cu date tehnice de pe mașină.
 - Utilizați numai discuri abrazive cu grosime și diametru exterior corecte. Consultați plăcuța indicatoare cu date tehnice de pe mașină.
 - Asigurați-vă că diametrul axului discurilor abrazive, al distanțierelor, al piulițelor de tensionare etc. corespunde cu diametrul axului de pe mașină.
 - Asigurați-vă că discul abraziv este montat corect. Nu folosiți adaptoare sau alte instrumente pentru montarea discurilor abrazive cu un alt diametru al axului.
 - Utilizați numai discuri abrazive recomandate de către producător. Utilizați numai apărătoare proiectate special pentru discul abraziv.
 - Utilizați numai discuri abrazive adecvate pentru aplicație.
- De exemplu: nu polizați cu partea unui disc de debitat.
- Nu utilizați mașina fără apărătoare. Montați ferm apărătoarea pentru siguranță maximă. Asigurați-vă că utilizatorul este protejat față de discul abraziv cât mai mult posibil.
 - Asigurați-vă că piesa de prelucrat este corect montată sau fixată.
 - Purtați ochelari de protecție. Purtați protecții antifonice. Purtați o mască antipraf. Dacă este necesar, utilizați alte mijloace de protecție, acum ar fi mănuși de protecție, încălțăminte de protecție etc. Pericol de rănire personală.
 - Nu permiteți accesul altor persoane în zona de lucru. Asigurați-vă că toate persoanele din zona de lucru poartă echipament de protecție. Pericol de rănire personală.
 - Feriți cablul de alimentare de discul abraziv în mișcare. În cazul în care cablul de alimentare atinge discul abraziv în mișcare, mâinile sau brațele dvs. pot intra în contact cu discul abraziv. Pericol de rănire personală.
 - Tineți mașina de suprafețele de prindere izolate acolo unde discul abraziv poate atinge cablaje ascunse sau cablul de alimentare. Dacă discul abraziv atinge un cablu 'sub tensiune', și părțile metalice expuse ale mașinii se vor afla 'sub tensiune'. Pericol de electrocutare.
 - Nu utilizați mașina în timp ce o transportați. Pericol de rănire personală.
 - Nu utilizați mașina pe piese de prelucrat care necesită o adâncime de polizare care depășește adâncimea de polizare maximă a discului abraziv.
 - Nu utilizați accesorii care necesită lichid de răcire. Pericol de electrocutare.
 - Nu utilizați mașina în apropierea unor materiale inflamabile. Risc de incendiu.
 - Nu prelucrați materiale care conțin azbest. Azbestul este considerat o substanță cancerigenă.
 - Nu prelucrați obiecte de metal cu un conținut de magneziu de peste 80%.
 - Rețineți că discul abraziv continuă să se rotească un interval scurt de timp după oprirea alimentării electrice a mașinii. Nu încercați să opriți rotația discului abraziv.
 - Nu aşezați niciodată mașina pe o masă sau pe un banc de lucru înainte de a opri alimentarea electrică.
 - Curățați periodic orificiile de ventilație. Pericol de electrocutare.

Reculul reprezintă o reacție bruscă la un disc

abraziv îndoit, ciupit sau agățat, care cauzează ridicarea și ieșirea mașinii din piesa de prelucrat către utilizator. Dacă discul abraziv este ciupit sau agățat strâns de tăietură, discul abraziv se blochează și mașina este împinsă rapid înapoi către utilizator. Dacă discul abraziv este îndoit în tăietură, marginea din spate a discului abraziv poate pătrunde în suprafața superioară a piesei de prelucrat, ceea ce provoacă ieșirea discului abraziv din tăietură și saltul înapoi către utilizator.

Reculul este rezultatul utilizării incorecte a mașinii și/sau al procedurilor sau al condițiilor incorecte de funcționare. Reculul poate fi evitat prin luarea măsurilor de precauție corecte:

- **Tineți mașina ferm cu ambele mâini.**
Poziționați-vă mâinile pentru a rezista forțelor de recul. Poziționați-vă corpul pe o parte a discului abraziv, nu în spatele acestuia. Reculul poate provoca saltul înapoi al discului abraziv. Dacă se iau măsuri de precauție corecte, forțele de recul pot fi controlate de utilizator.
- **Fiiți foarte atenți la utilizarea mașinii la colțuri, margini ascuțite etc. Asigurați-vă că discul abraziv nu se blochează. Risc de recul.**
- **Dacă discul abraziv se blochează sau dacă intrerupeți o tăietură din orice motiv, eliberați intrerupătorul pornit/oprit și tineți mașina nemîscată în material până la oprirea completă a discului abraziv. Nu încercați niciodată scoaterea mașinii din piesa de prelucrat sau tragerea mașinii înapoi în timp ce discul abraziv este în mișcare. Risc de recul.**
- **Nu utilizați discuri abrazive deteriorate sau tocite. Discurile abrazive neascuțite sau montate incorect produc tăieturi înguste, ceea ce provoacă frecare excesivă și recul și mărește riscul de blocare a discului abraziv.**
- **Nu utilizați discuri de ferăstrău dințate.**
Nu utilizați discuri pentru xilogravură pentru lanțurile de ferăstrău. Pericol de rănire personală.

Instrucțiuni de siguranță privind alimentarea electrică



Verificați întotdeauna că tensiunea rețelei electrice de alimentare corespunde tensiunii de pe plăcuța indicatoare a caracteristicilor tehnice.

- Nu utilizați mașina în cazul în care cablul de alimentare și/sau fișa acestuia sunt deteriorate.
- Utilizați numai cabluri prelungitoare

corespunzătoare puterii nominale a mașinii și cu o grosime minimă de 1,5 mm². Dacă utilizați un cablu prelungitor înfășurat pe un tambur, desfășurați complet cablul.

DATE TEHNICE

AGM1029

Tensiune rețea	V~	220-240
Frecvența prizei	Hz	50
Putere de alimentare	W	2.000
Viteză la funcționare în gol	min ⁻¹	6.000
Disc abraziv		
Diametru	mm	230
Alezaj	mm	22
Filetul axului		M14
Greutatea	kg	5,7

ZGOMOT ȘI VIBRAȚII

AGM1029

Presiune sonoră (L _{pa})	dB(A)	94,5
Putere acustică (L _{wa})	dB(A)	107,5
Incertitudine (K)	dB(A)	3
Vibrății	m/s ²	6,63
Incertitudine (K)	m/s ²	1,5

Nivelul vibrațiilor

Nivelul emisiilor de vibrații menționat pe spatele acestui manual de instrucțuni a fost măsurat în conformitate cu un test standardizat precizat în EN 60745; poate fi folosit pentru a compara o sculă cu alta și ca evaluare preliminară a expunerii la vibrații atunci când folosiți scula pentru aplicațiile menționate

- utilizarea sculei pentru aplicații diferite sau cu accesorii diferite și prost întreținute poate crește semnificativ nivelul de expunere
- momentele în care scula este oprită sau când funcționează dar nu execută nicio lucru, pot reduce semnificativ nivelul de expunere

Protejați-vă împotriva efectelor vibrațiilor prin întreținerea sculei și a accesoriilor sale, păstrând mâinile calde și organizând procesele de lucru



Purtați protecții antifonice.

DESCRIERE (FIG. A)

Polizorul unghiular a fost proiectat pentru debavurarea și tăierea zidăriei și a oțelului.

1. Întrerupător pornit/oprit

2. Buton deblocare
3. Buton blocare ax
4. Ax
5. Apărătoare
6. Mâner principal
7. Mâner auxiliar
8. Buton de eliberare a mânerului principal
9. Suport perii de cărbune

ASAMBLAREA



Înainte de asamblare, opriți alimentarea electrică a mașinii și deconectați fișa cablului de alimentare de la priza de rețea.

Montarea și îndepărțarea apărătorii (fig. B)



Nu utilizați mașina fără apărătoare.

Montarea

- Amplasați mașina pe o masă, cu axul (4) în sus.
- Țineți apăsat butonul de blocare a axului (3) și îndepărtați flanșa (10) utilizând cheia pentru flanșe (11).
- Dacă este necesar, îndepărtați discul abraziv (12).
- Îndepărtați flanșa (13).
- Montați apărătoarea (5). Fixați apărătoarea (5) strângând șurubul Allen (14) și piulița (15) cu cheia Allen (16).
- Montați flanșa (13).
- Dacă este necesar, montați discul abraziv (12).
- Țineți apăsat butonul de blocare a axului (3) și montați flanșa (10) utilizând cheia pentru flanșe (11).

Îndepărțarea

- Amplasați mașina pe o masă, cu axul (4) în sus.
- Țineți apăsat butonul de blocare a axului (3) și îndepărtați flanșa (10) utilizând cheia pentru flanșe (11).
- Dacă este necesar, îndepărtați discul abraziv (12).
- Îndepărtați flanșa (11).
- Îndepărtați apărătoarea (5) slăbind șurubul Allen (14) și piulița (15) cu cheia Allen (16).
- Montați flanșa (13).
- Dacă este necesar, montați discul abraziv (12).
- Țineți apăsat butonul de blocare a axului (3) și montați flanșa (10) utilizând cheia pentru flanșe (9).

Montarea și îndepărțarea discului abraziv (fig. B)



Nu utilizați mașina fără apărătoare.

Montarea

- Amplasați mașina pe o masă, cu apărătoarea (5) în sus.
- Țineți apăsat butonul de blocare a axului (3) și îndepărtați flanșa (10) utilizând cheia pentru flanșe (11).
- Montați discul abraziv (12).
- Țineți apăsat butonul de blocare a axului (3) și montați flanșa (10) utilizând cheia pentru flanșe (11).

Îndepărțarea

- Amplasați mașina pe o masă, cu apărătoarea (5) în sus.
- Țineți apăsat butonul de blocare a axului (3) și îndepărtați flanșa (10) utilizând cheia pentru flanșe (11).
- Îndepărtați discul abraziv (12).
- Țineți apăsat butonul de blocare a axului (3) și montați flanșa (10) utilizând cheia pentru flanșe (11).

Montarea și îndepărțarea mânerului auxiliar (fig. C)

Montarea

- Strângeți mânerul auxiliar (7) într-unul din orificiile de montare (17).

Îndepărțarea

- Slăbiți mânerul auxiliar (7) din orificiul de montare (17).

UTILIZAREA

Pornirea și oprirea (fig. A)

- Pentru a porni mașina în modul continuu, țineți apăsat butonul de deblocare (2) și apăsați pe întrerupătorul pornit/oprit (1).
- Pentru a opri mașina, apăsați din nou pe întrerupătorul pornit/oprit (1).

Reglarea mânerului principal (fig. D)

Mânerul principal poate fi reglat în 3 poziții.



Nu reglați mânerul principal în timpul utilizării mașinii.

- Culisați butonul de eliberare (8) către mânerul principal (6).
- Rotiți mânerul principal (6) în poziția necesară

până când se blochează în poziție.

- Eliberați butonul de eliberare (8).

Sfaturi pentru utilizarea optimă

- Fixați piesa de prelucrat. Utilizați un dispozitiv de fixare pentru piese de prelucrat mici.
- Trasați o linie pentru a defini direcția de ghidare a discului abraziv.
- Țineți mașina cu ambele mâini.
- Porniți mașina.
- Așteptați până când mașina a atins viteza maximă.
- Așezați discul abraziv pe piesa de prelucrat.
- Deplasați încet mașina de-a lungul liniei traseate în prealabil apăsând ferm discul abraziv pe piesa de prelucrat.
- Nu aplicați o presiune excesivă asupra mașinii. Lăsați mașina să execute operația.
- Oprîți mașina și așteptați oprirea completă a mașinii înainte de a așeza mașina.

CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA



Înainte de curățare și întreținere, oprîți alimentarea electrică a mașinii și deconectați fișa cablului de alimentare de la priza de rețea.

- Curățați regulat carcasa cu o cărpă moale.
- Mențineți orificiile de ventilație curate. Dacă este necesar, utilizați o cărpă moale și umedă pentru a îndepărta praful și murdăria de pe orificiile de ventilație.

Înlocuirea discului abraziv (fig. B)

Discurile abrazive uzate sau deteriorate trebuie înlocuite imediat.



Utilizați numai discuri abrazive ascuțite și nedeteriorate.

- Pentru a îndepărta discul abraziv vechi (12), procedați conform descrierii din secțiunea "Montarea și îndepărțarea discului abraziv".
- Pentru a monta discul abraziv nou (12), procedați conform descrierii din secțiunea "Montarea și îndepărțarea discului abraziv".

Verificați și înlocuiți periile de cărbune (fig. A)

Perile de cărbune trebuie verificate periodic.

Dacă periile de cărbune sunt uzate, mașina va începe să funcționeze neuniform.



Utilizați numai tipul corect de perii de cărbune.

- Îndepărtați suporturile periei de cărbune (9) utilizând o șurubelnită.
- Curățați periile de cărbune.
- În cazul uzurii, înlocuiți ambele peri de cărbune în același timp.
- Montați suporturile periei de cărbune (9) utilizând o șurubelnită.
- După montarea noilor peri de cărbune, lăsați mașina să funcționeze fără sarcină timp de 15 minute.

GARANȚIE

Consultați termenii garanției incluse.

MEDIU

Scoaterea din uz



Produsul, accesorioare și ambalajul trebuie sortate pentru reciclare ecologică.

Numai pentru țările din CE

Nu aruncați echipamentele acționate electric împreună cu gunoiul menajer. Conform Indicației europene 2002/96/CE pentru echipamente electrice și electronice uzate și a implementării sale la nivel național, echipamentele acționate electric scoase din uz trebuie colectate separat și evacuate într-o manieră ecologică.

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Ferm B.V. declară sub proprie răspundere că acest produs (AGM1029) este în conformitate cu următoarele standarde și directive:

EN 60745-1, EN 60745-2-3, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, 2006/42/CE, 2002/95/CE, 2002/96/CE, 2004/108/CE, 2006/95/CE

Zwolle, 01-01-2010

I. Mönnink
CEO Ferm BV

Ferm BV
Lingenstraat 6
8028 PM Zwolle
Produsul și manualul de utilizare pot suferi modificări. Specificațiile se pot modifica fără notificare.

KUTNA BRUSILICA

AGM1029

Zahvaljujemo na kupnji ovog Ferm proizvoda. Njime ste si osigurali izvrstan proizvod koji vam pruža jedan od europskih vodećih dobavljača. Svi proizvodi koje Vam je isporučio Ferm proizvedeni su prema najvišim izvedbenim i sigurnosnim standardima. Kao dio naše filozofije također pružamo izvrsnu podršku klijentima, koji podržava naše opsežno jamstvo. Nadamo se da ćete uživati u korištenju ovog proizvoda još mnogo godina.

SIGURNOSNA UPOZORENJA



UPOZORENJE

Pročitajte priložene sigurnosne upute, dodatna sigurnosna upozorenja i upute.

Propustite li slijediti sigurnosne upute, to može dovesti do strujnog udara, požara i/ili ozbiljnih ozljeda.

Sigurnosna upozorenja i upute zadržite kao buduću referencu.

U uputama za korištenje ili na proizvodu se koriste slijedeći simboli:



Pročitajte upute za korištenje.



Rizik od ozljeda.



Rizik od strujnog udara.



Odmah uklonite strujni utikač iz glavnog strujnog voda u slučaju da se kabel ošteći ili za vrijeme čišćenja i održavanja.



*Rizik od letećih predmeta.
Promatrače udaljite s radnog prostora.*



Nosite zaštitne naočale. Nosite štitnike za uši.



Nosite zaštitne rukavice.



Ne pritišćite tipku za zaključavanje vratila dok motor radi.



Opasnost od vatre.



Dvostruko izolirano.



Proizvod ne odbacujte u neodgovarajuće kontejnere.



Ovaj proizvod je u skladu sa primjenjivim sigurnosnim standardima u sklopu europskih direktiva.

Dodatana sigurnosna upozorenja za kutne brusilice

- Alat je namijenjen za korištenje kao brusilica ili rezni alat. Alat nije prikladan za radnje poput brušenja drveta, četkanja žicom, poliranja, itd. Opasnost od ozljede.
- Ne koristite dodatni pribor koji nije posebno napravljen i preporučen od strane proizvođača. Rizik od ozljeda.
- Pregledajte alat i dodatni pribor prije svake uporabe. Nemojte koristiti dodatni pribor koji je savijen, napuknut ili drugačije oštećen. Ispadne li vam alat ili jedan od dijelova dodatnog pribora, pregledajte jesu li alati ili dodatni pribor oštećeni. Bude li potrebno, zamjenite dodatni pribor.
- Dozvolite da alat radi bez opterećenja u sigurnom području nakon postavljanja dodatnih pribora. Ako stroj snažno vibrira, odmah isključite stroj, uklonite strujni utikač iz glavnog voda i pokušajte riješiti problem.
- Neka maksimalna brzina diska za brušenje bude veća od ista kao maksimalna brzina alata. Pogledajte pločicu s vrijednostima na alatu.
- Koristite samo diskove za brušenje ispravne debljine i vanjskog promjera. Pogledajte pločicu s vrijednostima na alatu.
- Pobrinite se da promjer vratila diskova za brušenje, distančnih uložaka, matica, itd. odgovara promjeru vratila alata.
- Provjerite je li disk za brušenje ispravno montiran. Ne koristite adaptore ili druga pomagala za montiranje diskova za brušenje s drugaćijim promjerom vratila.
- Koristite samo diskove za brušenje koji su preporučeni od strane proizvođača. Koristite samo štitnike koji su posebno napravljeni za diskove za brušenje.
- Koristite samo diskove za brušenje koji su prikladni za primjenu. Na primjer: nemojte brusiti stranom diska za rezanje.
- Nemojte koristiti stroj bez štitnika. Sigurno montirajte štitnik za maksimalnu sigurnost. Pobrinite se da je korisnik zaštićen od diskova

za brušenje što je više moguće.

- Provjerite ima li komad koji se obrađuje ispravnu potporu, odnosno je li ispravno učvršćen.
- Nosite zaštitne naočale. Nosite štitnike za uši. Nosite zaštitu od prašine. Bude li potrebno, koristite druge mjere zaštite, poput zaštitnih rukavica, sigurnosnih cipela, itd. Opasnost od ozljede.
- Promatrače udaljite s radnog prostora. Pobrinite se da sve osobe na radnom prostoru nose zaštitnu opremu. Rizik od ozljeda.
- Držite strujni kabel dalje od rotirajućeg diska za brušenje. Dotakne li strujni kabel rotirajući disk za brušenje, vaše ruke ili dlanovi mogu doći u dodir s diskom za brušenje. Opasnost od ozljede.
- Držite alat za izolirane prihvatile površine ako disk za brušenje može doći u dodir sa skrivenim žicama ili strujnim kabelom. Ako disk za brušenje dođe u dodir sa žicom pod naponom, izloženi metalni dijelovi alata također će biti pod naponom. Rizik od strujnog udara.
- Ne koristite alat dok ga nosite pored sebe. Rizik od ozljeda.
- Nemojte koristiti alat na komadima koji se obrađuju čija je maksimalna dubina brušenja veća od maksimalne dubine brušenja diska za brušenje.
- Ne koristite dodatne pribore koji zahtijevaju tekuća rashladna sredstva. Rizik od strujnog udara.
- Ne koristite alat blizu zapaljivih materijala. Opasnost od vatre.
- Nemojte raditi s materijalima koji sadrže azbest. Azbest se smatra kancerogenim.
- Ne obrađujte metal sa sadržajem magnezija u iznosu od više od 80%.
- Imajte na umu da se diskovi za brušenje okreću neko vrijeme nakon isključivanja alata. Nemojte pokušavati sami zaustaviti diskove za brušenje.
- Nikada nemojte stroj položiti na stol ili radnu klupu prije nego što ga isključite.
- Redovito čistite ventilacijske otvore. Rizik od strujnog udara.

Trzaj je iznenadna reakcija na uklješten, zaglavljen ili pogrešno poravnan disk za brušenje, što uzrokuje podizanje alata iznad komada koji se obrađuje i prema korisniku. Ako je disk za brušenje uklješten ili zaustavljen u rezu, disk za brušenje će se zaglaviti i alat će se naglo pomaknuti unatrag prema korisniku. Ako je disk za brušenje savijen ili pogrešno

poravnati u rezu, zupci stražnjeg ruba diska za brušenje mogu prodrijeti u gornju površinu komada koji se obrađuje, što uzrokuje podizanje diska za brušenje iz reza i pomicanje unatrag prema korisniku.

Trzaj je rezultat neispravne upotrebe stroja i/ili nepridržavanja postupka ili uvjeta rada. Trzaj se može izbjegći pridržavanjem odgovarajućih mjera opreza:

- Stroj čvrsto držite objema rukama.
Ruke postavite tako da se možete oduprijeti sili trzaja. Postavite se s bilo koje strane diska za brušenje, no ne u njegovom produžetku. Trzaj može uzrokovati pomicanje diska za brušenje unatrag. Ako se pridržava odgovarajućih mjera opreza, korisnik može kontrolirati силu trzaja.
- Budite posebno oprezni kod korištenja alata u kutevima, oštrim rubovima, itd. Pobrinite se da se disk za brušenje ne zaglavi. Opasnost od trzaja.
- Ako se disk za brušenje zaglavi ili ako iz bilo kojeg razloga prekinete rezanje, otpustite prekidač za uključivanje/isključivanje i alat držite nepomično u komadu koji se obrađuje dok se disk za brušenje u potpunosti ne zaustavi. Nikada nemojte pokušati izvaditi alat iz komada koji se obrađuje niti ga nemojte povući prema unatrag dok se disk za brušenje još kreće. Opasnost od trzaja.
- Nemojte koristiti tipe ili oštećene diskove za brušenje. Nenočštreni ili neispravno postavljeni diskovi za brušenje daju uske rezove, što uzrokuje prekomerno trenje i trzaj te povećava opasnost od zaglavljivanja diskova za brušenje.
- Ne koristite zupčaste oštice igle. Ne koristite oštice za rezbaranje drveta za lance pile. Rizik od ozljeda.

Sigurnost od električnog udara



Uvijek provjerite da li voltaža dotoka struje odgovara voltaži označenoj na pločici.

- Nemojte koristiti stroj ako je strujni kabel ili utikač oštećen.
- Koristite samo one produžne kablove koji su pogodni za snagu ovog stroja sa minimalnom debljinom od 1,5 mm². Ako koristite produžni kabel na kotaču, kabel uvijek u potpunosti odmotajte.

TEHNIČKI PODACI

AGM1029

Voltaza glavnog strujnog voda	V~	220-240
Frekvencija glavnog strujnog voda	Hz	50
Uzak za struju	W	2.000
Brzina bez opterećenja	min ⁻¹	6.000
Disk za brušenje		
Promjer	mm	230
Srvdlo	mm	22
Navoj vratila	M14	
Težina	kg	5,7

BUKA I VIBRACIJE

AGM1029

Zvučni tlak (L _{pa})	dB(A)	94,5
Akustična snaga (L _{wa})	dB(A)	107,5
Nesigurnost (K)	dB(A)	3
Vibracija	m/s ²	6,63
Nesigurnost (K)	m/s ²	1,5

Razina vibracija

Razina emitiranja vibracija navedena na poleđini ovog naputka za uporabu izmjerena je sukladno normiranim testu danom u EN 60745; ona se može koristiti za usporedbu jedne alatke s drugom, te preliminarnu procjenu izloženosti vibracijama pri uporabi alatke za navedene namjene

- uporaba ove alatke za druge namjene ili s drugim ili slabo održavanim nastavcima, može u značajnoj mjeri uvećati razinu izloženosti
- vrijeme tokom kojega je alatka isključena, ili je uključena ali se njome ne radi, može značajno umaniti razinu izloženosti

Zaštite se od posljedica vibracija održavanjem alatke i njezinih nastavaka, održavanjem Vaših ruku toplima, te organiziranjem Vaših obrazaca rada



Nosite štitnike za uši.

OPIS (SL. A)

Vaša kutna brusilica napravljena je za brušenje i rezanje zidarije i čelika.

1. Prekidač za uključivanje/isključivanje
2. Tipka za otključavanje
3. Tipka za zaključavanje vratila
4. Vratilo
5. Štitnik

- 6. Glavni hват
- 7. Pomoćni hват
- 8. Gumb za otpuštanje za glavni hват
- 9. Držač karbonske četke

SASTAVLJANJE

 *Prije sastavljanja, uvijek isključite stroj i uklonite strujni utikač iz glavnog voda.*

Montiranje i uklanjanje štitnika (sl. B)

 *Nemojte koristiti stroj bez štitnika.*

Montiranje

- Stavite alat na stol tako da vratilo (4) gleda prema gore.
- Držite tipku za zaključavanje vratila (3) pritisnutom i uklonite prirubnicu (10) pomoću ključa za prirubnicu (11).
- Ako je potrebno, uklonite disk za brušenje (12).
- Uklonite prirubnicu (13).
- Postavite štitnik (5). Učvrstite štitnik (5) zatezanjem imbus vijka (14) i maticu (15) pomoću imbus ključa (16).
- Postavite prirubnicu (13).
- Ako je potrebno, postavite disk za brušenje (12).
- Držite tipku za zaključavanje vratila (3) pritisnutom i postavite prirubnicu (10) pomoću ključa za prirubnicu (11).

Uklanjanje

- Stavite alat na stol tako da vratilo (4) gleda prema gore.
- Držite tipku za zaključavanje vratila (3) pritisnutom i uklonite prirubnicu (10) pomoću ključa za prirubnicu (11).
- Ako je potrebno, uklonite disk za brušenje (12).
- Uklonite prirubnicu (11).
- Uklonite štitnik (5) otpuštanjem imbus vijka (14) i maticu (15) pomoću imbus ključa (16).
- Postavite prirubnicu (13).
- Ako je potrebno, postavite disk za brušenje (12).
- Držite tipku za zaključavanje vratila (3) pritisnutom i postavite prirubnicu (10) pomoću ključa za prirubnicu (9).

Montiranje i uklanjanje diska za brušenje (sl. B)

 *Nemojte koristiti stroj bez štitnika.*

Montiranje

- Stavite alat na stol tako da štitnik (5) gleda prema gore.

- Držite tipku za zaključavanje vratila (3) pritisnutom i uklonite prirubnicu (10) pomoću ključa za prirubnicu (11).
- Postavite disk za brušenje (12).
- Držite tipku za zaključavanje vratila (3) pritisnutom i postavite prirubnicu (10) pomoću ključa za prirubnicu (11).

Uklanjanje

- Stavite alat na stol tako da štitnik (5) gleda prema gore.
- Držite tipku za zaključavanje vratila (3) pritisnutom i uklonite prirubnicu (10) pomoću ključa za prirubnicu (11).
- Uklonite disk za brušenje (12).
- Držite tipku za zaključavanje vratila (3) pritisnutom i postavite prirubnicu (10) pomoću ključa za prirubnicu (11).

Montiranje i uklanjanje pomoćnog hvata (sl. C)

Montiranje

- Učvrstite pomoćni hват (7) u jednu od otvora za montiranje (17).

Uklanjanje

- Otpustite pomoći hват (7) iz otvora za montiranje (17).

UPOTREBA

Uključivanje i isključivanje (sl. A)

- Za uključivanje stroja u kontinuirani način rada, tipku za otključavanje (2) držite pritisnutom i pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje (1).
- Za isključivanje stroja, ponovo pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje (1).

Postavljanje glavnog hvata (sl. D)

Glavni hват може se postaviti u 3 položaja.

 *Glavni hват nemojte postavljati tijekom upotrebe.*

- Gumb za otpuštanje (8) povucite u smjeru glavnog hvata (6).
- Okrenite glavni hват (6) u željeni položaj dok ne sjedne na mjesto.
- Otpustite gumb za otpuštanje (8).

Savjeti za optimalnu upotrebu

- Prtegnite komad koji se obrađuje. Za manje komade koji se obrađuju koristite stegu.
- Povucite liniju kako biste definirali smjer u kojem treba navoditi disk za brušenje.

- Stroj držite s obje ruke.
- Uključite stroj.
- Pričekajte dok stroj ne dosegne punu brzinu.
- Postavite disk za brušenje na komad koji se obrađuje.
- Polako pomaknite alat uz unaprijed nacrtanu liniju, čvrsto pritišćući disk za brušenje uz komad koji se obrađuje.
- Nemojte koristiti prevelik pritisak na stroj. Dozvolite da stroj obavi svoj posao.
- Isključite stroj i pričekajte da se stroj u potpunosti zaustavi prije no što ćete ga položiti.

pustite da stroj radi bez tereta 15 minuta.

JAMSTVO

Pročitajte priložene uvjete jamstva.

OKOLIŠ

Odlaganje



Proizvod, dodatna oprema i pakiranje moraju biti odvojeni za ekološki prihvatljivo odlaganje.

Samo za zemlje Europske unije.

Alate nemojte odlagati u kućanski otpad. Prema europskim smjernicama 2002/96/EC za otpadnu elektičnu i elektroničku opremu i njihovoj primjeni i državnom zakonodavstvu, radni alati koji se više ne koriste moraju se odvojeno sakupiti i odložiti na ekološki prihvatljiv način.

IZJAVA O SUKLADNOSTI

Ferm B.V. izjavljuje pod odgovornošću da je ovaj proizvod (AGM1029) u skladu sa sljedećim standardima i propisima:

EN 60745-1, EN 60745-2-3, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, 2006/42/EC, 2002/95/EC, 2002/96/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC

Zwolle, 01-01-2010

I. Mönnink
CEO Ferm BV

Ferm BV
Lingenstraat 6
8028 PM Zwolle
Nizozemska

Proizvod i korisnički priručnik su podložni promjenama. Specifikacije se mogu promijeniti bez upozorenja.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE



Prije čišćenja i održavanja, uvijek isključite stroj i uklonite strujni utikač iz glavnog voda.

- Redovno čistite kućište mekom krpicom.
- Ventilacijske utore držite čistima i bez prašine. Ako je potrebno, uzmite meku, vlažnu krpicu za uklanjanje prašine i prljavštine iz ventilacijskih utora.

Zamjena diskova za brušenje (sl. B)

Istrošeni ili oštećeni diskovi za brušenje moraju se odmah zamijeniti.



Koristite samo oštare i neoštocene diskove za brušenje.

- Ako trebate skinuti stari disk za brušenje (12), pratite upute u odjeljku "Montiranje i uklanjanje diska za brušenje".
- Ako trebate postaviti novi disk za brušenje (12), pratite upute u odjeljku "Montiranje i uklanjanje diska za brušenje".

Provjera i zamjena karbonskih četki (sl. A)

Karbonske četke se moraju redovno provjeravati. Ako su karbonske četke istrošene, stroj će početi raditi nejednako.



Koristite samo odgovarajući tip karbonskih četki.

- Uklonite držače karbonskih četki (9) pomoću odvijača.
- Očistite karbonske četke.
- U slučaju istrošenosti, zamijenite karbonske četke u isto vrijeme.
- Postavite držače karbonskih četki (9) pomoću odvijača.
- Nakon postavljanja novih karbonskih četki,

UGAONA BRUSILICA

AGM1029

Zahvaljujemo se na kupovini ovog proizvoda. Nabavili ste odličan proizvod od jednog od najvećih evropskih dobavljača.

Svi proizvodi koje vam isporuči kompanije Ferm napravljeni su po najvišim standardima vezanim za njihov rad i bezbednost. Naša politika je i da pružamo odličnu uslugu korisnicima, za što je dokaz i sveobuhvatna garancija koju dajemo. Nadamo se da ćete uživati u korišćenju ovog proizvoda mnogo godina.

BEZBEDNOSNA UPOZORENJA



UPOZORENJE

Pročitajte priložena bezbednosna upozorenja, dodatna bezbednosna upozorenja i uputstva.

Ukoliko se ne pridržavate bezbednosnih upozorenja i uputstava, možete izazvati električni udar, požar i/ili ozbiljne povrede.

Sačuvajte bezbednosna upozorenja i uputstva i za slučaj potrebe.

U priručniku za korisnike ili na proizvodu korišćeni su sledeći simboli:



Pročitajte priručnik za korisnike.



Rizik od povrede.



Rizik od strujnog udara.



Odmah iskopčajte kabl za napajanje iz utičnice ukoliko se kabl za napajanje ošteći, kao i prilikom čišćenja i održavanja.



Rizik od letećih delova. Ne dozvoljavajte da prolaznicima da budu u blizini u toku rada.



**Nosite zaštitne naočari.
Nosite štitnike za uši.**



Nosite zaštitne rukavice.



Ne pritiskajte dugme za zaključavanje osovine dok motor radi.



Rizik od požara.



Dvostruka izolacija.



Nemojte bacati ovaj proizvod u neodgovarajuće kante za otpad.



Proizvod je u skladu sa važećim bezbednosnim standardima evropskih direktiva.

Dodatna bezbednosna upozorenja za ugaone brusilice

- Ova mašina je namenjena za upotrebu kao brusilica ili rezna mašina. Ona nije pogodna za radove kao što su brušenje, četkanje žicom, poliranje itd. Rizik od telesne povrede.
- Ne koristite dodatnu opremu koju proizvođač nije specifično predviđao ili preporučio za upotrebu uz ovu mašinu. Rizik od povrede.
- Proverite mašinu i dodatnu opremu pre svake upotrebe. Ne koristite dodatnu opremu koja je savijena, naprsla ili na drugi način oštećena. Ako ispuštate mašinu ili neki deo dodatne opreme, proverite da li na mašini ili delu dodatne opreme ima oštećenja. Ukoliko je potrebno, zamenite taj deo dodatne opreme.
- Nakon postavljanja dodatne opreme, ostavite uređaj da radi bez opterećenja na bezbednom mestu. Ako uređaj jako vibrira, odmah ga isključite, odvojite kabl za napajanje od utičnice i pokušajte da rešite problem.
- Proverite da li je maksimalna brzina brusnog diska veća ili jednaka maksimalnoj brzini mašine. Pogledajte nazivnu pločicu na mašini.
- Koristite samo one brusne diskove koji imaju odgovarajuću deblijinu i spoljni prečnik. Pogledajte nazivnu pločicu na mašini.
- Proverite da li prečnik osovine brusnih diskova, odstojni prstenovi, zatezne maticе itd. odgovaraju prečniku osovine mašine.
- Proverite da li je brusni disk pravilno montiran. Ne koristite adapttere niti druge pomoćne delove za montiranje brusnih diskova drugaćijeg prečnika otvora osovine diska.
- Koristite samo one brusne diskove koje preporučuje proizvođač. Koristite samo one štitnike koji su namenjeni specifično za dati brusni disk.
- Koristite samo one brusne diskove koji odgovaraju za datu primenu. Na primer: ne brusite bočnom stranom reznog diska.
- Ne koristite ovaj uređaj bez štitnika. Čvrsto montirajte štitnik radi maksimalne bezbednosti.

- Postarajte se da korisnik bude što je moguće više zaštićen od brusnog diska.
- Proverite da li je obradak pravilno oslonjen ili učvršćen.
- Nosite zaštitne naočare. Nosite štitnike za uši. Nosite zaštitnu masku za nos. Ako je potrebno, koristite i druga zaštitna sredstva, kao što su zaštitne rukavice, zaštitne cipele itd. Rizik od telesne povrede.
- Ne dozvoljavajte da prolaznicima da budu u blizini u toku rada. Postarajte se da sve osobe u oblasti rada nose zaštitnu opremu. Rizik od povrede.
- Držite strujni kabl dalje od rotirajućeg brusnog diska. Ako strujni kabl dodirne rotirajući brusni disk, Vaše šake ili ruke mogu da dođu u dodir sa brusnim diskom. Rizik od telesne povrede.
- Mašinu držite za izolovane površine za hvatanje kada radite na mestima na kojima bi brusni disk mogao da dođe u dodir sa skrivenim žicama ili kablovima za napajanje. Ako brusni disk dodirne žicu pod naponom, neizolovani metalni delovi uređaja tada mogu da dobiju napon. Rizik od strujnog udara.
- Ne koristite mašinu dok je nosite po strani. Rizik od povrede.
- Mašinu ne koristite kod obradaka kod kojih bi maksimalna dubina brušenja bila veća od maksimalne dubine brušenja brusnog diska.
- Ne koristite dodatnu opremu koja zahteva primenu tečnih rashladnih sredstava. Rizik od strujnog udara.
- Ne koristite mašinu u blizini zapaljivih materijala. Rizik od požara.
- Ne obrađujte materijale koji sadrže azbest. Smatra se da je azbest kancerogen.
- Ne obrađujte metal koji sadrži više od 80% magnezijuma.
- Imajte na umu da brusni diskovi nastavljaju da se okreću još neko vreme nakon isključivanja mašine. Ne pokušavajte da brusni disk sami zaustavite.
- Nikada ne stavljamte uređaj na sto ili radnu površinu pre nego što ga isključite.
- Redovno čistite ventilacione otvore. Rizik od strujnog udara.

Odbačaj je iznenadna reakcija mašine na uklješteni, savijeni ili iskrivljeni brusni disk, što dovodi do podizanja mašine i odbijanja od obratka prema korisniku. Ako se brusni disk uklješti ili iskrivi u rezu, on se zaustavlja u obratku, a mašina se naglo odbija ka korisniku. Ako se brusni disk iskrivi u rezu, zadnja ivica

brusnog diska može da se ureže u gornju površinu obratka, što dovodi do toga da se brusni disk izvuče iz reza i odbaci ka korisniku.

Povratni impuls je rezultat pogrešne upotrebe uređaja i/ili pogrešnog načina ili uslova rada.

Povratni impuls možete da izbegnete preduzimanjem sledećih mera predostrožnosti:

- Čvrsto držite uređaj obema rukama. Ruke držite u položaju u kome biste mogli da se oduprete silama povratnog impulsa. Postavite brusni disk sa jedne ili druge strane tela, ali nikako u pravcu tela. Odbačaj može da dovede do toga da brusni disk bude odbačen unazad. Ako se preduzmu prave mere predostrožnosti, korisnik može da kontroliše sile povratnog impulsa.
- Budite posebno pažljivi prilikom korišćenja mašine u uglovima, na oštrim ivicama i sl. Starajte se da se brusni disk ne zaglavi. Rizik od povratnog impulsa.
- Ako se brusni disk zaglavi ili ako rezanje prekinete iz bilo kog razloga, otpustite prekidač za uključivanje/isključivanje i držite mašinu tako da se ne pomera dok je brusni disk u materijalu sve dok se brusni disk u potpunosti ne zaustavi. Nikada ne pokušavajte da izvadite mašinu iz obratka ili da je povučete unazad dok se brusni disk još uvek okreće. Rizik od povratnog impulsa.
- Ne koristite tipe ili oštećene brusne diskove. Tupi ili pogrešno montirani brusni diskovi prave uske rezove, što dovodi do povećanog trenja i odbačaja i povećava rizik od zaglavljivanja brusnog diska u obratku tokom rezanja.
- Ne koristite nazubljene listove testere. Ne koristite rezbarske testere za motorne testere. Rizik od povrede.

Bezbednost sa strujom



Uvek proverite da li napon struje odgovara naponu koji je naveden na tipskoj pločici.

- Nemojte da koristite uređaj ako su kabl za napajanje je ili utičnica oštećeni.
- Koristite samo one produžne kablove koji su odgovarajući za napon uređaja debljine najmanje 1,5 mm². Ako koristite produžni kabl sa kotura, uvek potpuno odmotajte kabl.

TEHNIČKI PODACI**AGM1029**

Napon električne mreže	V~ 220-240
Frekvencija električne mreže	Hz 50
Uzlažna snaga	W 2.000
Brzina bez opterećenja	min ⁻¹ 6.000
Brusni disk	
Prečnik	mm 230
Provrt	mm 22
Namotaj osovine	M14
Težina	kg 5,7

BUKA I VIBRACIJA**AGM1029**

Pritisak zvuka (L_{pa})	dB(A) 94,5
Jačina zvuka (L_{wa})	dB(A) 107,5
Neizvesnost (K)	dB(A) 3
Vibracija	m/s ² 6,63
Neizvesnost (K)	m/s ² 1,5

Nivo vibracija

Nivo emisije vibracija naznačen na poleđini ovog uputstva za upotrebu izmeren je u skladu sa standardizovanim testom datim u EN 60745; on se može koristiti za upoređenje jedne alatke sa drugom, kao i za preliminarnu procenu izloženosti vibracijama pri korišćenju ove alatke za pomenute namene

- korišćenje alatke u drugačije svrhe ili sa drugačijim ili slabo održavanjem nastavcima može značajno povećati nivo izloženosti
- vreme kada je alatka isključena ili kada je uključena, ali se njome ne radi, može značajno smanjiti nivo izloženosti

Zaštitite se od posledica vibracija održavanjem alatke i njenih nastavaka, održavajući Vaše ruke toplim i organizovanjem Vaših radnih obrazaca



Nosite štitnike za uši.

OPIS (SL. A)

Ugaona brusilica je namenjena za brušenje i sečenje zida i čelika.

1. Prekidač za uključivanje/isključivanje
2. Dugme za otključavanje
3. Dugme za zaključavanje osovine
4. Osovina
5. Štitnik
6. Glavna ručica

7. Pomoćna ručica

8. Dugme za otpuštanje za glavnu ručicu
9. Držač grafitne četkice

MONTAŽA

Pre montaže uvek isključite uređaj i odvojte kabl za napajanje od utičnice.

Montiranje i uklanjanje štitnika (sl. B)

Ne koristite ovaj uređaj bez štitnika.

Montiranje

- Postavite mašinu na sto tako da osovina (4) bude okrenuta nagore.
- Držite dugme za zaključavanje osovine (3) pritisnutim i skinite naglavak (10) pomoću ključa za naglavke (11).
- Ako je potrebno, skinite brusni disk (12).
- Skinite naglavak (13).
- Namontirajte štitnik (5). Pričvrstite štitnik (5) pritezanjem imbus zavrtnja (14) i navrtke (15) pomoću imbus ključa (16).
- Namontirajte naglavak (13).
- Ako je potrebno, namontirajte brusni disk (12).
- Držite dugme za zaključavanje osovine (3) pritisnutim i namontirajte naglavak (10) pomoću ključa za naglavke (11).

Uklanjanje

- Postavite mašinu na sto tako da osovina (4) bude okrenuta nagore.
- Držite dugme za zaključavanje osovine (3) pritisnutim i skinite naglavak (10) pomoću ključa za naglavke (11).
- Ako je potrebno, skinite brusni disk (12).
- Skinite naglavak (11).
- Skinite štitnik (5) otpuštanjem imbus zavrtnja (14) i navrtke (15) pomoću imbus ključa (16).
- Namontirajte naglavak (13).
- Ako je potrebno, namontirajte brusni disk (12).
- Držite dugme za zaključavanje osovine (3) pritisnutim i namontirajte naglavak (10) pomoću ključa za naglavke (9).

Montiranje i uklanjanje brusnog diska (sl. B)

Ne koristite ovaj uređaj bez štitnika.

Montiranje

- Postavite mašinu na sto tako da štitnik (5) bude okrenut nagore.
- Držite dugme za zaključavanje osovine (3)

- pritisnutim i skinite naglavak (10) pomoću kluča za naglavke (11).
- Namontirajte brusni disk (12).
- Držite dugme za zaključavanje osovine (3) pritisnutim i namontirajte naglavak (10) pomoću kluča za naglavke (11).

Uklanjanje

- Postavite mašinu na sto tako da štitnik (5) bude okrenut nagore.
- Držite dugme za zaključavanje osovine (3) pritisnutim i skinite naglavak (10) pomoću kluča za naglavke (11).
- Skinite brusni disk (12).
- Držite dugme za zaključavanje osovine (3) pritisnutim i namontirajte naglavak (10) pomoću kluča za naglavke (11).

Montiranje i uklanjanje pomoćne ručice (sl. C)

Montiranje

- Pritegnite pomoćnu ručicu (7) postavljenu u jedan od otvora za montažu (17).

Uklanjanje

- Otpustite pomoćnu ručicu (7) sa otvora za montažu (17).

UPOTREBA

Uključivanje i isključivanje (sl. A)

- Da biste uključili uređaj u neprekidnom režimu rada, pritisnite i zadržite dugme za otključavanje (2) i istovremeno pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje (1).
- Da biste isključili uređaj, pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje (1) još jednom.

Podešavanje glavne ručice (sl. D)

Glavna ručica može da se postavi u 3 položaja.



Ne podešavajte položaj glavne ručice tokom rada.

- Povucite dugme za otpuštanje (8) u pravcu glavne ručice (6).
- Postavite glavnu ručicu (6) u željeni položaj tako da se blokira u mestu.
- Otpustite dugme za otpuštanje (8).

Saveti za optimalnu upotrebu

- Pritegnite obradak. Za male obratke koristite stegu.
- Nacrtajte liniju kako biste odredili pravac po kojem ćete voditi brusni disk.
- Držite uređaj obema rukama.

- Uključite uređaj.
- Sačekajte da uređaj dostigne punu brzinu.
- Postavite brusni disk na obradak.
- Polako pomerajte mašinu po nacrtanoj liniji, čvrsto pritiskajući brusni disk na obradak.
- Ne primenjujte prevelik pritisak na uređaj. Pustite uređaj da sam radi.
- Isključite uređaj i sačekajte da potpuno prestane sa radom pre nego što ga spustite.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE



Pre čišćenja i održavanja, uvek isključite uređaj i odvojte kabl za napajanje od utičnice.

- Redovno čistite kućište baterije čistom krpom.
- Ventilacione otvore čistite od prašine i prijavštine. Ako je potrebno, koristite miku, navlaženu krpu za uklanjanje prašine i prijavštine sa ventilacionih otvora.

Zamena brusnog diska (sl. B)

Pohabane ili oštećene brusne diskove morate odmah da zamenite.



Koristite samo oštре i neoštećene brusne diskove.

- Da biste skinuli stari brusni disk (12), postupite kako je opisano u odeljku "Montiranje i uklanjanje brusnog diska".
- Da biste montirali novi brusni disk (12), postupite kako je opisano u odeljku "Montiranje i uklanjanje brusnog diska".

Provera i zamena grafitnih četkica (sl. A)

Grafitne četkice morate redovno proveravati. Ako se grafitne četkice pohabaju, uređaj će početi neravnomerno da radi.



Koristite samo odgovarajuću vrstu grafitnih četkica.

- Uklonite držače grafitnih četkica (9) pomoću odvijača.
- Očistite grafitne četkice.
- Ako su pohabane, zamenite obe grafitne četkice istovremeno.
- Namontirajte držače grafitnih četkica (9) pomoću odvijača.
- Kada namontirate nove grafitne četkice, ostavite uređaj da radi bez opterećenja 15 minuta.

GARANCIJA

Pročitajte priložene uslove garancije.

OKOLINA

Odlaganje u otpad



Proizvod, dodatni pribor i pakovanje morate sortirati radi reciklaže.

Samo za zemlje članice Evropske Unije

Alat za napajanje nemojte da bacate kao kućni otpad. Po Evropskoj smernici 2002/96/EC za odlaganje električne i elektronske opreme i njenoj primeni u državnom pravu, alat za napajanje koji se više ne koristi mora da se odvoji i da se odloži u otpad na odgovarajući način.

IZJAVA O SAGLASNOSTI

Ferm B.V. izjavljuje pod sopstvenom odgovornošću da je ovaj proizvod (AGM1029) u skladu sa sledećim standardima i direktivama:

EN 60745-1, EN 60745-2-3, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, 2006/42/EC, 2002/95/EC, 2002/96/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC

Zwolle, 01-01-2010

I. Mönnink
CEO Ferm BV

Ferm BV
Lingenstraat 6
8028 PM Zwolle
Holandija

Proizvod i priručnik za korisnike su podložni izmenama. Specifikacije je moguće promeniti bez prethodne najave.

УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА AGM1029

Благодирим вас за приобретение данного изделия Ferm.

Теперь есть великолепный инструмент от одного из ведущих европейских поставщиков. Все изделия, которые поставляет вам Ferm, изготовлены в соответствии с высочайшими стандартами в отношении производительности и безопасности. Кроме того, мы предлагаем превосходное обслуживание заказчиков, которое поддерживается нашей комплексной гарантией - это часть нашей философии. Мы надеемся, что вы будете получать удовольствие от работы с этим инструментом в течение многих лет.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО БЕЗОПАСНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Прочтите прилагаемые предупреждения по безопасному использованию, дополнительные предупреждения и инструкции.

Несоблюдение предупреждений по безопасному использованию и инструкций может привести к поражению электрическим током, возгоранию и/или серьезной травме.

Сохраните предупреждения по безопасному использованию и инструкции для обращения к ним в будущем.

В руководстве или на изделии присутствуют следующие значки:



Прочтайте руководство пользователя.



Риск получения травмы.



Риск поражения электрическим током.



При повреждении сетевого шнура, а также при проведении чистки и технического обслуживания немедленно извлеките вилку сетевого

шнура из розетки.



Риск получения травмы от летящих предметов. Держите посторонних подальше от места проведения работ.



**Надевайте защитные очки.
Надевайте средства защиты органов слуха.**



Надевайте защитные перчатки.



Не нажимайте на кнопку блокировки шпинделя при работающем электродвигателе.



Риск возгорания.



Двойная изоляция.



Не выбрасывайте изделие в контейнеры, которые для этого не предназначены.



Изделие отвечает требованиям соответствующих стандартов по безопасности, изложенных в директивах ЕС.

Дополнительные меры предосторожности для угловых шлифовальных машин

- Машина предназначена для использования в качестве шлифовальной или отрезной машины. Машина не предназначена для таких операций, как зачистка наждачной бумагой, проволочными щетками, полирования и т.д. Существует риск получения травмы.
 - Не пользуйтесь принадлежностями, которые специально не предназначены для машины и не рекомендованы производителем. Риск получения травмы.
 - Перед каждым использованием проверяйте машину и принадлежности. Не пользуйтесь погнутыми принадлежностями, принадлежностями с трещинами или имеющими иные повреждения. Если машина или принадлежность упадет, проверьте машину или принадлежность на наличие повреждений. При необходимости замените принадлежность.
 - После установки принадлежности запустите машину без нагрузки в безопасном месте.
- Если наблюдается сильная вибрация, немедленно выключите машину, извлеките вилку сетевого шнура из розетки и попытайтесь решить проблему.
- Проверьте, чтобы максимальная скорость шлифовального диска была больше или равна максимальной скорости работы машины. Обратитесь к паспортной табличке, закрепленной на машине.
 - Используйте только шлифовальные диски, имеющие должную толщину и наружный диаметр. Обратитесь к паспортной табличке, закрепленной на машине.
 - Проверьте, чтобы диаметр под шпиндель шлифовальных дисков, прокладок, натяжных гаек и т.д. соответствовал диаметру шпинделя машины.
 - Проверьте, чтобы шлифовальные диски были установлены должным образом. Не пользуйтесь адаптерами или иными вспомогательными средствами для установки шлифовальных дисков с другими размерами шпинделя.
 - Используйте только шлифовальные диски, рекомендованные производителем. Используйте защитные кожухи, которые специально предназначены для данного шлифовального диска.
 - Пользуйтесь шлифовальными дисками, которые предназначены для выполнения конкретной работы. Например: не проводите шлифовку боковой поверхностью отрезного диска.
 - Не пользуйтесь машиной без защитного кожуха. Для максимальной безопасности надежно закрепите защитный кожух. Проверьте, чтобы пользователь был максимально защищен от воздействия шлифовального диска.
 - Проверьте, чтобы заготовка имеланюю опору или была закреплена.
 - Надевайте защитные очки. Надевайте средства защиты органов слуха. Надевайте пылезащитную маску. При необходимости используйте средства индивидуальной защиты, например, защитные перчатки, защитную обувь и т.п. Риск получения травмы.
 - Держите посторонних подальше от места проведения работ. Убедитесь в том, что все люди, находящиеся в рабочей зоне, пользуются средствами индивидуальной защиты. Риск получения травмы.
 - Держите сетевой шнур вдали от

вращающегося шлифовального диска. Если сетевой шнур коснется вращающегося шлифовального диска, запястье или предплечье может коснуться шлифовального диска. Риск получения травмы.

- Держите машину за изолированные поверхности захвата, если шлифовальный диск может вступить в контакт со скрытой проводкой или сетевым кабелем. Если шлифовальный диск касается кабеля "под напряжением", металлические детали машины также становятся деталями "под напряжением". Риск поражения электрическим током.
- Не пользуйтесь машиной, держа ее сбоку. Риск получения травмы.
- Не пользуйтесь машиной если максимальная глубина шлифования превышает максимальную глубину, на которую рассчитан шлифовальный диск.
- Не пользуйтесь принадлежностями, которым необходимы охлаждающие жидкости. Риск поражения электрическим током.
- Не пользуйтесь машиной рядом с горючими материалами. Риск возгорания.
- Не работайте с материалами содержащими асбест. Асбест считается канцерогенным.
- Не обрабатывайте металлические сплавы, содержание магния в которых превышает 80%.
- Примите к сведению, что после выключения машины шлифовальный диск продолжает вращаться в течение некоторого времени. Не пытайтесь остановить шлифовальный диск самостоятельно.
- Не ставьте включенную машину на стол или верстак.
- Регулярно прочищайте вентиляционные отверстия. Риск поражения электрическим током.

Отдача - это резкая реакция, возникающая при защемлении, отскоке или изгибе шлифовального диска, которая приводит к выбросу машины из заготовки и вверх по направлению к пользователю.

Если шлифовальный диск защемлен или плотно зажат в пропиле, шлифовальный диск застревает, а машина быстро отбрасывается по направлению к пользователю.

Если шлифовальный диск погнулся в пропиле, зубья на задней кромке шлифовального диска могут врезаться в поверхность заготовки,

что приведет к выходу диска из пропила и отскоку по направлению к пользователю.

Отдача - это результат неправильного использования машины и/или нарушения порядка работы либо нарушения условий работы. Отдачи можно избежать если принять должные меры предосторожности:

- Крепко держите машину обеими руками. Располагайте руки таким образом, чтобы можно было противостоять силам отдачи. Располагайте тело в сторону от шлифовального диска, только не располагайтесь на одной линии с ним. Отдача может привести к отскоку шлифовального диска назад. При соблюдении должных мер предосторожности пользователь может контролировать силу отдачи.
- Будьте особенно осторожны при обработке углов, острых кромок и т.д. Проверьте, чтобы шлифовальный диск не был зажат. Риск отдачи.
- В том случае, если шлифовальный диск защемлен или если вы по какой-либо причине прекращаете резку, отпустите выключатель вкл./выкл. и удерживайте машину в материале не перемещая ее до полной остановки шлифовального диска. Не пытайтесь убирать машину от заготовки или оттягивать назад при вращающемся шлифовальном диске. Риск отдачи.
- Не пользуйтесь тупыми или поврежденными шлифовальными дисками. Незаточенные или неправильно установленные шлифовальные диски приводят к образованию узких пропилов, которые становятся причиной повышенного износа и отдачи, а также повышают риск заклинивания.
- Не пользуйтесь зубчатыми полотнами. Не пользуйтесь полотнами для резки дерева, предназначенными для цепных пил. Риск получения травмы.

Электробезопасность



Всегда проверяйте, чтобы напряжение источника питания соответствовало напряжению, указанному на паспортной табличке.

- Не пользуйтесь машиной с поврежденным сетевым шнуром или вилкой.
- Используйте кабели удлинителей,

соответствующие номинальной мощности машины, минимальная толщина кабеля 1,5 мм². При использовании катушки кабеля удлинителя, всегда полностью разворачивайте кабель.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

AGM1029

Напряжение сети питания	В~ 220-240
Частота сети питания	Гц 50
Потребляемая мощность	Вт 2.000
Скорость без нагрузки	мин ⁻¹ 6.000
Шлифовальный диск	
Диаметр	мм 230
Посадочное отверстие	мм 22
Резьба шпинделя	M14
Вес	кг 5,7

ШУМ И ВИБРАЦИЯ

AGM1029

Звуковое давление (L _{pa})	дБ (A) 94,5
Акустическая мощность (L _{wa})	дБ (A) 107,5
Погрешность (K)	дБ (A) 3
Вибрация	м/с ² 6,63
Погрешность (K)	м/с ² 1,5

Уровень вибрации

Уровень вибрации, указанный в конце данного руководства по эксплуатации был измерен в соответствии со стандартизованным испытанием, содержащимся в EN 60745; данная характеристика может использоваться для сравнения одного инструмента с другим, а также для предварительной оценки воздействия вибрации при использовании данного инструмента для указанных целей - при использовании инструмента в других целях или с другими/неисправными вспомогательными приспособлениями уровень воздействия вибрации может значительно повышаться - в периоды, когда инструмент отключен или функционирует без фактического выполнения работы, уровень воздействия вибрации может значительно снижаться

защищайте себя от воздействия вибрации, поддерживая инструмент и его вспомогательные приспособления в исправном состоянии, поддерживая руки в тепле, а также правильно организовывая свой рабочий процесс



Надевайте средства защиты органов слуха.

ОПИСАНИЕ (РИС. А)

Ваша угловая шлифовальная машина предназначена для шлифования каменной кладки и стали.

1. Выключатель вкл./выкл.
2. Кнопка разблокировки
3. Кнопка блокировки шпинделя
4. Шпиндель
5. Защитный кожух
6. Основная рукоятка
7. Вспомогательная рукоятка
8. Кнопка высвобождения основной рукоятки
9. Держатель угольной щетки

СБОРКА



Перед сборкой всегда выключайте машину и извлекайте вилку сетевого шнура из розетки.

Установка и снятие защитного кожуха (рис. В)



Не пользуйтесь машиной без защитного кожуха.

Установка

- Установите машину на стол так, чтобы защитный шпиндель (4) был направлен вверх.
- Держите кнопку блокировки шпинделя (3) нажатой и снимите фланец (10) фланцевым ключом (11).
- При необходимости снимите шлифовальный диск (12).
- Снимите фланец (13).
- Установите защитный кожух (5). Закрепите защитный кожух (5), затянув винт с внутренним шестигранником (14) и гайку (15) торцевым ключом (16).
- Установите фланец (13).
- При необходимости установите шлифовальный диск (12).
- Держите кнопку блокировки шпинделя (3) нажатой и установите фланец (10) фланцевым ключом (11).

Снятие

- Установите машину на стол так, чтобы защитный шпиндель (4) был направлен вверх.
- Держите кнопку блокировки шпинделя (3)

нажатой и снимите фланец (10) фланцевым ключом (11).

- При необходимости снимите шлифовальный диск (12).
- Снимите фланец (11).
- Снимите защитный кожух (5), ослабив винт с внутренним шестигранником (14) и гайку (15) торцевым ключом (16).
- Установите фланец (13).
- При необходимости установите шлифовальный диск (12).
- Держите кнопку блокировки шпинделя (3) нажатой и установите фланец (10) фланцевым ключом (9).

Установка и снятие шлифовального диска (рис. В)

-  *Не пользуйтесь машиной без защитного кожуха.*

Установка

- Установите машину на стол так, чтобы защитный кожух (5) был направлен вверх.
- Держите кнопку блокировки шпинделя (3) нажатой и снимите фланец (10) фланцевым ключом (11).
- Установите шлифовальный диск (12).
- Держите кнопку блокировки шпинделя (3) нажатой и установите фланец (10) фланцевым ключом (11).

Снятие

- Установите машину на стол так, чтобы защитный кожух (5) был направлен вверх.
- Держите кнопку блокировки шпинделя (3) нажатой и снимите фланец (10) фланцевым ключом (11).
- Снимите шлифовальный диск (12).
- Держите кнопку блокировки шпинделя (3) нажатой и установите фланец (10) фланцевым ключом (11).

Установка и снятие вспомогательной рукоятки (рис. С)

Установка

- Закрепите вспомогательную рукоятку (7) в одном из монтажных отверстий (17).

Снятие

- Извлеките вспомогательную рукоятку (7) из монтажного отверстия (17).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Включение и отключение (рис. А)

- Чтобы включить машину в непрерывном режиме, держите кнопку разблокировки (2) нажатой и нажмите выключатель вкл./выкл. (1).
- Чтобы выключить машину, нажмите выключатель вкл./выкл. (1) еще раз.

Установка основной рукоятки (рис. D)

Основную рукоятку можно установить в одно из 3 положений.



Не устанавливайте основную рукоятку во время работы.

- Сдвиньте кнопку высвобождения (8) в направлении основной рукоятки (6).
- Поверните основную рукоятку (6) в требуемое положение до ее фиксации на месте.
- Отпустите кнопку высвобождения (8).

Подсказки по оптимальному использованию

- Зажмите заготовку. Для крепления мелких заготовок используйте струбцину.
- Проведите линию, чтобы определить направление перемещения шлифовального диска.
- Держите машину двумя руками.
- Включите машину.
- Дождитесь пока машина достигнет полной скорости.
- Установите шлифовальный диск на заготовку.
- Медленно перемещайте машину вдоль заранее проведенной линии, крепко прижимая шлифовальный диск к заготовке.
- Не нажмайтe на машину слишком сильно. Пусть машина работает сама.
- Выключите машину и перед тем, как опустить дождитесь ее полной остановки.

ЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



Перед чисткой и техническим обслуживанием всегда выключайте машину и извлекайте вилку сетевого шнура из розетки.

- Регулярно чистите корпус сухой, мягкой тканью.

- Держите вентиляционные отверстия свободными от пыли и грязи. При необходимости используйте мягкую, влажную ткань для удаления пыли и грязи с вентиляционных отверстий.

Замена шлифовального диска (рис. В)

Изношенные или поврежденные шлифовальные диски подлежат немедленной замене.

⚠ Используйте только острые и неповрежденные шлифовальные диски.

- Для того чтобы снять старый шлифовальный диск (12), действуйте как описано в разделе "Установка и снятие шлифовального диска".
- Для того чтобы установить новый шлифовальный диск (12), действуйте как описано в разделе "Установка и снятие шлифовального диска".

Проверка и замена угольных щеток (рис. А)

Угольные щетки необходимо регулярно проверять. Если угольные щетки изношены, машина начнет работать неравномерно.

⚠ Используйте только угольные щетки данного типа.

- Снимите держатели угольных щеток (9) с помощью отвертки.
- Вычистите угольные щетки.
- В случае износа всегда заменяйте обе угольные щетки одновременно.
- Установите держатели угольных щеток (9) с помощью отвертки.
- После установки новых угольных щеток, запустите машину на холостом ходу примерно на 15 минут.

ГАРАНТИЯ

Обратитесь к прилагаемым условиям гарантии.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Утилизация



Данное изделие, принадлежности и упаковка подлежат сортировке для переработки, безопасной для окружающей среды.

Только для стран ЕС

Не выбрасывайте электроинструмент вместе с бытовым мусором. В соответствии с Европейским руководством 2002/96/EC по "Утилизации электрического и электронного оборудования" и национальными законодательными актами электроинструмент, который больше не используется, необходимо собирать отдельно и утилизировать безопасным для окружающей среды образом.

ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ

Ferm B.V. заявляет о своей исключительной ответственности за то, что данное изделие (AGM1029) отвечает требованиям следующих стандартов и директив:

EN 60745-1, EN 60745-2-3, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, 2006/42/EC, 2002/95/EC, 2002/96/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC

Zwolle, 01-01-2010

I. Mönnink
CEO Ferm BV

Ferm BV
Lingenstraat 6
8028 PM Zwolle
Нидерланды

Изделие и руководство пользователя могут быть изменены. Технические характеристики могут быть изменены без дальнейшего уведомления.

КУТОВА ШЛІФУВАЛЬНА МАШИНА AGM1029

Дякуємо вам за купівлю продукту компанії Ferm. Здійснюючи купівлю, ви отримуєте відмінний товар від одного з ведучих постачальників у Європі.

Усі продукти від компанії Ferm виготовлені у відповідності до найвищих стандартів продуктивності та безпеки. Ми надаємо покупцю послуги найвищої якості, засвідчені гарантією на виріб у цілому.

Сподіваємось, ви будете користуватися даним продуктом протягом багатьох років.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ВІДНОСНО БЕЗПЕКИ



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

**Прочитайте наведені
застереження відносно безпеки,
додаткові застереження та
рекомендації.**

Невиконання вказівок, наведених у застереженнях відносно безпеки та рекомендаціях, може привести до ураження електричним струмом, пожежі та/або важкого тілесного ушкодження.

**Зберіжте застереження відносно
безпеки та рекомендації для
подальшого використання.**

У посібнику користувача та на продукті застосовуються наступні символи:



Прочитайте посібник користувача.



Небезпека тілесного ушкодження.



Небезпека ураження електричним
струмом.



Негайно вийміть штепсель
з розетки, якщо ушкоджено кабель
живлення, а також під час чищення
її технічного обслуговування.



Небезпека для літаючих об'єктів.
Спостерігачі повинні знаходитися
поза робочим майданчиком.



Надягайте захисні окуляри.

Надягайте засоби захисту органів
слуху.



Надягайте захисні рукавички.



Не натискайте кнопку замка
шпинделя під час роботи мотора.



Небезпека пожежі.



Подвійна ізоляція.



Забороняється утилізувати продукт
невідповідним чином.



Даний продукт відповідає
стандартам безпеки, що
застосовуються директивами ЄС.

**Додаткові застереження відносно безпеки
для кутових шліфувальних машин**

- Цей інструмент розроблений для використання в якості шліфувального або ріжучого інструмента. Інструмент не призначений для таких операцій, як зачищення шліфувальною шкуркою, очистка дротовими щітками, полірування і т.д. Небезпека тілесного ушкодження.
- Не використовуйте комплектуючі, що не були спеціально розроблені і рекомендовані виробником. Небезпека тілесного ушкодження.
- Перевірійте інструмент і комплектуючі перед кожним використанням. Забороняється використовувати зігнуті, тріснуті або ушкоджені комплектуючі. Якщо інструмент або одна з комплектуючих упала, перевірте інструмент та комплектуючу щодо пошкоджень. Якщо необхідно, замініть комплектуючу.
- Після встановлення комплектуючих дайте приладу попрацювати на холостих обертах у безпечному місці. При сильній вібрації негайно вимкніть інструмент, вийміть штепсель з розетки та спробуйте знайти причину.
- Переконайтесь, що максимальна швидкість для шліфувального диска - вища або рівна максимальній швидкості інструмента. Інформація вказана на паспортній таблиці на інструменті.
- Використовуйте лише шліфувальні диски належної товщини та зовнішнього діаметра.

- Інформація вказана на паспортній таблиці на інструменті.
- Переконайтесь, що внутрішній діаметр шліфувального диска, прокладок, затисків гайок і т.д. відповідає діаметру шпинделя.
 - Шліфувальний диск має бути встановлений належним чином. Не використовуйте перехідні муфти та інші засоби для встановлення шліфувальних дисків іншого внутрішнього діаметру.
 - Використовуйте лише шліфувальні диски, що рекомендовані виробником. Використовуйте лише захисні пристрої, спеціально розроблені для шліфувальних дисків.
 - Використовуйте лише такі шліфувальні диски, що відповідають завданню. На приклад: не шліфуйте площиною відрізного диска.
 - Не користуйтесь інструментом без захисного пристрою. Надійно закріпіть захисний пристрій для максимальної безпеки. Переконайтесь, що користувач максимально захищений від шліфувального диска.
 - Переконайтесь, що заготовка правильно зафікована.
 - Надягайте захисні окуляри. Надягайте засоби захисту органів слуху. Користуйтесь пилозахисною маскою. Якщо необхідно, користуйтесь іншими захисними засобами, такими як рукавички, захисне взуття, і т.д. Небезпека тілесного ушкодження.
 - Спостерігачі повинні знаходитися поза робочим майданчиком. Переконайтесь, що всі люди в робочій зоні втягнені в захисні засоби. Небезпека тілесного ушкодження.
 - Кабель живлення не повинен знаходитися поблизу шліфувального диска. Якщо кабель живлення доторкнеться до шліфувального диска, що обертається, ваші руки можуть увійти в контакт зі шліфувальним диском. Небезпека тілесного ушкодження.
 - Тримайте прилад за ізольовані поверхні для захвату, якщо можливе доторкання шліфувального диска до прихованих дротів або кабелів живлення. Якщо шліфувальний диск потрапляє в контакт з друготом під напругою, відповідні незахищені металеві частини приладу також можуть опинитись під напругою. Небезпека ураження електричним струмом.
 - Вимкніть інструмент, коли переносите його. Небезпека тілесного ушкодження.
 - Не використовуйте інструмент з заготовками, якщо необхідна глибина різання перевищує максимальну глибину різання для відповідного шліфувального диска.
 - Не використовуйте комплектуючі, що потребують рідких охолоджувачів. Небезпека ураження електричним струмом.
 - Не користуйтесь інструментом поряд з легкозаймистими матеріалами. Небезпека пожежі.
 - Не працюйте з матеріалами, що містять азбест. Азбест вважається канцерогенною речовиною.
 - Не обробляйте метал з вмістом магнію більше ніж 80%.
 - Майте на увазі, що шліфувальний диск продовжує обертатись деякий час після вимикання інструменту. Не намагайтесь самотужки зупиняти шліфувальний диск.
 - Перш ніж покласти інструмент на стіл або верстат, обов'язково вимкніть його.
 - Регулярно чистіть вентиляційні прорізи. Небезпека ураження електричним струмом.
- Відбій - це раптова реакція на стиснутий, зігнутий або невирівняний шліфувальний диск, в результаті якої прилад піднімається та виводиться з заготовки у напрямку до користувача. Якщо шліфувальний диск стиснутий або щільно обмежений розрізом, шліфувальний диск застряє і прилад швидко відводиться назад, у напрямку до користувача. Якщо шліфувальний диск перекручений або зміщений в розрізі, зубці на задньому краю шліфувального диска можуть врізатися у верхню поверхню заготовки, в результаті чого шліфувальний диск вискачує з розрізу у напрямку назад до користувача.
- Відбій є результатом неправильного використання приладу та/або неправильного порядку роботи або умов використання. Відбою можна уникнути, вживши відповідних заходів:
- Міцно утримуйте інструмент двома руками. Положенням рук чинить протидію силі відбою. Займіть позицію з будь-якого боку шліфувального диска, але не на одній лінії з шліфувальним диском. Відбій може спричинити відскакування шліфувального диска назад. Якщо вжити відповідні застережні заходи, користувач може контролювати силу відбою.
 - Будьте особливо обережними, коли працюєте з інструментом на кутах, гострих краях. Слідкуйте за тим, щоб шліфувальний диск не застряв. Ризик відбою.

- Якщо шліфувальний диск застряє, або якщо ви перериваєте різання з будь-якої причини, відпустіть вимикач та утримуйте прилад у нерухомому стані у матеріалі, доки шліфувальний диск не зупиниться повністю. Ніколи не намагайтесь прибрати прилад з заготовки або потягнути його назад, коли шліфувальний диск рухається. Ризик відбою.
- Забороняється використовувати затуплені або пошкоджені шліфувальні диски. Ненаточені або неправильно встановлені шліфувальні диски роблять вузький розріз, в результаті чого виникає надмірне тертя, відбій, а також збільшується ризик застрявання шліфувального диска.
- Не використовуйте зубчасте полотно пилки. Не використовуйте полотна для різьбленні по дереву, призначенні для ланцюгових пил. Небезпека тілесного ушкодження.

Правила безпеки при роботі з електричними приладами



Заєжди перевіряйте відповідність напруги джерела живлення на введеному у паспортній таблиці значенню.

- Забороняється використовувати інструмент з ушкодженим кабелем або штепселеем.
- Використовуйте кабель-подовжувач, що задоволяє потужність інструменту, площею перерзу не менше 1,5 мм². Якщо використовується подовжувач барабанного типу, завжди повністю розмотуйте кабель.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

AGM1029

Напруга мережі	B~	220-240
Частота у мережі	Гц	50
Споживання потужності	Вт	2.000
Частота холостих обертів	хв ⁻¹	6.000
Шліфувальний диск		
Діаметр	мм	230
Отвір	мм	22
Різьба шпинделя	M14	
Вага	кг	5,7

ШУМ ТА ВІБРАЦІЯ

AGM1029

Звуковий тиск (L _{Pa})	дБ(A)	94,5
Потужність звуку (L _{WA})	дБ(A)	107,5
Похибка (K)	дБ(A)	3
Вібрація	м/с ²	6,63

Похибка (K)

м/с² 1,5

Рівень вібрації

Рівень вібрації, зазначений в кінці даного посібника з експлуатації, було вимірюно у відповідності зі стандартизованим випробуванням, що міститься в EN 60745; дана характеристика може використовуватися для порівняння одного інструмента з іншим, а також для попередньої оцінки впливу вібрації під час застосування даного інструмента для вказаних цілей

- при використанні інструмента в інших цілях або з іншими/несправними допоміжними пристосуваннями рівень впливу вібрації може значно підвищуватися
- у періоди, коли інструмент вимикнений або функціонує без фактичного виконання роботи, рівень впливу вібрації може значно знижуватися

захищайте себе від впливу вібрації, підтримуючи інструмент і його допоміжні пристосування в справному стані, підтримуючи руки в теплі, а також правильно організовуючи свій робочий процес



Надягайте засоби захисту органів слуху.

ОПИС (РИС. А)

Ваша кутова шліфувальна машина призначена для шліфування і різання кам'яної кладки та сталі.

- Вимикач
- Кнопка розблокування
- Кнопка замка шпинделя
- Шпиндель
- Захисний пристрій
- Основна ручка
- Допоміжна ручка
- Кнопка звільнення для головної ручки
- Державка вугільної щітки

ЗБИРАННЯ



Перед збиранням заєжди вимикайте інструмент та виймайте штепсель з розетки.

Монтаж та демонтаж захисного пристроя (рис. В)



Не користуйтесь інструментом без захисного пристрою.

Монтаж

- Покладіть інструмент на стіл так, щоб шпиндель (4) був зверху.
- Натисніть і тримайте кнопку замка шпинделя (3) і зніміть фланець (10) ключем (11).
- Якщо необхідно, зніміть шліфувальний диск (12).
- Зніміть фланець (13).
- Встановіть захисний пристрій (5). Зафіксуйте захисний пристрій (5) затягнувши гвинт з внутрішнім шестигранником (14) і гайку (15) торцевим ключем (16).
- Встановіть фланець (13).
- Якщо необхідно, встановіть шліфувальний диск (12).
- Натисніть і тримайте кнопку замка шпинделя (3) і встановіть фланець (10) ключем (11).

Демонтаж

- Покладіть інструмент на стіл так, щоб шпиндель (4) був зверху.
- Натисніть і тримайте кнопку замка шпинделя (3) і зніміть фланець (10) ключем (11).
- Якщо необхідно, зніміть шліфувальний диск (12).
- Зніміть фланець (11).
- Зніміть захисний пристрій (5), для чого послабте гвинт з внутрішнім шестигранником (14) і гайку (15) торцевим ключем (16).
- Встановіть фланець (13).
- Якщо необхідно, встановіть шліфувальний диск (12).
- Натисніть і тримайте кнопку замка шпинделя (3) і встановіть фланець (10) ключем (9).

Монтаж та демонтаж шліфувального диска (рис. В)



Не користуйтесь інструментом без захисного пристрою.

Монтаж

- Покладіть інструмент на стіл так, щоб захисний пристрій (5) був зверху.
- Натисніть і тримайте кнопку замка шпинделя (3) і зніміть фланець (10) ключем (11).
- Встановіть шліфувальний диск (12).
- Натисніть і тримайте кнопку замка шпинделя (3) і встановіть фланець (10) ключем (11).

Демонтаж

- Покладіть інструмент на стіл так, щоб захисний пристрій (5) був зверху.
- Натисніть і тримайте кнопку замка шпинделя (3) і зніміть фланець (10) ключем (11).
- Зніміть шліфувальний диск (12).
- Натисніть і тримайте кнопку замка шпинделя (3) і встановіть фланець (10) ключем (11).

Монтаж та демонтаж допоміжної ручки (рис. С)

Монтаж

- Вставте та затисніть допоміжну ручку (7) в один з монтажних отворів (17).

Демонтаж

- Звільніть допоміжну ручку (7) із монтажного отвору (17).

ВИКОРИСТАННЯ

Вимикання та вимикання (рис. А)

- Щоб ввімкнути інструмент в режим безперервної роботи, утримуйте натиснуту кнопку розблокування (2) і одночасно натисніть вимикач (1).
- Щоб вимкнути інструмент, натисніть вимикач (1) знову.

Встановлення головної ручки (рис. D)

Головна ручка може бути встановлена в 3 положення.



Забороняється встановлювати головну ручку під час роботи.

- Пересуньте кнопку звільнення (8) у напрямі головної ручки (6).
- Поверніть головну ручку (6) у необхідне положення так, щоб вона замкнулася.
- Звільніть кнопку звільнення (8).

Поради з використання

- Затисніть заготовку. Використовуйте затискач для малих заготовок.
- Накресліть лінію, щоб визначити напрям спрямування шліфувального диска.
- Утримуйте інструмент двома руками.
- Ввімкніть інструмент.
- Дочекайтесь, поки інструмент набере повних обертів.
- Помістіть шліфувальний диск на заготовку.
- Повільно рухайте інструмент вздовж накресленої лінії, міцно притискаючи шліфувальний диск до заготовки.

- Не тисніть на інструмент занадто сильно.
Дайте інструменту виконати роботу.
- Вимкніть інструмент і, перед тим як покласти його, дочекайтесь повної зупинки.

ЧИЩЕННЯ І ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ



Перед чищенням й технічним обслуговуванням завжди вимикайте інструмент та виймайте штепсель з розетки.

- Регулярно чистьте корпус м'якою тканиною.
- Вентиляційні отвори мають бути вільними від бруду та пилу. Якщо необхідно, використовуйте м'яку волого тканину для видалення бруду та пилу з вентиляційних отворів.

Заміна шліфувального диска (рис. В)

Зношені або ушкоджені диски необхідно негайно замінити.



Використовуйте тільки гострі та неушкоджені шліфувальні диски.

- Щоб зняти старий шліфувальний диск (12), виконайте процедуру, описану у розділі "Монтаж та демонтаж шліфувального диска".
- Щоб встановити новий шліфувальний диск (12), виконайте процедуру, описану у розділі "Монтаж та демонтаж шліфувального диска".

Перевірка і заміна вугільних щіток (рис. А)

Необхідно регулярно перевіряти вугільні щітки. Якщо вони зносилися, інструмент почне працювати стрибкоподібно.



Використовуйте вугільні щітки правильного типу.

- Зніміть державки вугільної щітки (9) за допомогою викрутки.
- Очистіть вугільні щітки.
- Якщо вони зносилися, одночасно замініть обидві вугільні щітки.
- Встановіть державки вугільної щітки (9) за допомогою викрутки.
- Після встановлення нових вугільних щіток, дайте можливість інструменту попрацювати на холостих обертах протягом 15 хвилин.

ГАРАНТІЯ

Консультація відносно термінів у доданій гарантії.

ОТОЧУЮЧЕ СЕРЕДОВИЩЕ

Утилізація



Продукт, комплектуючі та пакувальні матеріали необхідно відсортувати для екологічно нешкідливої переробки.

Тільки для країн ЄС

Забороняється викидати електроінструменти у побутові відходи. Відповідно до Директиви ЄС 2002/96/EC про відходи електричного і електронного обладнання і її застосуванню до національних законів, електроінструменти, що не підлягають подальшому використанню, необхідно збирати окремо і утилізувати шляхом екологічно нешкідливої переробки.

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ

Компанія Ferm B.V. декларує під свою виняткову відповідальність, що даний продукт (AGM1029) відповідає наступним стандартам та директивам:

EN 60745-1, EN 60745-2-3, EN 55014-1,
EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3,
2006/42/EC, 2002/95/EC, 2002/96/EC,
2004/108/EC, 2006/95/EC

Zwolle, 01-01-2010

I. Mönnink
CEO Ferm BV

Ferm BV
Lingenstraat 6
8028 PM Zwolle, Нідерланди

Продукт та посібник користувача можуть змінюватися. Технічні характеристики можуть змінюватися без додаткового попередження.

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ

AGM1029

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε να αγοράσετε αυτό το προϊόν της Ferm.

Τώρα πλέον διαθέτετε ένα εξαιρετικό προϊόν, κατασκευασμένο από έναν από τους μεγαλύτερους προμηθευτές της Ευρώπης.

Όλα τα προϊόντα που προμηθεύεστε από τη Ferm κατασκευάζονται σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα απόδοσης και ασφαλείας. Ως μέρος της φιλοσοφίας μας, παρέχουμε επίσης άριστη εξυπηρέτηση πελατών, συνοδεύομενη από την πλήρη εγγύησή μας.

Ελπίζουμε ότι θα μείνετε ευχαριστημένοι από τη χρήση αυτού του προϊόντος για πολλά χρόνια.



Φοράτε γάντια ασφαλείας.



Μην πιέζετε το κουμπί ασφάλισης του άξονα όταν λειτουργεί ο κινητήρας.



Κίνδυνος πυρκαγιάς.



Διπλά μονωμένο.



Μην απορρίπτετε το προϊόν σε ακατάλληλα δοχεία.



Το προϊόν συμμορφώνεται με τα ιαχύοντα πρότυπα ασφαλείας των Ευρωπαϊκών οδηγιών.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μελετήστε τις εσώκλειστες προειδοποιήσεις σχετικά με την ασφάλεια, τις πρόσθετες προειδοποιήσεις σχετικά με την ασφάλεια, καθώς και τις οδηγίες.

Η μη τήρηση των προειδοποιήσεων ασφαλείας και των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπλήξια, πυρκαγιά ή/και σοβαρές σωματικές βλάβες.

Φυλάξτε τις προειδοποιήσεις σχετικά με την ασφάλεια και τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά.

Τα ακόλουθα σύμβολα χρησιμοποιούνται στο εγχειρίδιο χρήσης ή επάνω στο προϊόν:



Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης.



Κίνδυνος σωματικής βλάβης.



Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.



Αφαιρέστε αμέσως το βύσμα από την πρίζα εάν προκληθεί βλάβη στο καλώδιο ρεύματος, καθώς και κατά τον καθαρισμό και τη συντήρηση.



Κίνδυνος εκτίναξης θραυσμάτων. Απομακρύνετε τους παρευρισκομένους από το χώρο εργασίας.



Φοράτε προστευτικά γυαλιά.
Φοράτε προστατευτικά ακοής.

Πρόσθετες προειδοποιήσεις ασφαλείας για γωνιακούς τροχούς

- Το μηχάνημα έχει σχεδιαστεί για χρήση ως μηχάνημα λειανσής ή κοπής. Το μηχάνημα δεν είναι κατάλληλο για εργασίες όπως η λειάνση με γυαλόχαρτο, η λειάνση με συρματόβουρτσα, η στίλβωση κ.λπ. Υπάρχει κίνδυνος σωματικής βλάβης.
- Μη χρησιμοποιείτε εξαρτήματα τα οποία δεν είναι ειδικά σχεδιασμένα και συνιστώμενα από τον κατασκευαστή. Κίνδυνος σωματικής βλάβης.
- Επιθεωρείτε το μηχάνημα και τα εξαρτήματα πριν από κάθε χρήση. Μη χρησιμοποιείτε εξαρτήματα τα οποία είναι λυγισμένα, ραγισμένα ή καθ' οιονδήποτε άλλο τρόπο κατεστραμμένα. Εάν το μηχάνημα ή ένα από τα εξαρτήματα υποστεί πτώση, επιθεωρήστε το μηχάνημα ή το εξάρτημα για ζημιά. Εάν απαιτείται, αντικαταστήστε το εξάρτημα.
- Λειτουργήστε το μηχάνημα χωρίς φορτίο σε ασφαλή χώρο μετά την προσάρτηση των εξαρτημάτων. Εάν το μηχάνημα δονείται έντονα, απενεργοποιήστε το αμέσως, αφαιρέστε το βύσμα τροφοδοσίας ρεύματος από την πρίζα και προσπαθήστε να επιλύσετε το πρόβλημα.
- Βεβαιωθείτε ότι η μέγιστη ταχύτητα του δίσκου τροχίσματος είναι μεγαλύτερη ή ίση με τη μέγιστη ταχύτητα του μηχανήματος. Ανατρέξτε στην ετικέτα χαρακτηριστικών του μηχανήματος.
- Χρησιμοποιείτε μόνο δίσκους τροχίσματος με το σωστό πάχος και την σωστή εξωτερική διάμετρο. Ανατρέξτε στην ετικέτα χαρακτηριστικών του μηχανήματος.
- Βεβαιωθείτε ότι η διάμετρος του άξονα των δίσκων τροχίσματος, οι αποστάσεις, τα

περικόχλια προέντασης κ.λπ. αντιστοιχούν στη διάμετρο του άξονα του μηχανήματος.

- Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος τροχίσματος είναι σωστά προσαρτημένος. Μη χρησιμοποιείτε προσαρμογείς ή άλλες βοηθητικές διατάξεις για να προσαρτήσετε δίσκους τροχίσματος σε άξονα διαφορετικής διαμέτρου.
- Χρησιμοποιείτε μόνο δίσκους τροχίσματος οι οποίοι συνιστώνται από τον κατασκευαστή. Χρησιμοποιείτε μόνο προστατευτικά τα οποία είναι ειδικά σχεδιασμένα για το δίσκο τροχίσματος.
- Χρησιμοποιείτε μόνο δίσκους τροχίσματος οι οποίοι είναι κατάλληλοι για την εφαρμογή. Για παράδειγμα: μην τροχίζετε με το πλαίνο μέρος ενός δίσκου κοπής.
- Μη χρησιμοποιείτε το μηχάνημα χωρίς το προστατευτικό. Το προστατευτικό πρέπει να προσαρτάται σταθερά για μέγιστη ασφαλεία. Βεβαιωθείτε ότι ο χρήστης προστατεύεται από το δίσκο τροχίσματος όσο το δυνατόν καλύτερα.
- Βεβαιωθείτε ότι το τεμάχιο εργασίας στηρίζεται ή είναι στερεωμένο σωστά.
- Φοράτε προστατευτικά γυαλιά. Φοράτε προστατευτικά ακοής. Φοράτε μάσκα σκόνης. Εάν απαιτείται, χρησιμοποιείτε άλλα προστατευτικά μέσα, όπως γάντια ασφαλείας, υποδήματα ασφαλείας κ.λπ. Υπάρχει κίνδυνος σωματικής βλάβης.
- Απομακρύνετε τους παρευρισκομένους από το χώρο εργασίας. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα άτομα στο χώρο εργασίας είναι ενδεδυμένα με προστατευτικό εξοπλισμό. Κίνδυνος σωματικής βλάβης.
- Κρατάτε το καλώδιο παροχής ρεύματος μακριά από τον περιστρεφόμενο δίσκο τροχίσματος. Εάν το καλώδιο παροχής ρεύματος αγγίζει τον περιστρεφόμενο δίσκο τροχίσματος, τα χέρια ή οι βραχίονές σας μπορεί να έρθουν σε επαφή με το δίσκο τροχίσματος. Υπάρχει κίνδυνος σωματικής βλάβης.
- Κρατάτε το μηχάνημα από τις μονωμένες λαβές εκεί όπου ο δίσκος τροχίσματος ενδέχεται να έρθει σε επαφή με κρυμμένα σύρματα ή το καλώδιο παροχής ρεύματος. Εάν ο δίσκος τροχίσματος έρθει σε επαφή με σύρμα που φέρει ηλεκτρικό ρεύμα, τα εκτεθειμένα μεταλλικά τμήματα του μηχανήματος μπορούν επίσης να καταστούν ηλεκτροφόρα. Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
- Μη χρησιμοποιείτε το μηχάνημα καθώς το κρατάτε στο πλάι σας. Κίνδυνος σωματικής βλάβης.
- Μη χρησιμοποιείτε το μηχάνημα σε αντικείμενα επεξεργασίας που απαιτούν μέγιστο βάθος λείανσης το οποίο υπερβαίνει το μέγιστο βάθος λείανσης του δίσκου τροχίσματος.
- Μη χρησιμοποιείτε εξαρτήματα τα οποία απαιτούν υγρά ψυκτικά μέσα. Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
- Μη χρησιμοποιείτε το μηχάνημα κοντά σε εύφλεκτα υλικά. Κίνδυνος πυρκαγιάς.
- Μην εργάζεστε με υλικά που περιέχουν αμίαντο. Ο αμίαντος θεωρείται καρκινογόνος.
- Μην κατεργάζεστε μέταλλα με περιεκτικότητα σε μαγνήσιο μεγαλύτερη από 80%.
- Προσέχετε γιατί ο δίσκος τροχίσματος συνεχίζει να περιστρέφεται για ένα σύντομο διάστημα μετά την απενεργοποίηση του μηχανήματος. Μην επιχειρήστε να σταματήσετε το δίσκο τροχίσματος μόνο σας.
- Μην τοποθετείτε ποτέ το μηχάνημα επάνω σε τραπέζι ή πάγκο εργασίας πριν την απενεργοποίησή του.
- Καθαρίζετε τακτικά τις σχισμές εξαερισμού. Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Η ανάκρουση είναι μια αναπάντεχη αντίδραση ενός ραγισμένου, παγιδευμένου ή συστραμμένου δίσκου τροχίσματος, η οποία προκαλεί αναπήδηση του μηχανήματος από το αντικείμενο επεξεργασίας προς τον χρήστη. Εάν ο δίσκος τροχίσματος είναι συστραμμένος στην εγκοπή, ο δίσκος παγιδεύεται και το μηχάνημα οπισθοχωρεί με ταχύτητα προς τον χρήστη. Εάν ο δίσκος τροχίσματος είναι συστραμμένος εντός της εγκοπής, το οπίσθιο άκρο του δίσκου τροχίσματος μπορεί να σκάψει την επάνω επιφάνεια του αντικείμενου επεξεργασίας, κάτι που προκαλεί την αναπήδηση του δίσκου τροχίσματος έξω από την εγκοπή και πίσω προς τον χρήστη.

Η ανάκρουση είναι αποτέλεσμα εσφαλμένης χρήσης του μηχανήματος ή/και εσφαλμένων διαδικασιών ή συνθηκών λειτουργίας.

Η ανάκρουση μπορεί να αποφευχθεί λαμβάνοντας τις κατάλληλες προφυλάξεις:

- Κρατήστε σταθερά το μηχάνημα και με τα δύο χέρια. Τοποθετήστε τους βραχίονες σας για να αντισταθείτε στις δυνάμεις ανάκρουσης. Τοποθετήστε το σώμα σας προς μία από τις πλευρές του δίσκου τροχίσματος, και ποτέ στην ίδια ευθεία με το δίσκο.

Η ανάκρουση μπορεί να προκαλέσει αναπήδηση του δίσκου τροχίσματος προς τα πίσω. Αν ληφθούν οι κατάλληλες προφυλάξεις, ο χρήστης μπορεί να ελέγχει τις δυνάμεις ανάκρουσης.

- Πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν χρησιμοποιείτε το μηχάνημα σε γωνίες, αιχμηρές ακμές κ.λπ. Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος τροχίσματος δεν παγιδεύεται. Κίνδυνος ανάκρουσης.
- Εάν ο δίσκος τροχίσματος παγιδεύεται ή εάν διακόψετε την κοπή για οποιονδήποτε λόγο, αποδεσμεύετε το διακόπτη ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης και κρατήστε το μηχάνημα ακίνητο μέσα στο υλικό μέχρι να σταματήσει πλήρως ο δίσκος τροχίσματος. Μην επιχειρείτε ποτέ να αφαιρέσετε το μηχάνημα από το αντικείμενο επεξεργασίας ή να τραβήξετε το μηχάνημα προς τα πίσω ενώ κινείται ο δίσκος τροχίσματος. Κίνδυνος ανάκρουσης.
- Μη χρησιμοποιείτε στομωμένους ή κατεστραμμένους δίσκους τροχίσματος. Οι μη τροχισμένοι ή εσφαλμένα τοποθετημένοι δίσκοι τροχίσματος παράγουν κοπές στενού εύρους, κάτι το οποίο προκαλεί υπερβολική τριβή και ανάκρουση και αυξάνει τον κίνδυνο παγίδευσης των δίσκων τροχίσματος.
- Μη χρησιμοποιείτε οδοντωτές πριονολεπτίδες. Μη χρησιμοποιείτε λεπίδες λάξευσης έχουλο σε αλυσίδες πριονιών. Κίνδυνος σωματικής βλάβης.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ



Ελέγχετε πάντοτε ότι η τάση παροχής του δικτύου συμφωνεί με την τάση στην ετικέτα χαρακτηριστικών.

- Μη χρησιμοποιείτε το μηχάνημα εάν το καλώδιο ρεύματος ή το βύσμα τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένα.
- Χρησιμοποιείτε μόνο καλώδια επέκτασης τα οποία είναι κατάλληλα για την ονομαστική ισχύ του μηχανήματος και με ελάχιστο πάχος 1,5 mm². Εάν χρησιμοποιείτε καρούλι για το καλώδιο επέκτασης, ξεδιπλώνετε πάντοτε πλήρως το καλώδιο.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

AGM1029

Τάση δικτύου	V~ 220-240
Συχνότητα δικτύου	Hz 50
Ισχύς εισόδου	W 2.000
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	min ⁻¹ 6.000
Δίσκος τροχίσματος	
Διάμετρος	mm 230
Διάμετρος οπής	mm 22
Σπείρωμα άξονα	M14
Βάρος	kg 5.7

ΘΟΡΥΒΟΣ ΚΑΙ ΔΟΝΗΣΕΙΣ

AGM1029

Ακουστική πίεση (L _{pa})	dB(A) 94,5
Ακουστική ισχύς (L _{wa})	dB(A) 107,5
Αβεβαιότητα (K)	dB(A) 3
Δόνηση	m/s ² 6,63
Αβεβαιότητα (K)	m/s ² 1,5

ΕΠΙΤΕΔ ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ

Το επίπεδο παραγωγής κραδασμών που αναγράφεται στην πίσω μέρς του παρόντος εγχειριδίου οδηγιών έχει μετρηθεί σύμφωνα με μια τυποποιημένη δικμή που αναφέρεται στο πόρτυπο EN 60745 - μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύγκριση ενός εργαλείου με ένα άλλο, καθώς και ως προκαταρκτική αξιολόγηση της έκθεσης στους κραδασμούς όταν το εργαλείο χρησιμοποιείται για τις εφαρμογές που αναφέρονται

- η χρήση του εργαλείου για διαφορετικές εφαρμογές ή με διαφορετικά ή κακοσυντρημένα ειρημάτια μπορεί να αυξήσει σημαντικά το επίπεδο έκθεσης

- όταν το εργαλείο είναι απενεργοποιημένο ή δυλεύει αλλά δεν εκτελεί την εργασία, το επίπεδο έκθεσης μπορεί να μειωθεί σημαντικά

! προστατευτείτε από τις επιδράσεις των κραδασμών συντηρώντας σωστά το εργαλείο και τα εξαρτήματά του, διατηρώντας τα χέρια σας ζεστά και οργανώνοντας τον τρόπο εργασίας σας



Φοράτε προστατευτικά ακοής.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (ΕΙΚ. Α)

Ο γωνιακός τροχός που διαθέτετε έχει σχεδιαστεί για λείανση και κοπή τοιχοποιίας και χάλυβα.

1. Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
2. Κουμπί απασφάλισης
3. Κουμπί ασφάλισης άξονα
4. Άξονας
5. Προστατευτικό
6. Κύρια λαβή
7. Βοηθητική λαβή
8. Κουμπί απελευθέρωσης για κύρια λαβή
9. Θήκη ψήκτρας άνθρακα

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ



Πριν από τη συναρμολόγηση, πρέπει

πάντοτε να απενεργοποιείτε το μηχάνημα και να αφαιρέτε το βύσμα τροφοδοσίας από το ρεύμα.

το προστατευτικό.

Προσάρτηση και αφαίρεση του προστατευτικού (εικ. Β)



Μη χρησιμοποιείτε το μηχάνημα χωρίς το προστατευτικό.

Προσάρτηση

- Τοποθετήστε το μηχάνημα σε ένα τραπέζι με το άξονα (4) στραμμένο προς τα επάνω.
- Κρατήστε πατημένο το κουμπί ασφαλείας του άξονα (3) και αφαιρέστε τη φλάντζα (10) χρησιμοποιώντας το κλειδί της φλάντζας (11).
- Εάν χρειαστεί, αφαιρέστε το δίσκο τροχίσματος (12).
- Βγάλτε τη φλάντζα (13).
- Προσαρτήστε το προστατευτικό (5). Ασφαλίστε το προστατευτικό (5) σφίγγοντας τη βίδα Allen (14) και το παξιμάδι (15) με το κλειδί Allen (16).
- Προσαρτήστε τη φλάντζα (13).
- Εάν χρειαστεί, προσαρτήστε το δίσκο τροχίσματος (12).
- Κρατήστε πατημένο το κουμπί ασφαλείας του άξονα (3) και προσαρτήστε τη φλάντζα (10) χρησιμοποιώντας το κλειδί της φλάντζας (11).

Αφαίρεση

- Τοποθετήστε το μηχάνημα σε ένα τραπέζι με το άξονα (4) στραμμένο προς τα επάνω.
- Κρατήστε πατημένο το κουμπί ασφαλείας του άξονα (3) και αφαιρέστε τη φλάντζα (10) χρησιμοποιώντας το κλειδί της φλάντζας (11).
- Εάν χρειαστεί, αφαιρέστε το δίσκο τροχίσματος (12).
- Βγάλτε τη φλάντζα (11).
- Αφαιρέστε το προστατευτικό (5) χαλαρώνοντας τη βίδα Allen (14) και το παξιμάδι (15) με το κλειδί Allen (16).
- Προσαρτήστε τη φλάντζα (13).
- Εάν χρειαστεί, προσαρτήστε το δίσκο τροχίσματος (12).
- Κρατήστε πατημένο το κουμπί ασφαλείας του άξονα (3) και προσαρτήστε τη φλάντζα (10) χρησιμοποιώντας το κλειδί της φλάντζας (9).

Προσάρτηση και αφαίρεση του δίσκου τροχίσματος (εικ. Β)



Μη χρησιμοποιείτε το μηχάνημα χωρίς

Προσάρτηση

- Τοποθετήστε το μηχάνημα σε τράπεζα με το προστατευτικό (5) στραμμένο προς τα επάνω.
- Κρατήστε πατημένο το κουμπί ασφαλείας του άξονα (3) και αφαιρέστε τη φλάντζα (10) χρησιμοποιώντας το κλειδί της φλάντζας (11).
- Προσαρτήστε το δίσκο τροχίσματος (12).
- Κρατήστε πατημένο το κουμπί ασφαλείας του άξονα (3) και προσαρτήστε τη φλάντζα (10) χρησιμοποιώντας το κλειδί της φλάντζας (11).

Αφαίρεση

- Τοποθετήστε το μηχάνημα σε τράπεζα με το προστατευτικό (5) στραμμένο προς τα επάνω.
- Κρατήστε πατημένο το κουμπί ασφαλείας του άξονα (3) και αφαιρέστε τη φλάντζα (10) χρησιμοποιώντας το κλειδί της φλάντζας (11).
- Αφαιρέστε το δίσκο τροχίσματος (12).
- Κρατήστε πατημένο το κουμπί ασφαλείας του άξονα (3) και προσαρτήστε τη φλάντζα (10) χρησιμοποιώντας το κλειδί της φλάντζας (11).

Προσάρτηση και αφαίρεση της βοηθητικής λαβής (εικ. C)

Προσάρτηση

- Σφίξτε τη βοηθητική λαβή (7) σε μία από τις οπές προσάρτησης (17).

Αφαίρεση

- Χαλαρώστε τη βοηθητική λαβή (7) από την οπή προσάρτησης (17).

ΧΡΗΣΗ

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση (εικ. Α)

- Για να ενεργοποιήσετε το μηχάνημα στο συνεχή τρόπο λειτουργίας, κρατήστε πατημένο το κουμπί απασφάλισης (2) και ταυτόχρονα πιέστε το διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (1).
- Για να θέσετε το μηχάνημα εκτός λειτουργίας, πατήστε ξανά το διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (1).

Ρύθμιση της κύριας λαβής (εικ. D)

Η κύρια λαβή μπορεί να ρυθμιστεί σε 3 θέσεις.



Μη ρυθμίζετε τη κύρια λαβή κατά τη χρήση.

- Σύρετε το κουμπί απελευθέρωσης (8) στη κατεύθυνση της κύριας λαβής (6).
- Στρέψτε τη κύρια λαβή (6) στη απαιτούμενη θέση μέχρι να κλειδώσει σε θέση.

- Απελευθερώστε το κουμπί απελευθέρωσης (8).

Συμβουλές για βέλτιστη χρήση

- Στερεώστε με σφιγκτήρα το τεμάχιο εργασίας. Χρησιμοποιήστε μια συσκευή σφιγκτήρα για τα μικρά τεμάχια εργασίας.
- Τραβήξτε μια γραμμή για να καθορίσετε την κατεύθυνση προς την οποία θα οδηγήσετε το δίσκο τροχίσματος.
- Κρατήστε το μηχάνημα και με τα δύο χέρια.
- Ενεργοποιήστε το μηχάνημα.
- Περιμένετε μέχρι το μηχάνημα να επιτύχει πλήρη ταχύτητα.
- Τοποθετήστε το δίσκο τροχίσματος στο αντικείμενο επεξεργασίας.
- Αργά κινήστε το μηχάνημα κατά μήκος της προσχεδιασμένης γραμμής, πιέζοντας σταθερά το δίσκο τροχίσματος επάνω στο αντικείμενο επεξεργασίας.
- Μην εφαρμόζετε υπερβολικά μεγάλη πίεση στο μηχάνημα. Αφήστε το μηχάνημα να κάνει τη δουλειά.
- Απενεργοποιήστε το μηχάνημα και περιμένετε μέχρι να σταματήσει τελείως πριν το αφήσετε κάτω.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Πριν από τον καθαρισμό και τη συντήρηση, πρέπει πάντοτε να απενεργοποιείτε το μηχάνημα και να αφαιρέτε το βύσμα τροφοδοσίας από το ρεύμα.

- Καθαρίζετε τακτικά το περιβλήμα με ένα μαλακό ύφασμα.
- Διατηρείτε τις σχισμές εξαερισμού ελεύθερες από σκόνη και βρωμιές. Εάν απαιτείται, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, υγρό ύφασμα για να αφαιρέσετε τη σκόνη και τις βρωμιές από τις σχισμές εξαερισμού.

Αντικατάσταση του δίσκου τροχίσματος (εικ. Β)

Οι φθαρμένοι ή κατεστραμμένοι δίσκοι τροχίσματος πρέπει να αντικαθίστανται αμέσως.



Χρησιμοποιείτε μόνο αιχμηρούς και ακέραιους δίσκους τροχίσματος.

- Για να αφαιρέσετε το παλιό δίσκο τροχίσματος (12), ενεργήστε όπως περιγράφεται στην ενότητα "Προσάρτηση και αφαίρεση του δίσκου τροχίσματος".
- Για να προσαρτήσετε το νέο δίσκο τροχίσματος (12), ενεργήστε όπως περιγράφεται στην

ενότητα "Προσάρτηση και αφαίρεση του δίσκου τροχίσματος".

Έλεγχος και αντικατάσταση των ψηκτρών άνθρακα (εικ. Α)

Οι ψήκτρες άνθρακα πρέπει να ελέγχονται τακτικά. Εάν φθαρούν οι ψήκτρες άνθρακα, το μηχάνημα αρχίζει να λειτουργεί ακανόνιστα.



Χρησιμοποιείτε μόνο το σωστό τύπο ψηκτρών άνθρακα.

- Αφαιρέστε τις θήκες των ψηκτρών άνθρακα (9) χρησιμοποιώντας ένα κατσαβίδι.
- Καθαρίστε τις ψήκτρες άνθρακα.
- Σε περίπτωση φθοράς, αντικαταστήστε και τις δύο ψήκτρες άνθρακα ταυτόχρονα.
- Προσαρτήστε τις θήκες των ψηκτρών άνθρακα (9) χρησιμοποιώντας ένα κατσαβίδι.
- Μετά την προσάρτηση των καινούργιων ψηκτρών άνθρακα, αφήστε το μηχάνημα να λειτουργήσει χωρίς φορτίο για 15 λεπτά.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Συμβουλευτείτε τους όρους εγγύησης που εσωκλείονται στη συσκευασία.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Απόρριψη



Το πριούν, τα εξαρτήματα και η συσκευασία πρέπει να ταξινομούνται για ανακύκλωση φιλική προς το περιβάλλον.

Μόνο για χώρες της ΕΕ

Μην απορρίπτετε ηλεκτρικά εργαλεία στα οικιακά απόβλητα. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/EK για Απορριπτόμενο Ηλεκτρικό και Ηλεκτρονικό Εξοπλισμό και την εφαρμογή της στο εθνικό δίκαιο, τα ηλεκτρικά εργαλεία που έχουν παύσει να είναι χρησιμοποιήσιμα πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά και να απορρίπτονται με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Η Ferm B.V. δηλώνει υπό την αποκλειστική της ευθύνη ότι το παρόν προϊόν (AGM1029) συμμορφώνεται με τα ακόλουθα πρότυπα και τις οδηγίες:

EN 60745-1, EN 60745-2-3, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, 2006/42/EK, 2002/95/EK, 2002/96/EK, 2004/108/EK, 2006/95/EK

Zwolle, 01-01-2010

I. Mönnink
CEO Ferm BV

Ferm BV
Lingenstraat 6
8028 PM Zwolle
Ολλανδία

Το προϊόν και το εγχειρίδιο χρήστης μπορεί να αλλάξουν. Οι προδιαγραφές μπορούν να τροποποιούνται χωρίς προειδοποίηση.

ЪГЛОШЛАЙФ

AGM1029

Благодарим Ви за покупката на този продукт на Ferm.

Закупувайки го, Вие ставате притежател на отличен продукт, доставен от един от водещите европейски доставчици.

Всички доставени от Ferm продукти са произведени в съответствие с най-високите стандарти за производителност и безопасност. Като част от нашата философия ние предоставяме и отлично клиентско обслужване, подкрепено от обхватната ни гаранция.

Надяваме се, че ще се наслаждавате на използването на този продукт в продължение на много години.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ



ВНИМАНИЕ

Прочетете приложените предупреждения за безопасност, допълнителните предупреждения за безопасност, както и инструкциите за работа. Неспазването на предупрежденията за безопасност и инструкциите за работа може да доведе токов удар, пожар и/или сериозно нараняване. Запазете ги за бъдеща справка.

Следните символи са използвани в ръководството за работа или върху продукта:



Прочетете ръководството за работа.



Опасност от нараняване.



Опасност от токов удар.



Извадете незабавно щепсела от контакта при повреда в електрическия кабел, както и при почистване и извършване на поддръжка.



Опасност от летящи предмети. Дръжте наблюдателите далече от работната зона.



*Носете защитни ръкавици.
Носете антифон.*



Носете защитни ръкавици.



Не натискайте бутона за заключване на шпиндела, докато двигателят работи.



Опасност от пожар.



Двойна изолация.



Не изхвърляйте продукта в неподходящи контейнери.



Този продукт отговаря на приложимите стандарти за безопасност в европейските директиви.

Допълнителни предупреждения за безопасност при работа с ъглошлифовачи

- Машината е предназначена за шлифоване и рязане. Машината не е подходяща за приложения като почистване с пясък, почистване с телени четки, полиране и т.н. Опасност от нараняване.
 - Не използвайте приспособления, които не са специално създадени и препоръчани от производителя. Опасност от нараняване.
 - Проверявайте машината и приспособленията преди всяка употреба. Не използвайте огънати, напукани или по друг начин повредени приспособления. Ако изпуснете машината или някое от приспособленията, проверете машината или приспособлението за повреди. Ако е необходимо, подменете приспособлението.
 - След като монтирате приспособленията, оставете машината да работи на празен ход на безопасно място. Ако машината вибрира силно, веднага я изключете, извадете щепсела от контакта и се опитайте да решите проблема.
 - Уверете се, че максималната скорост на шлифования диск е по-голяма или същата като максималната скорост на машината. Вижте табелката с основните характеристики на машината.
 - Използвайте само шлифовачи дискове с правилна дебелина и външен диаметър.
- Вижте табелката с основните характеристики на машината.
- Уверете се, че диаметърът на шпиндела на шлифовачите дискове, дистанционните елементи, затягащите гайки и т.н. отговарят на диаметър на шпиндела на машината.
 - Уверете се, че шлифовачият диск е правилно монтиран. Не използвайте адаптери или други спомагателни средства за монтиране на шлифовачи дискове с различен диаметър на шпиндела.
 - Използвайте само одобрени от производителя шлифовачи дискове. Използвайте само предпазители, специално предназначени за шлифовация диск.
 - Използвайте само подходящи за приложението шлифовачи дискове. Например: не шлифовайте със страната на режещ диск.
 - Не използвайте машината без предпазителя. Монтирайте здраво предпазителя за максимална безопасност. Уверете се, че работещият с машината е защитен от шлифовачия диск максимално.
 - Уверете се, че обработваният детайл е подпрян или застопорен правилно.
 - Носете защитни ръкавици. Носете антифон. Носете маска против прах. При нужда използвайте защитни средства като защитни ръкавици, защитни обувки и т.н. Опасност от нараняване.
 - Дръжте наблюдалите далече от работната зона. Уверете се, че всички лица в работната зона носят защитно оборудване. Опасност от нараняване.
 - Дръжте захранващия кабел далече от въртящия се шлифовач диск. Ако захранващият кабел докосне въртящия се шлифовач диск, дланите и ръцете Ви може да докоснат шлифовачия диск. Опасност от нараняване.
 - При работа с машината на места, където има опасен шлифовачият диск да засегне скрит кабел, дръжте машината за изолирани повърхности. Контактът с проводник, по който тече ток, може да доведе до протичането му по металните части на машината. Опасност от токов удар.
 - Не използвайте машината, докато я носите отстрани. Опасност от нараняване.
 - Не използвайте машината върху детайли, изискващи максимална дълбочина на шлифоване по-голяма от максималната дълбочина на шлифоване на шлифовачия

диск.

- Не използвайте приспособления, изискващи течни охладители. Опасност от токов удар.
- Не използвайте машината близо до запалими материали. Опасност от пожар.
- Не работете с материали, съдържащи азбест. Азбестът се счита за канцерогенен.
- Не обработвайте метал със съдържание на магнезий над 80%.
- Не забравяйте, че след изключване на машината шлифовачият диск продължава да се върти известно време. Не се опитвайте Вие да спрете шлифовация диск.
- Никога не слагайте машината на маса или работен тезгях, преди да сте я изключили.
- Редовно почиствайте вентилационните отвори. Опасност от токов удар.

Откатът е внезапна реакция в резултат на притиснат, заклещен или усукан шлифовач диск, водеща до отскочане на машината нагоре и навън от обработвания детайл в посока към работещия с машината. При притискане или заклещване на шлифовация диск вреза шлифовачият диск ще зяде и машината ще започне да се движи бързо назад към работещия с нея. При усукване на шлифовация диск вреза, задният ръб на шлифовация диск може да се пъхне в горната повърхност на обработвания детайл, което да доведе до изскочане на шлифовация диск от реза и отскочането му назад към работещия с машината.

Откатът е резултат на неправилно използване на машината и/или неправилни работни процедури или условия. Откатът може да се избегне чрез вземане на подходящи предпазни мерки:

- Дръжте здраво машината с двете си ръце. Поставете ръцете си така, че да се противопоставят на силите на отката. Позиционирайте тялото си от двете страни на шлифовация диск, но не на една линия с шлифовация диск. Откатът може да причини отскочането назад на шлифовация диск. Ако са взети подходящи предпазни мерки, работещият с машината може да контролира силите на отката.
- Бъдете особено внимателни при използване на машината в ъгли, по остри ръбове и т.н. Уверете се, че няма опасност от зядане на шлифовация диск. Опасност от откат.

- Ако шлифовачият диск зяде или ако прекъснете рязане поради каквато и да било причина, освободете превключвателя за включване/изключване и задръжте машината неподвижна в материала, докато шлифовачият диск спре напълно. Никога не се опитвайте да отстранявате машината от обработвания детайл или да издърпвате машината назад, докато шлифовачият диск се движи. Опасност от откат.
- Не използвайте тъпи и повредени шлифовачи дискове. Тъпи или неправилно монтирани шлифовачи дискове образуват тесни срезове, което води до прекомерно триене и откат и до увеличаване на опасността от зядане на шлифовачите дискове.
- Не използвайте ножове за трион със зъби. Не използвайте ножове за дърворезба за рязане на вериги. Опасност от нараняване.

Електрическа безопасност



Винаги проверявайте дали напрежението на електрическата мрежа отговаря на посоченото върху табелката с основните характеристики на уреда.

- Не използвайте машината, ако електрическият кабел или щепселт са повредени.
- Използвайте само удължителни кабели, подходящи за мощността на машината и с минимална дебелина от 1,5 mm². При използване на макара винаги развивайте кабела изцяло.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

AGM1029

Напрежение на електрическата мрежа	V~	220-240
Честота на електрическата мрежа	Hz	50
Входна мощност	W	2.000
Скорост на въртене на празен ход	min ⁻¹	6.000
Шлифовач диск		
Диаметър	mm	230
Отвор	mm	22
Резба на шпиндела		M14
Тегло	kg	5,7

ШУМ И ВИБРАЦИИ

AGM1029

Звуково налягане (L_{pa})	dB(A) 94,5
Звукова мощност (L_{wa})	dB(A) 107,5
Неопределеност (K)	dB(A) 3
Вибрации	m/s^2 6,63
Неопределеност (K)	m/s^2 1,5

Ниво на вибрации

Нивото на предадените вибрации, отбелязано на гърба на това ръководство за експлоатация е измерено в съответствие със стандартизирания тест, определен в EN 60745; то може да се използва за сравнение на един инструмент с друг и като предварителна оценка на подлагането на вибрации при използването на инструмента за посочените приложения

- използването на инструмента за различни от тези приложения или с други, или лошо поддържани аксесоари може значително да повиши нивото на което сте подложени
- периодите от време, когато инструмента е изключен или съответно включен, но с него не се работи в момента могат значително да намалят нивото на което сте подложени

предпазвайте се от ефектите от вибрациите, като поддържате инструмента и аксесоарите му, пазите ръцете си топли и организирате вашите модели на работа



Носете антифон.

ОПИСАНИЕ (ФИГ. А)

Тази ъглошлифовачка е предназначен за шлифоване и рязане на камъни и стомана.

1. Превключвател за включване/изключване
2. Копче за отключване
3. Бутона за заключване на шпиндела
4. Шпиндел
5. Предпазител
6. Главна ръкохватка
7. Спомагателна ръкохватка
8. Копче за освобождаване на главната ръкохватка
9. Държач на въгленови четки

СГЛОБЯВАНЕ



Преди да пристъпите към сглобяване, винаги изключвайте машината и изваждайте щепсела от контакта.

Монтиране и сваляне на предпазителя (фиг. В)



Не използвайте машината без предпазителя.

Монтиране

- Поставете машината върху маса, като шпинделът (4) гледа нагоре.
- Задръжте натиснат бутона за заключване на шпиндела (3) и отстранете фланеца (10) с помощта на фланцовия ключ (11).
- Ако е необходимо, отстранете шлифования диск (12).
- Отстранете фланеца (13).
- Монтирайте предпазителя (5). Застопорете предпазителя (5), като затегнете шестоъгълния винт (14) и гайката (15) с помощта на шестоъгълния ключ (16).
- Монтирайте фланеца (13).
- Ако е необходимо, монтирайте шлифования диск (12).
- Задръжте натиснат бутона за заключване на шпиндела (3) и монтирайте фланеца (10) с помощта на фланцовия ключ (11).

Сваляне

- Поставете машината върху маса, като шпинделът (4) гледа нагоре.
- Задръжте натиснат бутона за заключване на шпиндела (3) и отстранете фланеца (10) с помощта на фланцовия ключ (11).
- Ако е необходимо, отстранете шлифования диск (12).
- Отстранете фланеца (11).
- Отстранете предпазителя (5), като разхлабите шестоъгълния винт (14) и гайката (15) с помощта на шестоъгълния ключ (16).
- Монтирайте фланеца (13).
- Ако е необходимо, монтирайте шлифования диск (12).
- Задръжте натиснат бутона за заключване на шпиндела (3) и монтирайте фланеца (10) с помощта на фланцовия ключ (9).

Монтиране и сваляне на шлифования диск (фиг. В)



Не използвайте машината без предпазителя.

Монтиране

- Поставете машината върху маса, като предпазителят (5) гледа нагоре.
- Задръжте натиснат бутона за заключване на шпиндела (3) и отстраниТЕ фланца (10) с помощта на фланцовия ключ (11).
- Монтирайте шлифовация диск (12).
- Задръжте натиснат бутона за заключване на шпиндела (3) и монтирайте фланца (10) с помощта на фланцовия ключ (11).

Сваляне

- Поставете машината върху маса, като предпазителят (5) гледа нагоре.
- Задръжте натиснат бутона за заключване на шпиндела (3) и отстраниТЕ фланца (10) с помощта на фланцовия ключ (11).
- ОтстраниТЕ шлифовация диск (12).
- Задръжте натиснат бутона за заключване на шпиндела (3) и монтирайте фланца (10) с помощта на фланцовия ключ (11).

Монтиране и сваляне на спомагателната ръкохватка (фиг. С)

Монтиране

- Затегнете спомагателната ръкохватка (7) в един от монтажните отвори (17).

Сваляне

- Извадете спомагателната ръкохватка (7) от монтажния отвор (17).

УПОТРЕБА

Включване и изключване (фиг. А)

- За да включите машината в непрекъснат режим на работа, задръжте натиснато копчето за отключване (2) и натиснете превключвателя за включване/изключване (1).
- За да изключите машината, натиснете отново превключвателя за включване/изключване (1).

Настройване на главната ръкохватка (фиг. D)

Главната ръкохватка може да бъде настроена на 3 позиции.

⚠ Не настройвайте главната ръкохватка по време на работа.

- Пълзнете копчето за освобождаване (8) по посока на главната ръкохватка (6).
- Завъртете главната ръкохватка (6) на желаната позиция, докато застане на място.

- Освободете копчето за освобождаване (8).

Съвети за оптимална работа

- Захванете обработвания детайл. Използвайте захващащо устройство за малки детайли.
- Начертайте линия, за да определите посоката, в която да направлявате шлифовация диск.
- Дръжте машината с двете си ръце.
- Включете машината
- Изчакайте, докато машината достигне пълна скорост.
- Поставете шлифовация диск върху обработвания детайл.
- Движете бавно машината по протежение на предварително начертаната линия, като натискате здраво шлифовация диск към обработвания детайл.
- Не упражнявайте твърде голям натиск върху машината. Оставете машината да си върши работата.
- Изключете машината и я изчакайте да спре напълно, преди да я сложите на маса или работен тезгях.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА



Преди пристъпване към почистване и поддръжка винаги изключвайте машината и изваждайте щепсела от контакта.

- Почиствайте корпуса редовно с мека кърпа.
- Поддържайте вентилационните отвори чисти от прах и мръсотия. Ако е необходимо, използвайте мека, влажна кърпа, за да отстраните праха и мръсотията от тях.

Подмяна на шлифовация диск (фиг. В)

Подменяйте незабавно износени или повредени шлифоваци дискове.



Използвайте само остри и неповредени шлифовачи дискове.

- За да свалите стария шлифоващ диск (12), процедирайте, както е описано в частта "Монтиране и сваляне на шлифовация диск".
- За да монтирате новия шлифоващ диск (12), процедирайте, както е описано в частта "Монтиране и сваляне на шлифовация диск".

Проверка и подмяна на въгленовите четки (фиг. А)

Проверявайте редовно въгленовите четки.
Ако въгленовите четки са износени, машината ще започне да работи неравномерно.



*Използвайте само правилния тип
въгленови четки.*

- Отстранете държачите на въгленовите четки (9) с помощта на отвертка.
- Почистете въгленовите четки.
- В случай на износване подменете двете въгленови четки едновременно.
- Монтирайте държачите на въгленовите четки (9) с помощта на отвертка.
- След монтиране на нови въгленови четки оставете машината да работи на празен ход за 15 минути.

ГАРАНЦИЯ

Прочетете приложените гаранционни условия.

ОКОЛНА СРЕДА

Изхвърляне



Продуктът, приставките и опаковката трябва да се изхвърлят разделно с цел безопасно за околната среда рециклиране.

Само за страните от ЕС

Не изхвърляйте електрически инструменти заедно с домакински отпадъци. Съгласно Европейската директива 2002/96/EO относно излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и прилагането й в националните законодателства, неизползваемите електроинструменти следва да се изхвърлят разделно и по безопасен за околната среда начин.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Ferm B.V. декларира на собствена отговорност, че този продукт (AGM1029) отговаря на следните стандарти и директиви:

EN 60745-1, EN 60745-2-3, EN 55014-1,
EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3,
2006/42/EO, 2002/95/EO, 2002/96/EO,
2004/108/EO, 2006/95/EO


Zwolle, 01-01-2010

I. Mönnink
CEO Ferm BV

Ferm BV
Lingenstraat 6
8028 PM Zwolle
Холандия

Продуктът и ръководството за работа могат да бъдат променяни.

Техническите характеристики могат да бъдат променяни без предизвестие.

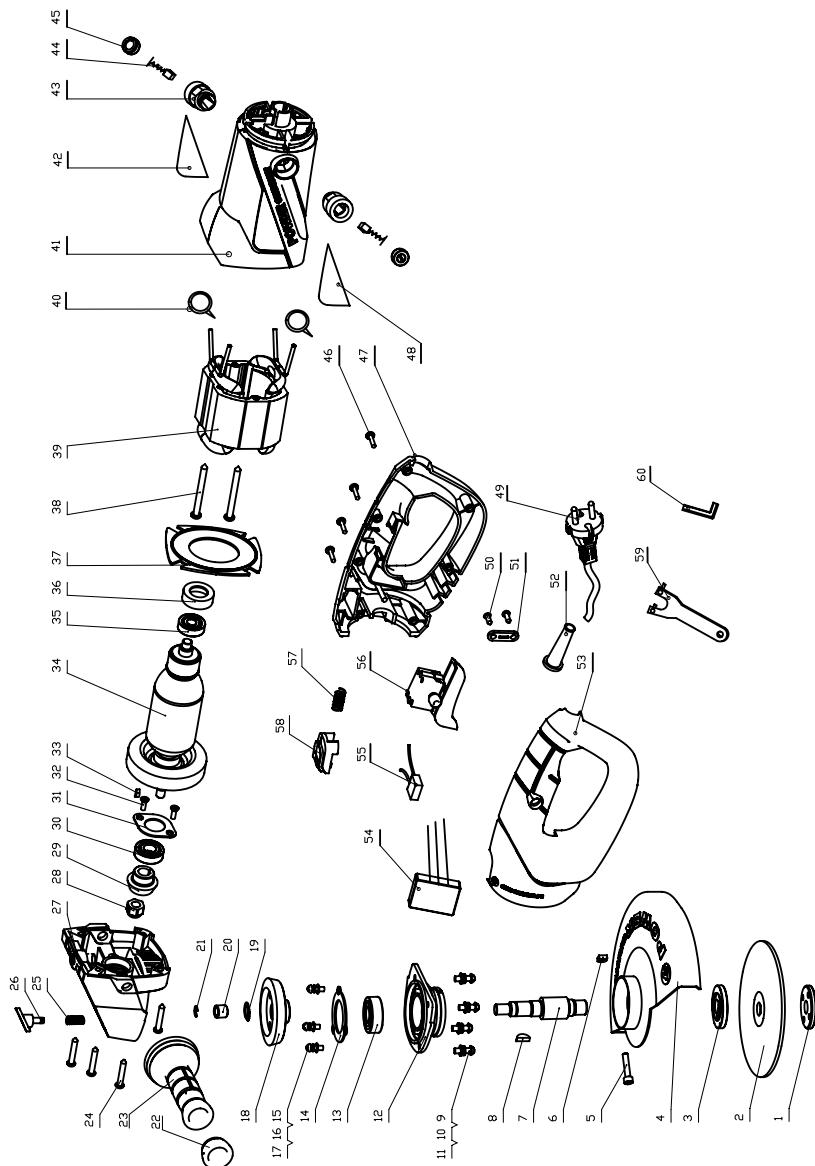

Spare parts list

Position	Description	No.
1	Outer flange	402843 10
3	Inner flange	402844 10
13	Bearing 6202ZZ	806202
18	Spindle gear	402845
22, 23	Side grip	402846 5
25, 26	Spindle lock	402847 5
29	Pinion gear	402848
30	Bearing 6001ZZ	806001
34	Rotor	402849
35	Bearing 629ZZ	800629
39	Stator	402850
44	Carbon brush	402851
56	Switch	402852
58	Lock knob	402853
59	Wrench	406814



WWW.FERM.COM

1201-05